

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	are are any analysis fact.
কারখানার নাম	এমএলএস গার্মেন্টস প্রিন্টিং
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP489
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধরণঃ বৈঘুতিক মুল্যায়ন পর্ববেষ্ফণের জারিখঃ -		
১. পর্যবেষ্কণ		
পরিদর্শন Substation room – The substation area was not co পর্যবেষ্কণ requirements mentioned in BNBC. The area was 3 ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
Area of substation / transformer to meet requi The minimum recommended area is 48m2.	rements of Table 8.1.23 of BNBC.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর		
ু চূড়ান্ত সমরসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Substation room at ground floor –Cable trenches cover was not found in the substation পর্যবেষ্ণনা room.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Provide adequate cable trenches with non–flammable covers at substation areas.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
চূড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশো <u>ধি</u> ত
সম্বসীমা বিশ্ব বি
অবস্থা
্বিন্তব্য

<u>ඉ</u>	. পর্ববেষ্ণণ		
		Generator room at Ancillary building and substation at ground floor –Generator room vas not located suitably (not adjacent to the substation room).]
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
	৩.১. কার্যত্র	চম্	_
	কার্যক্রম সুপারিশের	Relocate generator set in substation building / adjacent to substation room.	
	ভূখ্যসূত্র কার্খানা		
		ব প্রযোগ্য নয়	
	চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত		
	সম্যুসীমা অগ্রগতিব		
	অবস্থা মন্তব্য		

৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন DB-3 at shed-3 -Exposed / open wires were found.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটার্গরি
8.১. কাৰ্যক্ৰম
All store de selvice et company de selvicidade a company de selvicidade
কাৰ্শক্ৰম All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and insulated.
সুপারিশের
্তিখ্যসূত্র
<u>कात्रथांनात</u>
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
<u>চুডান্ড</u>
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৫. পর্যবেষ্ণণ

 १२(त्यः । 	
প্রিদর্শন Outside the factory building of shed-3/ North side -Standard cable joint was not	
প্ৰ্যবেষ্ণ্য provided in electrical circuits.	
ক্যাপ আইটেম	
বাহ্ <i>ডে</i> শ ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around	٦
কাৰ্শক্ৰম before placing the cable in the box.	
प्रुगाति(শर्व	┪
ভিখ্যসূত্র	
वात्र्यांनात	
কাৰ্যক্ৰম	4
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর	_
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত _ সময়সীমা	
অগ্রগতির	1
অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Generator room at Ancillary building/ North side – Cable penetrations from the wa	all
পর্যবেষ্ণণ were not adequately covered and sealed.	
काप्थ	
সাইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কার্যক্রম	
Tries Soal the cable penetrations through walls adequately with fire recistive elements	ntc
কাৰ্থজ্ঞম Seal the cable penetrations through walls adequately with fire-resistive eleme	IILS.
সুপারিশের	
্ৰিখ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যজ্জম	
্র্মাথিকার প্রযোগ্য নর	
চ্ডুডান্ড্ _	
সংশোধিত	
प्रभव्यत्रीमा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্ভব্য	

ন. পর্যবেক্ষণ	
প্ৰিদৰ্শন Building roof top –Lightning protection system was not installed adequately on the প্ৰ্যবেষ্ণ্য building rooftop.	
ক্যাপ আইটেম 	
ক্যাটাণবি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্ষম	
অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য নয়	
চ্যুড়ান্ত	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ভব্য	

৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যাবেক্স	Factory area –Adequate and separate earthing system was not provided for the lightning protection system.
	ingrithing protection system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
אווייוטוניאין	

b. ১. কাৰ্যক্ৰম Provide a separate earthing system for the lightning protector. Ensure that this earthing should be separate from other earthing systems. সুপানিশেন ভ্ৰম্যমূত্ৰ কাৰ্যালাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰশোজ্য লয় চূড়ান্ত সমন্যমীমা সংশোধিত সমন্যমীমা অগ্ৰগতিন অব্যা