

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	শোয়ান নিট কম্পোজিট লিমিটেড (ইউনিট-০২)
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 507
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ	: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:	
. পর্ববেষ্ণণ	X		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Do	পরিদর্শন Documentation review –Electrical Single Line Diagram was not available.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্শক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing ir indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
1 +	প্রযোগ্য নয়		
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-		
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-		
অগ্রগতির অবস্থা			
<u>মন্তব্য</u>			

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocumentation review –There was no Electrical Layout drawing.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগার	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match the existing installation. 3. As-built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মূলবা	

পর্ববেষ্কণ	
	Occumentation review –The factory does not have proper substation approval from the
পর্ববেষ্কণ re	elevant authorities.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Necessity and capacity of the electrical substation shall be set by regulations in the
	Electricity Act or by the relevant electrical utilities.
সুপারিশের	[
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	1
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ত	
त्रेभःशतीमा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন |Substation room –Substation / Transformer was not located in a well–separated area পর্শবেষ্কণ and the proper working clearance was not maintained around mainboards. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৪.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate clearance on all sides of main panel boards for easy কাৰ্যক্ৰম maintenance. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৫. পর্যবেষ্ণ	1
	Substation room –The substation area was not compliant with minimum area requirements mentioned in BNBC. The area was 9.66m2 and the minimum spacing from wall was 1m (Two side wall)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
الدريجين	120

৫.১. কাৰ্যক্ৰম		
_		
কাৰ্যক্ৰম	Area of substation / transformer to meet requirements of Table 8.1.23 of BNBC. The minimum recommended area is 48m2. Minimum recommended spacing between the transformer periphery and walls are—1. The recommended spacing is 0.75 m for transformer installed in a room with all on two sides. 2. The recommended spacing is 1.0 m for transformer installed in a room with all on three sides. 3. The recommended spacing is 1.25 m for transformer installed in an enclosed room.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর	
চুডান্ত		
সময়সীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		

পৰিদৰ্শন Substation room –Breather cup oil found empty and Silica gel found faded to পৰ্যবেষ্ণনা transformer of the facility.
ক্যাপ
অাইটেম
ক্যাটাণরি
৬.১. কাৰ্যক্ৰম
Accessories of transformers like breathers, vent pipe, buchholz relay, silica gel must be in order at substation.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
<u>का</u> त्र्थांनात
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
<u>চুডান্ড</u>
प्रेमेय्रप्रीमा -
সংশোধিত
प्रभग्ने भा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
a. পর্যবেষ্ণ্য
পরিদর্শন Substation room –Unwanted materials were stored inside Substation room.
প্রবিষ্ক্রণ
ক্যাপ্
আইটেম্
क्राज्ञिश्रवि

পার্বদশন পর্ববেষ্কণ	ubstation room –Unwanted materials were stored inside Substation room.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
<u>ि ५ क्राजीकर</u>	T
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	All unwanted materials should be removed from substation / Generator room.
<u>সুপারিশের</u>	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
1 —	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সংশোধিত	
अभ्याप्ति अभ्याप्ति अभ्याप्ति अभ्याप्ति अभ्याप्ति अभ्याप्ति अभ्याप्ति अभ्याप्ति अभ्याप्ति	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Al	l Distribution Boards –The rubber mats were not adequate.	
ক্যাপ		
শাইটেম ক্যাটালনি		
ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate rubber mats in front of all distribution panels.	
সুপারিশের		
<u>তখ্যসূত্র</u>		
কারখানার		
কার্শক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
<u> </u>		
সম্মা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা অবস্থা		
মন্তব্য		

<u>. পর্ববেষ্ণণ</u>	
	ubstation and Generator room –Fire protection equipment (smoke detector) was not rovided in substation and generator room.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন
কাৰ্যক্ৰম	Install smoke detector / firefighting equipment in the substation / generator room.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশো ধি ত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন Substation and Generator room - Substation and Generator room located inside the
পর্যবেষ্কণ production building but fire rated wall and fire door were not available.
कर्मार्थ
আই্টেম্
ক্যাটাগবি
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
1. Provide 4-hour fire rated walls all around the transformer / generator room on
কাৰ্যক্ষম ground level. 2. Provide 2-hour fire rated door transformer / generator room on
ground level. 2. Frovide 2-flour file rated door transformer 7 generator room on
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যজন
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত
प्रभंदर्भीमा
সংশোধিত
<u> </u>
অগ্রগতির
অবস্থা
মিন্তব্য
১১. পর্ববেষ্ট্রণ
পরিদর্শন Substation room - All incoming and outgoing circuits of HT and LT panels were not

পাৰ্দশন |Substation room –All incoming and outgoing circuits of HT and LT panels প্ৰবিষ্কৃণ clearly and permanently labeled with identifications numbers and name.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

	Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all incoming and outgoing circuits of HT / LT panels.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সমশ্সীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

ক্যাটাগরি ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate cable trenches with non-flammable covers at substation areas. কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভূথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ MDB/Generator Room –Ammeter and voltmeters were not available MDB panels.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
১৪.১. কাৰ্শক্ৰম
কাৰ্যক্রম Provide calibrated Ammeters / Voltmeters at distribution boards (LT/MDBs).
সুপারিশের
তথ্যসূত্র
কার্শনার
কাৰ্যক্ৰম
আ্ প্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
प्रेमेय्रत्रीमा
সংশোধিত
অগ্রগতির
अवस्था
মন্তব্য
ן ע פורן ן

১৫. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন All Distribution Boards –Cable lugs at cable end was not provided to stranded cables পর্যবেষ্কণ with cable size area >= 6mm2. ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি| ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম 1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All কাৰ্যক্ৰম stranded conductors < 6 mm2, at exposed end should be soldered / crimped. সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য লয় চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা

১৬. পর্ববেষ্ষণ

মন্তব্য

	পরিদর্শন PFI/Generator Room –Exposed / open wires were found.		
ভ	ন্যাপ মাই(উম্		
4	য়াটাগরি		
2	১৬.১. কাৰ্যক্ৰম		
	কাৰ্যক্ৰম	All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and insulated.	
	সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
	কার্থানার কার্যক্রম		
	চুডান্ত	প্রযোগ্য লয়	
	সমর্থসীমা সংশোধিত সমর্থসীমা	_	
	অগ্রগতির অবস্থা		
	<u>মন্তব্য</u>		
_			

৭. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন LT-Panel/Substation Room -The factory does not have overload protection, isolators		
পৰ্শবেষ্কৰ্য and short circuit protection implemented in LT panels.		
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
ן און און און	_	
১৭.১. কার্যক্রম		
Provide circuit breaker (MCCB) at all LT panels. Ensure that all LT panels shall have overload, short circuit protections and isolations in the circuits.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর		
চুড়ান্ত সমরসীমা		
সংশো ধি ত সম্যসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ 4/Sewing and DB-5/ Iron -Inflammable materials found inside the Distribution Boards
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম
1. Remove all the inflammable materials from surrounding of electrical circuitry at MDBs/SDBs 2. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ত সম্যাসীমা
সংশো ধি ত সম্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
১৯. পর্যবেষ্ট্রণ
পরিদর্শন Substation Room –The switchboards / panel boards were not installed at proper পর্যবেষ্ণণ height, easy and accessible location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide and maintain easy access and proper height of switchboard / panel boards (< 2m from floor level). সুপাৰিশেৰ ভ্ৰম্যুত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম ভ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য চুড়ান্ড সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা ভ্ৰাগতিৰ

২০. পর্যবেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন DB-2/Generator Room –Proper working clearance was not provided near distribution পর্যবেষ্ণনা panels.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২০.১. কার্যক্রম
Describe many and a second of 0.00 of 0 and in front of all distribution
Provide proper clearance of 0.8 – 1.0 m in front of all distribution
paneis/switchboards.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চূডান্ত্র _
<u> </u>
সংশোধিত
সমশ্বসীমা 💆
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
২১. পর্যবেষ্ফণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

শবেষ্কণ ' " যুপ	
ইটেম াটাগরি	
ואוייוטו	
১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u> অগ্রাখিকার</u>	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	
মংশোধিত মুমুরসীমা	
মগ্রগতির মবস্থা	
<u>ন্ত্র</u>	

_	1 7	Devial (Cubatation Desire MDD (Compretor record DD 4 (Compretor record)
প্	विष्युष्य क	Generator room, DB-3/Boiler and DB-5/Iron -Cables were not selected according
\perp	to	size of MCB / MCCB with suitable rating for desired application.
	ग्रथ	
অ	াইটেম	
ক	য়াটাগরি	
3	<u>২.১. কার্যত্র</u>	ম
١,		
	কাৰ্যক্ৰম	Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal
		limits for insulation.
	সুপারিশের	
	ভখ্যসূত্র	
	কারখানার	
	কাৰ্যক্ৰম	
	অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য লয়
	চুডান্ড	
	<u> </u>	
	সংশোধিত	
	সময়সীমা	
	অগ্রগতির	
	অবস্থা	
	মন্তব্য	
L'	,	
216	अर्थात्वस्य	
₹७.	পর্ববেষ্ণণ	

পরিদর্শন All Distribution Boards –Looping & Bunching at MCCB / MCB or Bus bar termina	al was
পর্শবেষ্ষণ observed.	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৩.১. কাৰ্বক্ৰম	
Avoid looping / bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use indivi	dual
কাৰ্যজ্জ circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the	e
distribution boards.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চূড়ান্ত	
प्रभेग्रमीमा	
সংশোধিত	
प्रभव्यत्रीमा	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

	Distribution Boards –Wiring diagram / circuit list with proper current ratings were at available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৪.১. কার্যত	চম
কাৰ্যক্ৰম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্শ্বীনার কার্শক্রম	
	প্রযোগ্য নর
সম্মশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২৫. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন 🔒	
পর্ববেষ্ণণ	l Distribution Boards –Standard cable joint was not provided in electrical circuits.
ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাটাগরি	
[4) 6 14	
২৫.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around
	before placing the cable in the box.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u> ক্রমেখনের	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সমর্মীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন The Factory building –Cable penetrations from wall was not adequately covered and
পূৰ্ববেক্ষণ sealed.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২৬.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যজ্জম Seal the cable penetrations though walls adequately with fire resistive elements.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রবোজ্য নর
চুড়ান্ত
प्रभेयत्रीमा
সংশোধিত
অগ্রণতির
অবস্থা
মন্ভব্য
৭. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন	MDB/Generator room, DB-2/Generator room, DB-4/Sewing and DB-5/Iron -Common
পর্ববেষ্ষণ	neutral used for more than one circuit.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
२१.১. का	শ্ৰুষ
কার্যক্রম	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than

কাৰ্যক্ৰম	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	_
সমশ্সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Il Distribution Boards –Cable entry exit points were not sealed properly.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৮.১. কার্য	ক্ ম
কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SB)'s with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্ঝানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	ব্র্থেশেল্য ন্য
সিম্যুসীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
১৯. পৰ্যবেষ্কণ	

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area –Cable was not পর্যবেষ্ণণ away from areas where they could damage. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৯.১. কাৰ্যক্ৰম Relocate the cables / wiring from damaged /chemically affected area. Ensure that কাৰ্যক্ৰম all cables should be away from areas where they can be damaged or chemically affected. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Substation and Generator room –Separate earth pits for HT & LT Panels in transformer পর্যবেষ্ণনা room found missing.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যা টা পরি
רוריטונץ
৩০.১. কার্শক্রম
1. Provide sufficient and separate earthing for HT / LT panels in substation/transformer room 2. Provide adequate number of earth electrodes.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত
সংশোধিত
সমর্মীমা 💆
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
as officially
୭১. পর্ববেষ্ণণ
পৰিদৰ্শন All Distribution Boards –Inadequate earthing size observed and dedicated earthing to পৰ্যবেষ্ণন all circuits were not provided.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যা টা গরি
I construction of

৩১.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 8.1.26 2. Ensure that connections between conductors / equipment provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশো্ধিত	_
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন All	I Distribution Boards –ECC for Panel body and door found missing.
শ্ব(বহ্মণ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ক্যাপ আইটেম	
আহডেশ ক্যাটাগরি	
ורוויוטוניץ	
৩২.১. কার্যত্র	ম
	Dravide adequate earthing to hedy and deers to all MDPs. / DPs. Ensure that all
কাৰ্শক্ৰম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

<u>୭. পর্যবেষ্</u> ষণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	uilding roof top –Lightening protection system was not installed at building roof top.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ভভ.১. কার্য	<u>ታደ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্ৰভাগিকার্ছ চুডান্ড সমশ্বসীমা	্রপ্রাজ্য ন্য –
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা সক্রম	
মন্তব্য	

	ocumentation review –The factory did not conduct periodical inspections and testing r insulation, earth resistance, operation test of all equipment yet.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৪.১. কার্য	চম্
কাৰ্যক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৫. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Su পর্ববেষ্ষণ	ubstation room –Dust and lint found inside substation.
ক্যাপ আইটেম	
আহডেশ ক্যাটাগরি	
৩৫.১. কার্যত্র	চুম
কাৰ্যক্ৰম	Clean the substation properly. Maintain cleanliness in substation areas.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সম্মানীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u>মন্তব্য</u>	
L "	