

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আদি নিওয্যার লি
ঠিকানা	, 0, (Sreepur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 522
কালার কোড	

নুল্যার্ননের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Ground floor – Sliding Steel type Doors were f	itted in all the exit of the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Replace all existing exit doors on evacuatio কাৰ্শক্ৰম type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ড - সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
্মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open পৰ্যবেষ্ণ্য easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able কাৰ্যক্ৰম from the side they serve without the use of a key. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

Evacuation route - Final evacuation route of building was not protected from boiler পরিদর্শন room which was located adjacent to production floor of shed 1 without proper fire পর্ববেষ্ণণ separation. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কার্যক্রম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্ববেষ্ফণ

পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন High risk rooms – High risk rooms (Boiler) were not fire separated from production পর্যবেষ্কণ area. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not পর্শবেষ্কণ installed automatic detection and alarm system. ক্যাপ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কার্যক্রম

Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার | কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Document review – Relevant documents were not available on the day of assessment.			
চ্যাপ শাইটেন			
স্যাড়ীপরি			
৬.১. কার্শক্রম			
কাৰ্শক্ৰম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.			
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর			
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা			
সংশোধিত সমশ্বসীমা			
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			
পর্ববেষ্ফণ			
াৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no াৰ্শবেষ্ণণ dedicated fire pump or hydrant system.			
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি			

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	
সম্মশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৮. পর্যবেষ্ষণ

্যার্থশার st	পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন higher than the BNBC code.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
৮.১. কাৰ্যক্ৰয়	ન		
কাৰ্যক্ৰম	Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য		
সম্বসীমা সংশোধিত			
সময়সীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা			
<u>মন্তব্য</u>			

৯. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Ground floor – The water throw of jet was found 4 m distance. Hose pipe water পৰ্শবেষ্ণনা pressure is lower than the minimum requirement of BNBC guideline. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৯.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১০. পর্ববেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন Document review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked পৰ্যবেষ্ণন periodically and no relevant documents found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
רוויסטונץ
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমর্মীমা
সংশাধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
১১. পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm পর্শবেষ্ক্যন system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১১.১. কাৰ্যক্ৰম
Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require.

১২. পর্যবেষ্ণণ

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

পরিদর্শন পর্শবেষ্ড	` II)c	ocument review – No relevant document found during the day of assessr	nent.
ক্যাপ			
আইটেম ক্যাটাগরি	√ I		
17101 11	'l		
১২.১. ব	<u> গৰ্শক</u>	ম	
কাৰ্যক্ৰ		Obtain the boiler license from the proper issuing authority.	
সুপারি			
তথ্যসূ কারখ	$\overline{}$		
কাৰ্যক্ৰ			
অগ্রাধি	কার	প্র্যোগ্য নয়	
চুডান্ড সমর্ম		-	
সংশো সমশ্র		-	
অগ্ৰগ			
অবস্থা			
মন্তব্য			
<u> </u>			

,
১৩. পর্যবেষ্ণণ
পরিদান Document review – Boiler operator license was not available.
17(पर्कर)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাণরি
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শজ্জম Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যজ্জম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত _
স্মান্ত্ৰসীমা
সংশোধিত _
अभ्यत्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য