

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	4 বি সোয়েটাৰ লিমিটেড
ঠিকানা	, O, (Joydebpur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 538
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধর	া: বৈঘ্যুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -	
্. পর্ববেষ্ণণ	. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ocumentation review –Electrical Single Line Diag	ram was not available.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি			
১.১. কাৰ্যক্ৰ	4		
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing in indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.		
সুপারিশের তখ্যসুত্র			
কারখানার কার্বক্রম			
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর		
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	-		
অগ্রগতির অবস্থা			
<u>মন্তব্য</u>			

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	ocumentation review –There was no Electrical Layout drawing.
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
[ক্যাটাগরি]	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match the existing installation. 3. As-built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
ਹਰਤਾ	

৩. পর্ববেষ্ষণ পরিদর্শন Documentation review –There was no substation and the connected load approval was পর্শবেষ্ণণ not available. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কার্যক্রম Necessity and capacity of the electrical substation shall be set by regulations in the কাৰ্যক্ৰম Electricity Act or by the relevant electrical utilities. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা 'মন্<u>ভ</u>ব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Generator room –Unwanted materials were stored inside the Generator room.	
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
৪.১. কার্থ	<u>জম</u>	
কাৰ্যক্ৰম		
সুপারিণ		
তথ্যসূত্র কারখান		
কাৰ্যক্ৰম		
	স্বৰ প্ৰযোগ্য নয	
চুডান্ত		
সমর্থসী সংশোধি		
সময়সী ^হ	-	
<u>অগ্রগতি</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

<i>৬</i> . পর্যবেষ্ট্রণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ পর্ববেষ্কণ		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাপরি		
৫.১. কার্যক্রম		
Dravida adaguata rubbar mats in front of all distribution panels		
কাৰ্যজ্জ্ম Provide adequate rubber mats in front of all distribution panels. সুপারিশের		
জ্থাসূত্র		
কার্খনোর		
কাৰ্যক্তম		
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয়		
ু তুড়ান্ত		
प्रभावतीया		
प्रश्लाभिक		
<u> </u>		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন (র পর্ববেষ্ক্রণ v	Generator room –Fire protection equipment (Fire extinguisher and smoke detector) were not provided in the substation / generator room.
ক্যাপ	or a production of the contract of the contrac
আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ञ्म
কাৰ্যক্ৰম	Install smoke detector / firefighting equipment in the substation / generator room.
সুপারিশের	1
্ত্র্থ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সম্প্রমীমা	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	I= I
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

n. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন Generator room –Generator room located inside the production building but fire–rated
পর্যবেক্ষণ wall and fire door was not available.
ক্যাপ
সাই্টেম্
ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম
1. 0. TI [47]
1. Provide 4-hour fire rated walls all around the transformer / generator room on
কাৰ্ক্জম ground level. 2. Provide 2-hour fire rated door transformer / generator room on
ground level.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্ৰ
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রথোজ্য নর
<u> </u>
भूभेर्यभीभा
সংশাধিত
সময়সীমা ।
অগ্রগতির
অব্যা
মন্ভব্য

পৰিদৰ্শন Generator room –Proper working clearance and easy access was not maintained for
পূৰ্ববেষ্ণগ generator maintenance. ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগৰি
৮.১. কার্যক্রম
কাৰ্যজ্জম Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of maintenance.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
্ব্যাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত
प्रभेग्रमीमा
সংশো ধি ত _ সমরসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পর্ববেষ্ফণ	
রিদর্শন বিবেক্ষণ	enerator room –Generator oil was stored inside the generator room.
ন্যাপ নাইটেম	
গ্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Re-locate oil / fuel tanks away from control panels in generator room.
সুপারিশের	
ভ্খ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	_
অগ্রগতির অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area –There was no ex পর্যবেষ্ষ্যণ light found.
ক্যাপ্
পাই্টেম্
ক্যাটাগরি
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
1. Provide and maintain at least 10 lux illumination at floor level for exit sign. 2.
কাৰ্যজন Provide alternate / emergency backup for illuminating the exit signs for at least 30
minutes.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
<u> कार्त्रभौनात</u>
কাৰ্যজ্ঞম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড
प्रभारतीमा
সংশোধিত
प्रभव्यक्रीमा ⁻
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
of the same of
১. পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন All Distribution boards –Cable lugs at cable end were not provided to stranded cables
श्रीत्वाती with cable cize area >= 6mm?

|প্রথ্যবিষ্কর্মা with cable size area >= 6mm2. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম 1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All কাৰ্যক্ৰম stranded conductors < 6 mm2, at the exposed end should be soldered / crimped. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির

১২. পর্ববেষ্কণ

অবস্থা মন্তব্য

[. 	
	B/Ground Floor –Inflammable materials are found stored surrounding or inside
	ectric circuitry or panels.
ক্যাপ	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	স
কাৰ্যক্ৰম	1. Remove all the inflammable materials from the surrounding electrical circuitry at MDBs/SDBs 2. Ensure that all–electric circuitry is clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড	
সমর্মীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
.৩. পর্যবেষ্ণণ	
	Down and the Comment of the Comment
	om pole to Generator room –Proper support was not provided for high overhead
174(4 % 91S6	ervice entries.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৩.১. কার্যক্রম 1. Overhead service connections should be covered and meet the requirements কাৰ্যক্ৰম mentioned in BNBC. 2. Provide supports for the main service line complete with adequate insulation. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All Distribution bounds Branco signs as of Domany (445 V found asiesing
পর্যবেষ্ট্রনা All Distribution boards –Proper signage of Danger / 415V found missing.
ক্যাপ
অ্যাইটেম
ক্যাটাপরি
১৪.১. কার্যক্রম
The electrical panels are to be of the metal case and should be marked with
Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের
ভ খ্যসূত্ৰ
कान्नभागान
কাৰ্যক্তম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১৫. পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন All distribution / switch boards –The switchboards / panel boards were not installed at

পর্যবেষ্কন a proper height, easy and accessible location. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম Provide and maintain easy access and proper height of switchboard / panelboards কাৰ্যক্ৰম (< 2m from floor level). সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ DE	B/Ground Floor –Over–current protection device was not installed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যত্র	<u>ञ</u> ्च
কাৰ্যক্ৰম	Overcurrent protection devices (Circuit breakers) should be installed at all distribution panels.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সমর্থসীমা সংশোধিত	
সমর্যসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

১৭. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	3/Ground Floor –Proper working clearance was not provided near distribution panels.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
১৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide a proper clearance of 0.8 – 1.0 m in front of all distribution panels/switchboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>্রশেশন্যাশ।</u> অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

	Il Distribution boards –Cable connections were provided without proper lugs and
পর্শবেষ্কণ gl ক্যাপ	ands.
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যত	চম
	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at
কাৰ্যক্ৰম	(LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
৯. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Al	Il Distribution boards –Cables were not selected according to the size of MCB / MCCB

পর্শবেষ্ণণ with a suitable rating for the desired application.

ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

	Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal limits for insulation.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Al পর্ববেষ্ফণ ob	l Distribution boards –Looping & Bunching at MCCB / MCB or Bus bar terminal was oserved.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যক্ৰ	্বা ম
কাৰ্শক্ৰম	Avoid looping / bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and overcurrent device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রশোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন All Distribution boards –Wiring diagram / circuit list with proper current ratings were পর্যবেষ্কণ not available.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২১.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ain MCCB/Ground Floor –Standard cable joint was not provided in electrical circuits.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২২.১. কার্যত্র	চম্
কাৰ্যক্ৰম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থীনার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সম্মানীমা	-
সংশো্ধিত	_
সমরসীমা	
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

<u>૭. ૧૧(૧%)</u>
পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ All Distribution boards –Cable without mechanical guard (conduit pipe) found on wall.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২৩.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide the wiring in PVC conduits or metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্খানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোজ্য লয়
চ্ডান্ত সম্বসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির
মন্তব্য

পরিদর্শন All	Distribution boards -Cable entry-exit points were not sealed properly.
শ্ব(বক্ষণ	- Signification and Cause Charles and period more more and property.
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
२० ८ कार्यक	TI T
২৪.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>የ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB) with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
ং ে. পর্ববেষ্ণণ	
1 1 1	accessible floors / buildings and sections within the factory area –Cable was not way from areas where they could damage.

|ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম Relocate the cables / wiring from damaged /chemically affected areas. Ensure that all cables should be away from areas where they can be damaged or কাৰ্যক্ৰম chemically affected. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা

২৬. পর্যবেষ্ণণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

		enerator room –Body earthing from separate and distinct earth pit to Generator Body	
-		ame found missing.	
का			
	ইটেম্		
ক্যা	<u>টাগরি</u>		
२७	.১. কাৰ্যত্ৰ	<u>ञ</u> ्च	
	Provide proper separate earthing/grounding to the generator. Ensure that the generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground. সুপারিশের ভুখ্যসূত্র কার্থানার কার্থক্রম স্থাাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমস্মীমা সংশোধিত		
-	ঘর্তিস		
	1114141		
	man and and and and and and and and and a	Iground.	
<u> </u> ख	<u> শগ্রাখিকার</u>	প্রবোগ্য নয়	
ţ	<u>ড়ুডান্ড</u>		
3	भियमीभा		
2	<u> </u>		
2	ামশ্রসীমা	-	
	ম গ্রগতির		
1 1	মবস্থা মবস্থা		
_ ⊢	<u>ন্ত্র</u>		
[19 1)		
२१. १	পূৰ্ববেষ্ষণ		
পরি	দৈৰ্শন ΔΙ	Distribution boards -Inadequate earthing size observed and dedicated earthing to	
		circuits were not provided.	
का		encuts were not provided.	
1 '''	ইটেম		
	^{২ডেশ} টাগরি		
[49]	ואוויושו		
२ १	.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
	,,,,,		
		1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 8.1.26 2.	
	er fra vi	Ensure that connections between conductors / equipment are provided to durable	
	চাৰ্ <u>শ</u> ক্ৰম	electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The	
		continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.	

সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্থানার কার্শক্রম

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর

চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত

সময়সীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All electrical equipment –Inadequate earthing size was observed and Dedicated পর্যবেষ্ণন earthing to all machines was not provided.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২৮.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide separate earthing connections to all electrical equipment. Ensure that earth potential is provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চ্যুড়াল্ভ
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
২৯. প্র্ববেষ্ণ্ডণ
পরিদর্শন All Distribution boards –ECC for Panel body and door found missing.

<u>ক্যাপ</u> আইটেম ক্যাটাগরি ২৯.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate earthing to the body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all কাৰ্যক্ৰম electrical panels are provided with proper and separate earth potential. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য লয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

প্ৰিদৰ্শন Building roof top –Lightning protection system was not installed on the building	
পৰ্ববেষ্ণ্ডণ rooftop.	
ক্যাপ্	
সাষ্ট্ৰিম্	
ক্যাটাগরি	
ভি০.১. কাৰ্যক্ৰম	
	=
Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels.	
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার	\exists
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	\neg
भूभेश्रमीभा ⁻	
সংশোধিত	\exists
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	\neg
১১. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন Documentation review –The factory did not conduct periodical inspections and testin	ıg
পর্শবেষ্কণ for insulation, earth resistance, operation test of all equipment yet.	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩১.১. কার্যক্রম	
Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance,	\neg

and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the

installation and record should be maintained.

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তথ্যসূত্র কারথানার কার্যক্রম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর