

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এক্সপো ডে্স লিঃ
ঠিকানা	Holding # 1/A (1St Floor), Section # 7
কারখানার কোড	DHK 193
কালার কোড	

য়ায়লের ধরু	া: অগ্নি মূল্যান্থন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ষণ		
ারিদর্শন 1ৰ্শবেষ্ফণ	adequate horizontal separation. 🛮 Inadequate	e vertical separation.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰ	7	
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings to demonstrate how areas, offices and work areas should be sep according to the Guideline occupancy separa internal layout needed with appropriate draw	arated with fire-rated walls and doors ation will be achieved. A Retrofitting of
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্খানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o b - 2 o 2 ?	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য	4/29/2019: Design drawing of fire separation action has been taken yet. 1/22/2020: Design of found during the visit. No action has been Design drawing of fire separation work is no been taken yet.	ign drawing of fire separation work is en taken yet. 6/8/2021 (CVV3):

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Inadequate horizontal separation. [] Inadequate vertical separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

a. 11149		
কাৰ্যক্ৰম	Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under [Mixed Occupancy] (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in	
	different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	<i>₹€</i> − <i>\$₹</i> − <i>₹</i> 0 <i>₹</i> ₹	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য	4/29/2019: Bonded warehouse is not separated from production area by fire rated construction (partial wall) and opening protection. Location: Ground floor. Storage materials are found in production area without any fire separation at 1st floor and ground floor 1/22/2020: Bonded warehouse is not separated from production area by fire rated construction (partial wall) and opening protection. Location: Ground floor. Storage materials are found in production area without any fire separation at 1st floor and ground floor 6/8/2021(CVV3): Bonded warehouse is not separated from production area by fire rated construction (partial wall) and opening protection. Location: Ground floor. Storage materials are found in production area without any fire separation at 1st floor and ground floor	

৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন	Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls
পর্ববেষ্ণণ	(including stairways) not equivalent to the fire resistance rating of the wall.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

ואוויוסון	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্শক্ৰম	Produce drawings and show methods to demonstrate how prevention of smoke and fire propagation throughvoids between floors and interiorwalls (including
	stairways) will be ensured with fire-rated assembly according to the Guidelines.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশো ধি ত সময়সীমা	o ७ − o ৮ − २ o २ २
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	4/29/2019: Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet. 1/22/2020: Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet. 6/8/2021(CVV3): Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet.

৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন	Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls
	(including stairways) not equivalent to the fire resistance rating of the wall.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Prevent smoke and fire propagation throughvoids between floors and interiorwalls (including stairways) with fire-rated assembly according to the Guidelines.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – \$ ₹ – ₹ • ₹ ₹
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
ম ন্ভব্য	4/29/2019: Stairs are not separated from production areas due to non-rated opening. So fire and smoke easily propagate through stair to each floor of the factory building. 1/22/2020: Stairs are not separated from production areas due to non-rated opening. So fire and smoke easily propagate through stair to each floor of the factory building. 6/8/2021(CVV3): Stairs are not separated from production areas due to non-rated opening. So fire and smoke easily propagate through stair to each floor of the factory building.

ধ. পর্যবেষ্কণ

	Exit door widths are less than minimum (1.0m). Exit access doors are not side-
পর্ববেষ্ণণ	swinging type. \square Exit corridors/ aisles/ passageways are obstructed
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Provide drawings to arrange adequate number and type of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways. Ensure all exit access doors are sideswinging type. Ensure the opening direction of all exit doors to the direction of traffic flow.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o b - 2 o 2 ?
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	4/29/2019: Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet. 1/22/2020: Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet. 6/8/2021(CVV3): Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet.

	Exit door widths are less than minimum (1.0m). Exit access doors are not side-
পর্ববেষ্ণণ	swinging type. \square Exit corridors/ aisles/ passageways are obstructed
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

J. W. 11 17º	'
কাৰ্শক্ৰম	Ensure adequate number of exit doorways with minimum width (0.9m) in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. Ensure minimum width of corridors and Passageways between fixed elements in all exit ways according to the Guidelines
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> – \$₹ – ₹ • ₹₹
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	4/29/2019: Adequate number of exit doors are found at all floors as per occupant load. All the exit doors width found adequate. 1/22/2020: Adequate number of exit doors are found at all floors as per occupant load. All the exit doors width found adequate. 6/8/2021(CVV3): Adequate number of exit doors are found at all floors as per occupant load. All the exit doors width found adequate.

	Exit door widths are less than minimum (1.0m). Exit access doors are not side-
পর্ববেষ্ণণ	swinging type. \square Exit corridors/ aisles/ passageways are obstructed
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
<u>ক্যাটাগরি</u>	

1000	
কাৰ্যক্ৰম —	Keep aisles, corridors and passageways on escape routes free of any obstructions that could hinder free movement. Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	02-02-2010
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
	4/29/2019: Stairs and egress path found free from storage materials. 1/22/2020:
<u> মন্তব্য</u>	Stairs and egress path found free from storage materials. 6/8/2021 (CVV3): Stairs
	and egress path found free from storage materials.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	36-73-3033
সমশ্রসীমা	46-24-4044
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	4/29/2019: Stairs are not separated from production areas due to non-rated opening. So fire and smoke easily propagate through stair to each floor of the factory building. 1/22/2020: Stairs are not separated from production areas due to non-rated opening. So fire and smoke easily propagate through stair to each floor of the factory building. 6/8/2021(CVV3): Stairs are not separated from production areas due to non-rated opening. So fire and smoke easily propagate through stair to each floor of the factory building.

পরিদর্শ পর্ববেহু	Interior staircase not protected through firerated enclosures. Handrails height less than required Stairway door not Fire Door Space outside Exit Doorway not at same level as that of the Exit Door Exit access door not swing in the direction of flow Width of Exit Doorway less than required No Auto door closer enclosures Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings Open grills in walls between staircase and floor spaces. The ground floor exits not enclosed Sum of Riser height and Tread depth is not within limits Riser height more than required Riser Trade tolerance of a flight not within limit Landing dimension less than stair width
ক্যাপ আইটে ক্যাটাগ	्रि व

৯.১. কাৰ্যক্ৰম Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into fire-কাৰ্যক্ৰম rated enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. সুপারিশের <u>তথ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 06-08-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা 4/29/2019: Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet. 1/22/2020: Design drawing of fire separation work is মন্তব্য not found during the visit. No action has been taken yet. 6/8/2021 (CVV3): Design drawing of fire separation work is not found during the visit. No action has been taken yet.

Interior staircase not protected through firerated enclosures. Handrails height less than required \[\] Stairway door not Fire Door \[\] Space outside Exit Doorway not at same level as that of the Exit Door \[\] Exit access door not swing in the direction of flow \[\] Width of Exit Doorway less than required \[\] No Auto door closer enclosures \[\] Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings \[\] Open grills in walls between staircase and floor spaces. \[\] The ground floor exits not enclosed \[\] Sum of Riser height and Tread depth is not within limits \[\] Riser height more than required \[\] Riser & Trade tolerance of a flight not within limit \[\] Landing dimension less than stair width

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Convert all exterior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. Uclose wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation \square The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected কাৰ্যক্ৰম pathway along all the stairways from roof to the final exit. Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চডান্ড **म**भग्रमीभा সংশোধিত 28-22-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা 4/29/2019: Exterior stairways are not separated from production area by fire rated opening protections at all floors. Window opening found near the exterior stair. Ground floor exit is not enclosed by fire rated construction. Collapsible gates and inward swing type doors are found at all exits of all floors. 1/22/2020: Exterior stairways are not separated from production area by fire rated opening protections at all floors. Window opening found near the exterior stair. Ground floor exit is not মন্তব্য enclosed by fire rated construction. Collapsible gates and inward swing type doors are found at all exits of all floors. 6/8/2021 (CVV3): Exterior stairways are not separated from production area by fire rated opening protections at all floors. Window opening found near the exterior stair. Ground floor exit is not enclosed by fire rated construction. Collapsible gates and inward swing type doors are found at all exits of all floors.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Interior staircase not protected through firerated enclosures. Handrails height less than required \[\] Stairway door not Fire Door \[\] Space outside Exit Doorway not at same level as that of the Exit Door \[\] Exit access door not swing in the direction of flow \[\] Width of Exit Doorway less than required \[\] No Auto door closer enclosures \[\] Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings \[\] Open grills in walls between staircase and floor spaces. \[\] The ground floor exits not enclosed \[\] Sum of Riser height and Tread depth is not within limits \[\] Riser height more than required \[\] Riser \[\] Arade tolerance of a flight not within limit \[\] Landing dimension less than stair width
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Remove obstructions from stairways
সুপারিশের	·
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রব্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
মগ্রগতির অবস্থা	
অবস্থা মন্তব্য	4/29/2019: Stairs are found unobstructed. 1/22/2020: Stairs are found unobstructed. 6/8/2021(CVV3): Stairs are found unobstructed.

পরিদর্শন No Fire Door No/Improperly illuminated exit sign Absence of proper separation পর্যবেষ্ণন using fire rated walls and doors Width of Passageway less than required ক্যাপ আইটেম ক্যাউ।পরি

১২.১. কাৰ্যক্ৰম Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. | Provide কাৰ্যক্ৰম clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. Provide cover on naked light. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 06-08-5055 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা 4/29/2019: Easily identifiable escape route is found at storage area. Illuminated exit sign is not found at storage area. Lights are not found in storage area. Location: Ground floor Storage area 1/22/2020: Easily identifiable escape route is found at storage area. Illuminated exit sign is not found at storage area. Lights are মন্তব্য not found in storage area. Location: Ground floor Storage area 6/8/2021 (CVV3): Easily identifiable escape route is found at storage area. Illuminated exit sign is not found at storage area. Lights are not found in storage area. Location: Ground floor Storage area

১৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in storage
পর্ববেষ্ণণ	Others same as above
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide fire doors as approved by the Guidelines ☐ Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or কাৰ্যক্ৰম maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার|**৬ মাস চড়ান্ত **म**भग्नमीभा সংশোধিত 26-23-3033 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা 4/29/2019: Fire rated doors are not found at the exit of the storage area. Solid wall is not extended up to the ceiling adjacent to the production area. So storage area at ground floor is not separated from the production area by fire rated construction and opening protection. 1/22/2020: Fire rated doors are not found at the exit of the storage area. Solid wall is not extended up to the ceiling adjacent to মন্তব্য the production area. So storage area at ground floor is not separated from the

production area by fire rated construction and opening protection.

construction and opening protection.

6/8/2021 (CVV3): Fire rated doors are not found at the exit of the storage area. Solid wall is not extended up to the ceiling adjacent to the production area. So storage area at ground floor is not separated from the production area by fire rated

পরিদর্শন Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in storage পর্ববেষ্ণন Others same as above ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির অবস্থা 4/29/2019: On-third clearance is not found from the ceiling at storage area. 1/22/2020: On-third clearance is not found from the ceiling at storage area. মন্তব্য 6/8/2021 (CVV3): On-third clearance is not found from the ceiling at storage area.

১৫. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Directional signs missing No Bangla and English Exit instructions in case of emergency emergency No Bangla signs for lifts and stairs Means of Escape lack Emergency Lighting ক্যাপ জাইটেম ক্যাটাগরি

- 11/0 \ 1	Doct directional signs at appropriate locations
	Post directional signs at appropriate locations.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
<u> চুডান্ড</u>	
मेमग्रमीमा	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	o ⋈ − o ษ − ₹ o ₹ ₹
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
	4/29/2019: Directional signs are not found at any floor of the factory. 1/22/2020
মন্তব্য	Directional signs are not found at any floor of the factory. 6/8/2021 (CVV3):
,	Directional signs are not found at any floor of the factory.

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Directional signs missing \(\text{No Bangla and English Exit instructions in case of emergency \(\text{No Bangla signs for lifts and stairs } \text{I Means of Escape lack Emergency Lighting} \)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency কাৰ্যক্ৰম lighting requirements of the Guidelines. সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সম্বসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা 4/29/2019: Emergency lights are not available during the visit. 1/22/2020: Emergency lights are not available during the visit. 6/8/2021 (CVV3): Emergency মন্তব্য lights are not available during the visit.

9	পর্ববেষ্ফণ	
	রিদর্শন Less than 1 time each month	
	গ্ৰাপ ইটেম গ্ৰাটাগৰি	
	৭.১. কার্যক্রম	

<u>৭.১. কাশঞ</u>	.১. কাশক্ষ	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines Provide training to the Trainers Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্শক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়	
চূডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য	4/29/2019: Documents regarding fire drill is not found in the factory during the visit. Fire drill is yet not conducted in the factory. 1/22/2020: Documents regarding fire drill is not found in the factory during the visit. Fire drill is yet not conducted in the factory. 6/8/2021(CVV3): Documents regarding fire drill is not found in the factory during the visit. Fire drill is yet not conducted in the factory.	

21	্য. পর্যবেষ্ষণ	
11	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	on–standard Cylinder color [] Cylinders not monitored regularly
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
֓֞֜֞֜֜֜֜֜֓֓֓֓֓֜֟֜֜֟֜֓֓֓֓֓֜֟֜֜֜֟֜֜֜֟֜֜֜֟֜	১৮.১. কার্যক্র	স্
	কাৰ্যক্ৰম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
	সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	কার্থানার কার্শক্রম	

সংশোধিত
সমর্মীমা
অগ্রগতির
অবস্থা

4.430.43010 Fire extinguishers are found at all floor of the factory

4/29/2019: Fire extinguishers are found at all floor of the factory with proper placement. 1/22/2020: Fire extinguishers are found at all floor of the factory with proper placement. 6/8/2021 (CVV3): Fire extinguishers are found at all floor of the factory with proper placement.

১৯. পর্যবেষ্ফণ

অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ

চুডান্ড সময়সীমা

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Non-standard Cylinder color [] Cylinders not monitored regularly
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

 কাৰ্যক্ৰম	Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection
	and expiry/re-service labels. 🛘 Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
সুপারিশের	
্ <u>ত্</u> থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	0 0 - 0 0 - 0 0 1 0
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
	4/29/2019: Maintenance tag is found with all extinguishers. Easy accessibility is
	found for all extinguishers. 1/22/2020: Maintenance tag is found with all
<u> মন্তব্য</u>	extinguishers. Easy accessibility is found for all extinguishers. 6/8/2021(CVV3):
	Maintenance tag is found with all extinguishers. Easy accessibility is found for all
	extinguishers.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	No water filled bucket
ক্যাপ আইটেম ক্যাইগুরি	
२०.ऽ. क	ার্শক্রম

০.১. কাৰ্যক্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate number of additional fire–fighting equipment to meet the Factor Rules
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o b - 2 o 2 ?
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	4/29/2019: Additional fire fighting equipment is not found in the factory during th visit. 1/22/2020: Additional fire fighting equipment is not found in the factory during the visit. 6/8/2021 (CVV3): Additional fire fighting equipment is not found in the factory during the visit.

ኔ. 거 식(4糁이	
প্রিদর্শন Non-standard fire alarm system 🏿 Non-standard detectors	
পূৰ্বশ্বন — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
আইটেম ক্যাইগেরি	

<u> </u>	
ক্যাটাগার	
২১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	4/29/2019: Design drawing of central fire alarm and detection system is not found during the visit. 1/22/2020: Design drawing of central fire alarm and detection system is not found during the visit. 6/8/2021(CVV3): Design drawing of central fire alarm and detection system is not found during the visit.

২২. পৰ্যবেষ	₽ ¶
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Non-standard fire alarm system 🛘 Non-standard detectors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	T
	Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline
কাৰ্শক্ৰম	requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্ <u>র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	<i>₹€</i> − <i>\$₹</i> − <i>₹</i> 0 <i>₹</i> ₹
<u>শুন্যশাশ।</u> অগ্রগতির	
_{পথগাভন} অবস্থা	
ম ন্তব্য	4/29/2019: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. 1/22/2020: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. 6/8/2021(CVV3): Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory.