

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কালার কোড	
কার্থানার কাড GZP548	
ঠিকানা , O, ( Kaliakair, Gazipur, Dhaka )	
<b>কারখানার নাম</b> আখন্দ প্রিন্টিং	

সুল্যারনের ধরণ: অগ্নি সুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন প্রবিদ্ধণ Ground floor – Swing Steel type Do	pors were fitted in all the exit of the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যজ্জম type door, which swing outward should not constrict the width of	n evacuation routes, exit doors with side hinged and in the direction of travel. Swinging of the door f the corridor / passage below 1.0 meter.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কাৰ্শ্যনাৰ কাৰ্শক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয় <b>টুড়ান্ত</b> _	
সম্ব্যসীমা — সংশোধিত্ত সম্ব্যসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

### ২. পর্ববেষ্ণণ

OCCUPANT AND A CONTRACT OF The Alexandra Contract Contrac
পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open
পর্শবেষ্কণ easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাড়াপরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
<u>চুডান্ড</u> _
\bar{n} \bar{n} \bar{n} \bar{n}   -
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
<u>৩. পর্যবেষ্</u> ডণ
· (K)
পরিদর্শন   High risk rooms – High risk room (Boiler ) were not fire separated from production
প্ৰাবেষ্ণণ area.
ক্যাপ
অাইটেম
বাহতেন   ক্যা <b>টা</b> গরি
ןרוו־וטונידן

## ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৪. পর্যবেষ্ণণ

শ্ব(বঞ্চণ	ocument reviews – Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্শক্ৰয	ন
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য ন্য
চূডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
ויששו	
<u> </u>	
	round floor or roof – The water throw of jet was found 6 m distance. Hose pipe water
	ressure is lower than the minimum requirement of BNBC guideline.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	

## 

### ৬. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Document reviews – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked পর্যবেষ্ণণ periodically and no relevant documents found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
[ אוטורוויז]
৬.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড
সংশোধিত
प्रभवनीया
অগ্রগতির অবস্থা
। वर्ष महावा
৭. পর্ববেষ্ট্রণ
· 1//14/
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 3000 litters.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি

### ৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline. Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres. [For Each Riser]
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
<u>চুডান্ত</u>	
, प्रभग्ने प्रभग्ने प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव स्थाव स् स् स् स् स् स् स् स् स् स् स् स् स्	
<u>সংশোধিত</u>	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	
	+

## ৮. পর্ববেষ্ণণ

All acceptible floors / buildings and sections within the factory area. Visual alarm
পৰিদৰ্শন   All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm পৰ্যবেষ্ণনা system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
ৰাম্প্ৰিন্ত system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
<u>অ্যাইটে</u> ম
ক্যা <b>টা</b> গরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
Viewal alarma systems should install at somewater record which area is major and
পাৰ্যক্ৰম Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require.
प्रभावित्यव
্বিশান্ত বি ভিখ্যসূত্র
च । च । च । च । च । च । च । च । च । च ।
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
স্মৃথসীমা   <sup>-</sup>
সংশোধিত
সমরসীমা 💆
অগ্রগতির
অবস্থা
্নন্তব্য <u> </u>
. পর্ববেষ্ণন
পরিদর্শন   Document reviews   No relevant document found during the day of accessment

	ারিদর্শন   বিবেষ্ফণ	ocument reviews – No relevant document found during the day of asses	sment.
	<u> যূপ</u>		
	শাইটেম গ্যাটাগরি		
Ľ	गुलानाम्		
6	.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
	কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.	
	সুপারিশের		
	ভখ্যসূত্ <u>র</u>		
	কারখানার  কার্যক্রম		
		প্রযোগ্য নর	
	চুডান্ত	_	
	সম্প্রসীমা সংশোধিত		
	अभ्या <u> अभ्या</u> अभ्या	_	
	<u>অগ্রগতির</u>		
	অবস্থা		
	<u> মন্তব্য</u>		

## ১০. পর্যবেষ্ফণ

রিদর্শন র্ববেষ্ষণ	ocument reviews – Boiler operator license was not available.	
<u>্যাপ</u>		
<u>াইটেম</u>		
গাটাগার		
০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম জগ্ৰাধিকাৰ	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত চুড়ান্ত		
সময়সীমা সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		