

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এ এম কে স্টাইল
ঠিকানা	West Shaildubi, Kashimpur, Gazipur, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 550
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধর	া: বৈঘ্যুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ: -
্. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ocumentation review –Electrical Single Line Diag	ram was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	4	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing ir indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তখ্যসুত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocumentation review –There was no Electrical Layout drawing.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগার	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match the existing installation. 3. As-built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মূলবা	

পর্ববেষ্কণ	
	Occumentation review –The factory does not have proper substation approval from the
পর্ববেষ্কণ re	elevant authorities.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Necessity and capacity of the electrical substation shall be set by regulations in the
	Electricity Act or by the relevant electrical utilities.
সুপারিশের	[
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	1
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ত	
त्रेभःशतीमा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	enerator room –Unwanted materials were stored inside Generator room.
ক্যাপ ্র	
পাইটেম ক্যাটাগরি	
ואוואופוניאן	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	All unwanted materials should be removed from Generator room.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	থ্যোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

r. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্করণ All distribution Boards –No rubber mat was provided in front of all dis	stribution boards.
ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাটাগবি	
[אוריוטונאר]	
(e.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Provide adequate rubber mats in front of all distribution panels.	
সুগারিশের	
ভিশ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য লয়	
চুডান্ত	
प्रेमेय्रत्रीमा	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	enerator room –Smoke detector were not provided in substation and ger	nerator room.
ক্যাপ আইটেম		
আহডেশ ক্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Install smoke detector in the generator room.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর	
চুডান্ড		
<u> </u>		
সংশো <u></u> ধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		
		J
n. পৰ্যবেষ্ <u>ষ</u> ণ		

পরিদর্শন G	enerator room –Generator room located inside the production building but fire rated
পর্যবেষ্ফণ w	all and fire door were not available.
ক্যাপ	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰষ	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide 4-hour fire rated walls all around the generator room on ground level. 2.
भागक्रम	Provide 2-hour fire rated door generator room on ground level.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত	
प्रभेश्रीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শ পর্ববেষ্	า -ส re	enerator room –The generator room was not compliant with minimum area quirements mentioned in BNBC. The area was 13.75 m2 and the spacing was 1 m enclosed room)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটার্গা	া রি	
৮.১. ব	নৰ্যক্ৰম	ম
কাৰ্যত	ক ম	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 8.1.24, BNBC Guideline; the minimum recommended area is 48 m2. Minimum recommended spacing between the Generator periphery and walls are– 1. The recommended spacing is 1.0 m for generator installed in an enclosed room. 2. The recommended spacing is 1.25 m from one to another generator for multiple generators in the room.
সপার্চি	র্শের	

ভ্ ষ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> अभयअभिना</u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	

৯. পৰ্যবেষ্ষণ পরিদর্শন | Generator room –Proper working clearance and easy access was not maintained for পর্যবেষ্ষণ generator maintenance. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

.১. কাৰ্যক্ৰ	T. Control of the con
	Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of maintenance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রব্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

<u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Generator room –Generator oil was stored inside the generator room.
চ্যাপ শাইটেম	
চ্যাটাগরি	
০.১. কার্থ	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	Re-locate oil / fuel tanks away from control panels in generator room.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	ब
কার্খানা	व
কার্যক্রম অগ্রাধিকা	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীম সংশোধিত	
সমশ্রসীম	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১১. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন All distribution boards – Proper segregation was not provided for different end use loads পর্যবেষ্ণণ (lighting / plug loads / spinning machine load / fan load etc.)
कार्य
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
১১.১. কাৰ্যক্ৰম
المانية
1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. 3. All DBs to be placed conveniently. 4. Wiring to be neat, tidy and located near ceiling.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত সমশ্যসীমা
সংশোধিত সমর্সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন All distribution boards –Cable lugs at cable end was not provided to stranded cables
পর্যবেষ্ণণ with cable size area >= 6mm2.
<u>कार्य</u>
আইটেম ক্যাটাগবি
וויוסומין
১২.১. কার্যক্রম
1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors < 6 mm2, at exposed end should be soldered / crimped.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
.৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শ পর্ববেষ		distributio board –Inflammable materials found stored surrounding electric circuitry.
ক্যাপ আইটে	1	
ক্যাটাগ	রি	
<i>\$</i> @. <i>\$</i> .	কাৰ্যক্ৰ	ञ्
কার্যত		1. Remove all the inflammable materials from surrounding of electrical circuitry at MDBs/SDBs 2. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records.
সুপার্চি ভখ্য	রিশের মূত্র	
কারু কার্ব্য	থানার কম	
<u>অ</u> গ্রা	<u> </u>	প্র্যোগ্য ন্য
চুড়াং সময়		
সংশে সময়	াধিত সীমা	-
অগ্রগ অবশ্ব		
মন্তব	Ţ	

ারিদর্শন প্রাবেষ্ণ্য All Distribution Boards –Proper signage of Danger / 415V found missing.		
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাপৰি		
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম		
The electrical panels to be of metal case and should be marked with <code>Danger 415</code> Volts and identified with proper phase marking and danger signage.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
আ্থাপিকার প্রযোগ্য নয় চূড়ান্ত্র _		
সম্প্ৰসীমা সংশোধিত সংস্থামিয়া		
সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

<i>৬. প্</i> ৰবেষ্ট্ৰণ
পরিদর্শন All distribution Boards –Proper working clearance was not provided near distribution পর্শবেষ্ষণ panels.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৫.১. কার্যক্রম
Provide proper clearance of 0.8 – 1.0 m in front of all distribution panels/switchboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
্বাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ড _
अभेग्रिमा -
সংশো ধি ত _ সময়সীমা _
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ll distribution Boards –Cable connections provided without proper lugs and glands.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
വ ചെ	
১৬.১. কার্যত	Pol
কাৰ্যক্ৰম	Provide cable connections with properly soldered & welded lugs at (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u>মন্তব্য</u>	
<u>১৭. পর্ববেষ্কণ</u>	
পরিদর্শন Al পর্ববেষ্ফণ Bi ক্যাপ	Il distribution boards – –Multiple cables terminated to a single pole of MCCB, MCB or us bar.
আইটেম ক্যাটাগরি	

Avoid looping & bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম ক্ৰম্বিল্যৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চুড়ান্ত সমম্মীমা

১৮. পর্যবেষ্ণণ

সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৭.১. কার্যক্রম

	All Distribution Boards –Wiring diagram / circuit list with proper current ratings were not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ייורוויוטוניי	
১৮.১. কা	ৰ্শজন
কাৰ্যক্ৰম	marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.
সুপারিণ ভখ্যসূত্র	
কার্থ্য কার্যক্রম	াৰ
	চার প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসী	না _
সংশোশি সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	ात ।
মন্তব্য	
८ अञ्चलम	
১১. পর্ববেছ	D *I
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	generator room –Cable penetrations from wall was not adequately covered and sealed.
ক্যাপ্	

<u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Seal the cable penetrations though walls adequately with fire resistive elements. সুপারিশের <u>তথ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All accessible sections within the factory area –Cable without mechanical guard
পর্শবেষ্ণণ (conduit pipe) found on wall.
क्रांश
আইটেম
ক্যাটাপরি
২০.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত
x\rightarrow - x\rightarrow
সংশোধিত
অগ্রগতিব
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
২১. পূৰ্যবেষ্ণ্ৰণ
\varphi. \land \psi
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য
ক্যাপ
অাইটেম
नार्यक्रम कार्गोज्ञादी

<u>|</u>ক্যাভাগাব| ২১.১. কাৰ্যক্ৰম Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB) with non-flammable কাৰ্যক্ৰম materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

	l distribution boards – –Dedicated earthing to all circuits were provided but the size as inadequate.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross–sectional area as per table 8.1.26 2. Ensure that connections between conductors / equipment provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

শাৰ্ধশন | পৰ্যবেষ্ক্ৰণ | All electrical equipment – Dedicated earthing to all machines was not provided. ক্যাপ আই(উম ক্যাটাগরি ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide separate earthing connection to all electrical equipment. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) কাৰ্যক্ৰম and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

২৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	I districution boards –ECC for Panel body and door found missing.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৪.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> </u>	
২৬. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Do	ocumentation review –The factory did not conduct periodical inspections and testing r insulation, earth resistance, operation test of all equipment.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
२८ ८ कार्यक	

Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the

installation and record should be maintained.

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্টব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়