

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

1 121 11 1121 11 1	গ্রীন ফাইবার কম্পোজিট লি
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 555
কালার কোড	

গ্যামনের ধরণ: অন্নি মূল্যামন পর্যবেষ্ফণের তারিখ: -		
. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections w পর্শবেষ্ষণ Shaft was available but not separated with fire ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
רוויוטונץ		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
Within 6 Weeks, Design and plan for 2 hour কাৰ্যক্ৰম as per requirements of BNBC guideline.With 2 hours fire rated walls for vertical shafts		
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র		
কার্য্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
চূড়ান্ড সম্বশ্নীমা		
সংশোধিত্ত সমশ্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Store areas – Storage areas at mentioned floors did not have fire rated walls or doors.
ক্যাপ
আইটেম
नार्ष्य
২.১. কার্যক্রম
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্শনার
কাৰ্যজ্জম
<mark>অগ্রাধিকার</mark> প্রযোজ্য নয়
ু চুডান্ত
সংশোধিত
সম্ব্ৰসীমা
অ্থ্যাতির
অবস্থা
মন্তব্য
০. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন All evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation পর্ববেষ্ণণ pathways. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated কাৰ্যক্ৰম exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All evacuation pathways – Emergency lighting was not provided for evacuation পর্যবেষ্ণণ pathway.
ক্যাপ
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-
কাৰ্যক্ৰম up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit
doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্ৰ
কারখানার
ব্যব্দ্রম
অগ্রাধিকার প্রবোজ্য ন্য
চুড়ান্ত
भूभग्रेमा
সংশোধিত
प्रभग्नेपा
অগ্রণতির
অবস্থা
মন্তব্য
. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not
প্রবিষ্ণণ installed automatic detection and alarm system.
ক্যাপ
আইটেম
बार्कि

ক্যা টা ণরি			
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	৫.১. কাৰ্বক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্খানার কার্শক্রম			
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রশোজ্য লয়		
চুডান্ড সময়সীমা			
সংশোধিত সময়সীমা			
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

৬. পর্যবেষ্ণণ

श्रीकार All accossible floors / buildings and sections within the factory area. There was no		
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্যবেষ্ণ্যণ Manual activation points found		
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটার্মনি		
ক্যাটাপরি		
৬.১. কার্যক্রম		
(a. 5. 4) the		
কাৰ্যক্রম Install Manual activation call point at all exit routes		
সুপারিশের		
তিখ্যসূত্র		
का त्रथांनात		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
<u> </u>		
<mark>ਸ਼</mark> ੵਸ਼ੑਸ਼ੑਸ਼ਸ਼		
সংশাে্ধিত		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		
. পর্ববেষ্ণণ		

পর্যবেষ্ণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Document review – Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি	
i.১. কার্য	<u>ক্</u> ষ
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিণ তখ্যসূত্র	
কার্গ্বান কার্শক্রম	ার
	ার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসী	$oxed{1}egin{array}{c} - & & & & & & & & & & & & & & & & & & $
সংশোধি সমশ্বসী	
অগ্রগতি অবস্থা	<u>ब</u>
মন্তব্য	

৮. পর্ববেষ্ণণ

OF THE ALL ASSOCIATION OF THE STATE OF THE S		
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no		
পর্শবেষ্কণ dedicated fire pump or hydrant system.		
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্শ্ক্ৰম		
Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with		
ৰাধিক্ষ alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with		
alternate backup power supply.		
সুপারিশের		
ভূমসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য		
<u>চুড়াঙ্ক</u>		
। भू र । ।		
সংশাধিত		
সম্বসীমা		
অগ্রগতির		
अवस्य		
মন্তব্য		
১. পর্যবেষ্কণ		

পরিদর্শন | Main exit route – Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were not পৰ্যবেষ্কণ provided at the exact location. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১.১. কাৰ্যক্ৰম Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or কাৰ্যক্ৰম easily accessible area for first phase fire fighting. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সম্বসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১০. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্যবেষ্ফ্য back–up power supply for alarm system.
ক্যাপ
অাইটেন্
ক্যাটাগরি
১০.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্তম Power backup supply should be provided for fire alarm system.
ু সুপারিশের
তিখ্যসূত্র বিলয়খনার
কাৰ্যক্তম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
সম্প্রসীমা –
অগ্রগতির
মন্তব্য
TIG U
১১. পর্যবেষ্ফণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm
পর্শবেষ্কণ system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
ক্যাপ
আই্টেস্
ক্যাটাগরি
১১.১. কাৰ্যক্ৰম

Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require.

১২. পর্ববেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ	' II)c	ocument review – There was no fire license available on the day of assess	sment.
ক্যাপ			
আইটেম ক্যাটাগরি			
יווייוטוניי	1 <u> </u>		
১২.১. ব	চাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰ	ম	Obtain fire license / permit from issuing authority.	
সুপারি		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ত্থ্যসূ	$\overline{}$		
কার্রখা কার্বজ			
		প্রব্যোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়র্স		-	
সংশো সমশ্রু		-	
অগ্ৰগ	<u></u>		
অবস্থা			
<u> মন্তব্য</u>	•		

১৩. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম Obtain building approval from issuing authority		
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
চুড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত্ত সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		

১৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocument review – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যত্ৰ	্যুম সম
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
্র শুখ্রাশ্বকার চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	প্রযোগ্য নর
সংশোধিত সমরসীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	

অবস্থা মন্তব্য