

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ক্যাজুয়াল গার্মেন্টম লিঃ	
ঠিকানা	, ( Tongi East, Gazipur, Dhaka )	
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 557	
কালার কোড		
মূল্যারনের ধরণ: বৈঘুতিক মূল্যারন		পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন Documen পর্শবেষ্ক্রণ relevant ব ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ntation review –The factory does not have authorities.	e proper substation approval from the
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
	sity and capacity of the electrical substat city Act or by the relevant electrical utilit	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ব	न्य त्र	
চুড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সমর্সীমা		
অগ্রগতির		

### ২. পর্ববেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন   Substation / Generator room at ground floor –Fire protection equipment smoke পর্যবেষ্ণন   detector was not provided in the substation / generator room.			
ক্যাপ আইটেম			
ক্যাটাণবি			
২.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যক্রম Install smoke detector / firefighting equipment in the substation / generator room.			
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র			
<u> </u>			
কাৰ্শক্ৰম   অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়			
চ্চুড়ান্ত			
সংশোধিত			
সম্বসীমা । অগ্রগতির ।			
অবস্থা			
মন্তব্য			

୭. প্ৰ-প্ৰেঞ্জণ
পরিদর্শন   Generator room at ground floor – Generator room located inside the production পর্যবেষ্ণন   building but fire-rated wall and fire door was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩.১. কার্যক্রম
1. Provide 4-hour fire rated walls all around the transformer / generator room on ground level. 2. Provide 2-hour fire rated door transformer / generator room on ground level.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ড সম্বাসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

### ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন MDB-1 at ground floor/ Boiler room -Cable lugs at cable end were not provided to পর্যবেষ্ণ্য stranded cables with cable size area >= 6mm2.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors < 6 mm2, at the exposed end should be soldered / crimped.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত
प्रभेयत्रीमा
সংশোধিতসমশ্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
ł. পর্ববেষ্ট্রণ
পরিদর্শন MDB–1 at ground floor/ Boiler room –Cable connections were provided without proper পর্যবেষ্ণন lugs.
ক্যাপ আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৫ ১ কার্যক্রম

### Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly কাৰ্যক্ৰম secured with lugs and glands. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

### ৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন All distribution / switch boards –Wiring diagram / circuit list with proper current ratings পর্যবেষ্ণনা were not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৬.১. কার্শক্রম
O. 6. 11 14-1
Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নর
চূড়াল্ড সম্প্ৰসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
a. পর্ববে <del>ষ্</del> টণ
পৰিদৰ্শন Substation room at ground floor –Cable penetrations from the wall were not adequately পৰ্যবেষ্ণন covered and sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম

Seal the cable penetrations through walls adequately with fire-resistive elements.

# ৮. পর্ববেষ্কণ

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

সুপারিশের তথ্যসূত্র

কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর

	Building roof top –Lightning protection system was not installed on the building rooftop.
ক্যাপ	Tourtop.
আইটেম ক্যাটাগরি	

# ৮.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels. সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰ্যালান কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাধিকান প্ৰযোগ্য ল্য চূড়ান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা জ্ঞাতিন জ্বস্থা মন্তব্য