

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ষাই লাৰ্ক নিট কম্পোজিট লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Sreepur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP560
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধর	া: বৈঘ্যুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
্. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ocumentation review –Electrical Single Line Diag	ram was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	4	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing in indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তখ্যসুত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocumentation review –There was no Electrical Layout drawing.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগার	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match the existing installation. 3. As-built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মূলবা	

পর্ববেষ্কণ	
	Occumentation review –The factory does not have proper substation approval from the
পর্ববেষ্কণ re	elevant authorities.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Necessity and capacity of the electrical substation shall be set by regulations in the
	Electricity Act or by the relevant electrical utilities.
সুপারিশের	[
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	1
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ত	
त्रेभःशतीमा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

	ubstation room –Breather cup oil found empty, vent pipe found malfunctioned and lica gel found faded to the transformer.
ক্যাপ	nea ger round radea to the transformer.
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্যক্ৰম	Accessories of transformers like breathers, vent pipe & silica gel must be in order at substation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চূডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
১. পর্ববেষ্কণ	
পাৰ্দশন St পৰ্যবেষ্ষণ ro	ubstation & generator room –Adequate ventilation was not observed in substation om.
ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	N Company of the comp
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate ventilation arrangements for indoor substation room.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	

চুডান্ড

সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

	ubstation & Generator room –Inadequate illumination was observed insideransformer & Generator room.	the the
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate illumination for substation & generator room.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	থ্যোগ্য ন্য	
চুডান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		

orderated.	
পর্যবেষ্ণণ	
,	ubstation & Generator room –Unwanted materials were stored inside the Substation & enerator room.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰফ	
কাৰ্যক্ৰম	All unwanted materials should be removed from substation & Generator room.
সুপারিশের	
ভূখ্য <u>সূত্</u> ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Maximum Distribution Boards –No rubber mat was provided in front of maximum পর্যবেষ্ণ distribution boards.
कार्य
অাইটেম
ক্যাটাগরি
৮.১. কার্যক্রম
কাৰ্শক্ৰম Provide adequate rubber mats in front of all distribution panels.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুড়াল্ভ সমর্সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
अवस्रा
<u>মন্তব্য</u>
১. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন Substation & Generator room -Fire protection equipment (Fire extinguisher and smoke
পর্যবেষ্ণ detector) were not provided in the substation & generator room.

1(14 deceesor) were not provided in the babblación & generator room.
ज्ञांभ
াইটেমু
্যাটাগবি
.১. কাৰ্বক্ৰম
কাৰ্যক্রম Install smoke detector in the substation & generator room.
সুপারিশের
তথ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
प्रोभावा ⁻
সংশোধিত
সম্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য

পৰিদৰ্শন Substation room –Adequate signage of electrical danger/caution was not provided at পৰ্যবেষ্ণনা the substation room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
רוויוטונץ
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
1. Provide High / Medium Voltage DBs marked with "Danger" signage. 2. Ensure that "Danger" signage were adequately provided at substation area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত্র
সম্প্ৰসীমা
সম্ব্যসামা ⁻ অগ্রগতিব
অবস্থা মন্তব্য
১১. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাবি
ক্যাটাগরি

প্ৰথম্ব কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Generator room – –The generator room was not compliant with the minimum area requirements mentioned in BNBC. The area was 34.44 m2 and the spacing was 1 m (multiple generators).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 8.1.24, BNBC Guideline; the minimum recommended area is 46 m2. Minimum recommended spacing between the Generator periphery and walls are– 1. The recommended spacing is 1.0 m for generator installed in an enclosed room. 2. The recommended spacing is 1.25 m from one to another generator for multiple generators in the room.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	_
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১৩. পর্ববেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন All accessible floors and sections within the factory area –EXIT signage was not প্ৰবিষ্ক্ৰণ properly illuminated. –Proper backup was not observed.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

 কাৰ্শক্ৰম	1. Provide and maintain at least 10 lux illumination at floor level for exit sign. 2. Provide alternate / emergency backup for illuminating the exit signs for at least 30 minutes.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	
· ·	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	LT –Ammeter and voltmeters were not working at LT panels.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কা	ৰ্থজন
 কাৰ্যক্ৰম	Provide calibrated Ammeters & Voltmeters at distribution boards (LT/MDBs).
সুপারিশে	ৰ
ত্থ্যসূত্র	
কার্খান	্ব
কাৰ্যক্ৰম	
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীম	_π -
সংশোধি	<u> </u>
সম্যসীম	
অগ্ৰগতিৰ	₹
অবস্থা	
মন্তব্য	
L	

<u>ে প্রথ(বঞ্চণ</u>	
	I distribution Boards –Cable lugs at cable end were not provided to stranded cables ith cable size area >= 6mm2.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৫.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors < 6 mm2, at the exposed end should be soldered / crimped.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
l 	প্রযোগ্য নয
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	ne factory building –Essential lighting was not found in the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
17101111	
১৬.১. কাৰ্যক্ৰ	চম্
কাৰ্যক্ৰম	Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC / Equipment / Services. Replace the generator with a larger capacity or install the second generator if the review indicates the existing unit is too small.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
১৭. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন DE পর্শবেষ্কণ cir	B-1, DB-2 -Inflammable materials are found stored surrounding or inside electric reuitry or panels.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

1. Remove all the inflammable materials from the surrounding electrical circuitry at কাৰ্যক্ষম MDBs/SDBs 2. Ensure that all-electric circuitry is clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records. মুপারিশের ভখ্যমুত্র কার্থানার কার্যক্ষম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়

১৮. পর্যবেষ্ণণ

চুডান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	l Distribution Boards –Proper signage of Danger / 415V found missing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যক্র	ুম
কাৰ্যক্ৰম	The electrical panels are to be of the metal case and should be marked with Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রশোজ্য নর
সময়সীমা সংশোধিত	
সমরসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

رة <i>د</i>	পর্ববেষ্ফ	1
Γ <u>-</u> -		
	রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	DB-2 -Proper working clearance was not provided near distribution panels.
4	্যাপ	
	<u>াইটেস</u>	
₫	<u> গাটাগরি</u>	
7	৯.১. কাৰ্	জম
	কাৰ্যক্ৰম	Provide a proper clearance of 0.8 – 1.0 m in front of all distribution panels/switchboards.
	সুপারিশে	1
	ভ৾খ্যসূত্র	
	কার্খানা	ब
	কাৰ্যক্ৰম	
	অগ্রাধিকা	র প্রযোগ্য ন্য
	চুডান্ত	
	সম্প্রসীম	
	সংশোধি	
	সম্বসীম	
	অগ্রগতির	
	অবস্থা	
	মন্তব্য	
_		

পরিদর্শন DB-1	DB-2 -Cable connections were provided without proper lugs and glands.
শ্ব(বঞ্চণ	- Subjections were provided menode proper rays and grands.
ক্যাপ্	
আই্টেস্	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যক্ৰম	
Pro	vide cable connections with properly soldered & welded lugs at
	Γ/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly
	rured with lugs and glands.
সুপারিশের	area marrage and grands.
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযে	াগা নয়
চুডান্ড	
"	
সংশোধিত	
 সম্যুসীমা ⁻	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
২১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন DR-1	DB-3 -Looping & Bunching at DB-3 was observed.
পর্ববেষ্কণ ^{DB=} '	bb 5 Looping & Bulleting at bb 5 was observed.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২১.১. কাৰ্যক্ৰম Avoid looping / bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual কাৰ্যক্ৰম circuit and overcurrent device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

ا م	I Black to the control with the first of the control of the contro
	l Distribution boards –Wiring diagram / circuit list with proper current ratings were
পর্যবেষ্কণ nc	ot available.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17191 11 1	
২২.১. কাৰ্যত্ৰ	ম্
 কাৰ্যক্ৰম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size,
	marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
1 -	
চুড়ান্ত সম্মানীন	_
সম্মানীমা	
সংশোধিত	_
সমরসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৩. পর্যা	বেষ্ডণ	
	 1	
পরিদর্শ পর্ববেহু		3–2 –Standard cable joint was not provided in electrical circuits.
ক্যাপ		
আইটে		
ক্যাটাগ	ারি	
२७.১.	কাৰ্যত্ৰ	চম
l —		Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around
কার্ম		before placing the cable in the box.
সুপার্গ	রিশের	
ভ্ৰম্য	সূত্ৰ	
	খানার	
কার্য		
অগ্ৰা	<u> </u>	প্রবোজ্য নয়
চুডা		
	<u>াসীমা</u>	
	ণাুখিত	
	<u>াসীমা</u>	
অগ্র	গতির	
অব্	श	
মন্ত<	ৰ্য 🖳	

	enerator & Substation Room –Cable penetrations from the wall were not adequately overed and sealed.
ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাটাগরি	
২৪.১. কার্ <u>থ</u>	
18.2. ALL	P9
কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable penetrations through walls adequately with fire-resistive elements.
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যভাগ কাৰ্যক্ৰম	
I ———	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	_
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
। অবংগ মন্তব্য	

৫. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন 📙	
শাৰ্ষপশ্ৰণ DE পৰ্ববেষ্ক্ৰণ	3-3 -Common neutral used for more than one circuit.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
- · ·	
২৫.১. কাৰ্যক্ৰ	5월
কাৰ্শক্ৰম	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারিশের	
্তিখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুড়ান্ত সম্যুসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

পরিদর্শন All accessible floors and sections within the factory area –Cable without mechanical পর্যবেষ্ণনা guard (conduit pipe) found on wall.
ক্যাপ
<u>আইটেন</u>
ক্যাটাগরি
২৬.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide the wiring in PVC conduits or metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
कान्यांनान
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ড সম্বাসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
<u> মন্তব্য</u>
২৭ . পর্ববেষ্ ষণ
পরিদর্শন All DB's Cable entry evit points were not scaled preparty
পরিদর্শন All DB's –Cable entry–exit points were not sealed properly.
ক্যাপ্
र्व्यावाक

| পাইটেশ |ক্যাটাগরি ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB) with non-flammable কাৰ্যক্ৰম materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পৰিদৰ্শন Substation room – Cable was not away from areas where they could damage or পৰ্শবেষ্ণন affected.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
17/VI 11/1
২৮.১. কাৰ্যক্ৰম
Relocate the cables / wiring from damaged /chemically affected areas. Ensure that all cables should be away from areas where they can be damaged or chemically affected.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চ্চুড়ান্ত সমশ্যসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মিন্তব্য
২৯. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন DB-2, DB-3 -Inadequate earthing size observed and dedicated earthing to all circuits প্রব্যেষ্ট্রণ were not provided. ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি

২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 8.1.26 2. Ensure that connections between conductors / equipment are provided to durable কাৰ্যক্ৰম electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	B–2. DB–3 –ECC for Panel body and door found missing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate earthing to the body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels are provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রব্যোগ্য নর
সম্বাদীদা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন Bu পর্ববেক্ষণ ro	uilding roof top –Lightning protection system was not installed on the building poftop.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩১.১. কার্যত	<u>ক্ষ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
্র শুখ্রাশ্বকার চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	্বা প্রযোগ্য ন্য -
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	

	cumentation review –The factory did not conduct periodical inspections and testing insulation, earth resistance, operation test of all equipment.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৩২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম a 	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার গ্র	<u> </u>
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

». পর্যবে ষ্ কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Su	ubstation room –Dust and lint were found inside the substation.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৩.১. কার্যত	ক্স
কাৰ্যক্ৰম	Clean the substation properly. Maintain cleanliness in substation areas.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	