

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ষাই লাৰ্ক নিট কম্পোণিট লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, ( Sreepur, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	GZP560
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	<ol> <li>अश्चि भृन्गायन</li> </ol>	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্কণ		
পৰ্যবেষ্ষণ te	l evacuation pathways – Evacuation pathway mporary stored items.	/s (Aisles/Corridor) was obstructed by
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	1	
কাৰ্যক্ৰম	Remove all temporary items from all escape	e routes, aisles and passageway.
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কারখানার   কার্যক্রম		
	প্রশোজ্য নয়	
চুডান্ত সম্যুসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন   Ground floor – Steel Swinging type Doors were fitted in all the exit of the factory.
ক্যাপ
অহিটেম
ক্যাটাগরি
אווישוניץ
২.১. কাৰ্যক্ৰম
Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the doo should not constrict the width of the corridor / passage below 1.0 meter.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ষম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ত
$\left  \begin{array}{c} \left  \stackrel{\sim}{N} \right  \stackrel{\sim}{N} \right  = 1$
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
». পর্ববেষ্ফণ
· 11(1¥1

পৰিদৰ্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open পৰ্শবেষ্কণ easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

# ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.	
সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর	
চুডান্ড	_	
সময়সীমা		
সংশোধিত	_	
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – – Factory has no পৰ্যবেষ্ণন smoke detector.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰম		
Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.Within 6 months, Install automatic detection system with		
automatic fire alarm.  মুপারিশের		
্ত্রীসূত্র		
কার্থানার কার্যক্তম		
্বাধিকার প্রযোজ্য নয় চুড়ান্ত		
স্থান্যসীমা সংশাধিত সংশোধিত সংশাদিত সংশোধিত সংশাদিত সংশোধিত সংশাদিত সংশোধিত সংশাদিত সংশাদিত সংশাদিত সংশাদিত সংশাদিত সংশাদিত সংশাদিত স		
সম্যসীমা <sup>-</sup> অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		
. পর্যবেষ্কণ		
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not		

# পর্যবেষ্ণণ installed automatic detection and alarm system. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি *৫.১.* কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Mar tivation points were not appropriately spaced.	nual
<u>সূপ্</u>		
<u>াইটেম</u>		
য়াটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Install Manual activation call point at all exit routes	
সুপারিশের		
তখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	OLOMBA 201	
	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
<u>भूभश्रभी</u> मा	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

।. পর্ববে	<b>া</b> জ্জণ	
প্রতিক	রে 🗆	
পরিদর্শন   পর্ববেষ্ণন   Document review – Relevant documents were not availa		ocument review – Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ		
আই্টে	_	
ক্যাটা	গার	
9 5 3	কাৰ্শক্ৰম	
1.0.	יייייין ויי	
	<del>1</del> ক্ৰপ	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপা	ারিশের	
তিখ্যসূত্র		
কার্খানার		
	<u>ক্রিম</u>	
		প্র্যোগ্য ন্য
চুড   সম	ाछ यंत्रीभा	_
সংগ	শাধিত	
	<u> য়সীমা</u>	
1 1	অগ্রগতির	
অব		
মন্ত	ব্য	

Control All acceptible flagge / buildings and sections within the factory area. Factory had no		
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no		
পর্যবেষ্কণ dedicated fire pump or hydrant system.		
ক্যাপ		
আইটেম 		
ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্শক্ৰম		
<b>で. 3.</b> ヤトマッ		
Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with		
কাৰ্যক্রম alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with		
alternate backup power supply.		
সুপারিশের		
তিখ্যসূত্ৰ		
কারখাঁনার		
কাৰ্যক্ৰম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য নয়		
চুডান্ত		
সম্ব্যসীমা   <sup>-</sup>		
সংশোধিত		
সমর্সীমা   <sup>-</sup>		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
্মন্তব্য <u> </u>		
o. পর্ববেষ্কণ		

## পরিদর্শন | Main exit route – Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were not পৰ্যবেষ্কণ provided at the exact location. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১.১. কাৰ্যক্ৰম Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or কাৰ্যক্ৰম easily accessible area for first phase fire fighting. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সম্বসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ১০. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্যবেষ্ফ্য back–up power supply for alarm system.
ক্যাপ
অাইটেন্
ক্যাটাগরি
১০.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্তম Power backup supply should be provided for fire alarm system.
ু সুপারিশের
তিখ্যসূত্র বিলয়খনার
কাৰ্যক্তম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয
চুড়ান্ত   সময়সীমা
সংশোধিত
সম্প্রসীমা –
অগ্রগতির
মন্তব্য
TIG U
১১. পর্যবেষ্ফণ
পরিদর্শন  All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm
পর্শবেষ্কণ system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
ক্যাপ
আই্টেস্
ক্যাটাগরি
১১.১. কাৰ্যক্ৰম

Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require.

## ১২. পর্ববেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

**অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর

ারিদর্শন 1র্থবেষ্কণ	ocument review – – There was no fire license available on the day of ass	essment.
ন্যাপ্		
শাইটেম		
চ্যাটাগরি		
১২.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain fire license / permit from issuing authority.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	_	
সমরসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

১৩. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন Document review – No relevant documents found during the day of assessment.		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম Obtain building approval from issuing authority		
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্রম   অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
চুড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত্ত সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		

পরিদর্শন   All accessible floors / buildings and sections within the factory area – – No relevant পর্যবেষ্ণণ document found during assessment.
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাপরি
১৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্যজ্জম   Cover all units / floors in a valid fire license
पूर्वावित्यव
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যজ্জম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
अभेग्रिमा
সংশোধিত
সম্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
্ষিন্তব্য
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
১৫. পর্যবেষ্ণণ
প্রিদর্শন
পরিদর্শন Document review – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ
আইটেম্
ক্যাটাগরি

Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill

Plan & should kept record properly.

should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুড়ান্ত সমর্মসীমা সংশোধিত সমর্মসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

**অগ্রাধিকার** প্রয<u>ো</u>জ্য নয়