

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সুকিয়া গার্মেন্টস লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 575
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈঘুতিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম্	ngle Line Diagram was not available.
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শজন indicate exact positions of all poin approved by the engineer-in-cha	the existing installation at the factory. 2. SLD to ts of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be rge.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ড সম্বশ্নীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>ম</u> ন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocumentation review –There was no Electrical Layout drawing.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগার	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match the existing installation. 3. As-built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মূলবা	

পর্ববেষ্কণ	
	ocumentation review –The factory does not have proper substation approval from the
পর্ববেষ্কণ re	elevant authorities.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Necessity and capacity of the electrical substation shall be set by regulations in the
	Electricity Act or by the relevant electrical utilities.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	T .
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	ব প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
त्रेभग्रत्रीमा	
সংশোধিত	
সমশ্रসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Generator room/ GF -Adequate ventilation was not observed in generator room.	
ক্যাপ ই-ই		
আইটেম ক্যাটাগরি		
ואוואואוואן		
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate ventilation arrangements for indoor generator room.	
সুপারিশের	₹	
ভখ্যসূত্র কারখানার	 	
্বিগ্রন্থ কার্যক্রম		
অগ্রাধিকা	র প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত		
সম্প্রমীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	I=	
অগ্রগতির অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		
•		

. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Generator room/ GF –Inadequate illumination was observed inside the G পর্ববেষ্কণ room.	enerator
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কার্যক্রম	4
কাৰ্যজ্জম Provide adequate illumination for generator room.	
সুপারিশের	
জ্থাসুত্র কার্থানার	
কাৰ্যক্তম	
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Generator room/ GF –Unwanted materials were stored inside the Generator roon	n.
ক্যাপ্		
আই(উম		
ক্যাটাগরি		
৬.১. কা	ৰ্ক্স	
কাৰ্যক্ৰম		
সুপারিং		
তথ্যসূত্র কারথান		
কাৰ্যক্ৰম		
	কার প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড		
সময়সী		
সংশো ^হ ি সময়সী	I = I I	
অগ্রগতি		
অবস্থা		
মন্তব্য		

n. পর্ববেষ্ণণ		
~ ~~		
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	I Distribution Boards –No rubber mat was provided in front of all distribut	ion boards.
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
*//01-11-1		
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	Ţ	
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate rubber mats in front of all distribution panels.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সম্মানীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		⊣

পরিদর্শন Generator room/ GF –Fire protection equipment (Smoke detector) were not provided
প্ৰবিষ্ণণ in the generator room.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাপরি
PIOCE IN I
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্তম Install smoke detector in the generator room.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয
চুডান্ত
प्रभेयभा ⁻
সংশোধিত
। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
অগ্রগতির
अवस्था
মন্তব্য
৯. পর্যবেষ্কণ
の・1/1/4ず1
পরিদর্শন Generator room/ GF –Generator room located inside the production building but fire–
প্ৰব্যাভ্ৰমণ rated wall and fire door was not available.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি ৯.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Provide 4-hour fire rated walls all around the transformer / generator room on কাৰ্যক্ৰম ground level. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	aintenance room/ GF -All incoming and outgoing circuits of LT panels were not
পর্ববেষ্কণ cle	early and permanently labeled with identifications numbers and names.
ক্যাপ <u> </u>	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all
কাৰ্যক্ৰম	incoming and outgoing circuits of HT / LT panels.
<u>সু</u> পারিশের	Incoming and outgoing circuits of HT / LT panels.
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	comez -m
_	প্রযোগ্য নয়
<u> চূড়ান্ত</u>	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সম্যুসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
,	
১. পর্ববেষ্ণণ	
প্রবিশ্বের 🗠	enerator room/ GF –Proper working clearance and easy access was not maintained
	r generator maintenance.
	generator maintenance.
ক্যাপ্	

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি Sundamental proper clearance in all sides of generator for ease of maintenance. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাম্বিকান প্ৰযোগ্য লয চূড়ান্ত সমগ্ৰসীমা সংশোধিত সমগ্ৰসীমা অগ্ৰগতিন অব্যয় মন্তব্য

কাৰ্যক্ৰম Re-locate oil / fuel tanks away from control panels in generator room. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ^{Ge}	enerator room/ GF –Generator oil was stored inside the generator room.
ক্যাউগিন্নি ১২.১. কাৰ্যক্ৰম Re-locate oil / fuel tanks away from control panels in generator room. মুগানিশেন ভখ্যমুত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য নয় চুড়ান্ড মমন্যমীমা সংশোধিভ মমন্যমীমা অগ্ৰাভিন অবস্থা		
ম্পাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যক্ৰম Re-locate oil / fuel tanks away from control panels in generator room. মুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সম্ব্যসীমা সংশোধিভ সম্ব্যসীমা অগ্ৰাভিৰ অবস্থা	`	
সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	17101 11-1	
সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	১২.১. কাৰ্যজ্ৰ	চ্ম
ভশ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা		
কাৰ্থনান কাৰ্থক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্ৰাতিব অব্যা		
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য নয চুড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা	<u> </u>	
অগ্রাধিকার প্রবাজ্য নর চুড়ান্ত স্মরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	1 ,	
স্টান্থসীমা		প্রযোগ্য নর
সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা		
সম্যসীমা ⁻ অগ্রগতির অবস্থা		
অবস্থা		
	1	
I AIPL CI I		
U & U	মন্তব্য	

्र अर्घाटाबा ^स	
১৩. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ll accessible floors and sections within the factory area –There was no exit light found.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্যত্র	^{च्} र
 কাৰ্যক্ৰম	1. Provide and maintain at least 10 lux illumination at floor level for exit sign. 2. Provide alternate / emergency backup for illuminating the exit signs for at least 30 minutes.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	থ্যোগ্য ন্য
চূডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	actory Building –No emergency power backup found for essential lighting.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যত	ञ
	Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC /
কাৰ্শক্ৰম	Equipment / Services. Replace the generator with a larger capacity or install the second generator if the review indicates the existing unit is too small.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	থেয়েল্য নয়
চুডান্ত সম্যুসীমা	-
সংশোধিত সম্যুসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
১৫. পর্ববেষ্কণ	
	rom pole to Maintanance room/ GF -Proper support was not provided for high verhead service entries.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ן אוויוטונאן	

আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৫.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
	1. Overhead service connections should be covered and meet the requirements mentioned in BNBC. 2. Provide supports for the main service line complete with adequate insulation.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন DB-1/GF, DB-2/GF, DB-3/ 1st floor/ Cutting -Proper signage of Danger / 415V found পর্যবেষ্ণনা missing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
אוויפונץ
১৬.১. কার্বজন
The electrical panels are to be of the metal case and should be marked with Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
স্থা ধিকার প্রযোগ্য ন্য টুড়ান্ড
সম্ব্যসীমা ⁻ সংশোধিত
সম্বাসীমা — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
অবস্থা মন্তব্য
১৭. পর্ববেষ্ণ্ডণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণনা DB-1/GF, DB-2/ GF –Cables placed at distribution panel without proper glands.
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
১৭.১. কার্বজন

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Ensure that all the electrical connections are properly secured with glands. স্পানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সম্যমীমা সংশোধিত সম্যমীমা অগ্ৰগতিন অব্য

পরিদর্শন All Distribution Boards –Wiring diagram / circuit list with proper current ratings were পর্যবেষ্ফণ not available.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাউাগরি
ा । क्रांक्स
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য ন্য
চূড়ান্ড সমশ্সীমা
সংশোধিত সমশ্সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
১৯. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন Factory Building –Cable penetrations from the wall were not adequately covered and প্রব্যেশ্বত্ত sealed.
ক্যাপ

<u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Seal the cable penetrations through walls adequately with fire-resistive elements. সুপারিশের <u>ত্থ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন D পর্ববেষ্কণ	B-1/ GF, DB-2/ GF -Cable entry-exit points were not sealed properly.
ক্যাপ	
আই(টেম্	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যত্ৰ	<u>₽</u> Я
কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable entry–exit points of (LT/MDB/DB/SDB) with non–flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	থবোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
s opposite the	
১১. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন	

শাৰ্থশন Generator room/ GF –Cable was not away from areas where they could damaged. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২১.১. কাৰ্যক্ৰম Relocate the cables / wiring from damaged /chemically affected areas. Ensure কাৰ্যক্ৰম that all cables should be away from areas where they can be damaged or chemically affected. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	enerator room –One Body earthing from separate and distinct earth pit to Generator ody frame found missing.
আইটেম ক্যাটাগরি	
২২.১. কার্যত্র	স্
কাৰ্যক্ৰম	Provide proper separate earthing/grounding to the generator. Ensure that the generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রবোজ্য নয়
<u> </u>	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২৩. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন DB-1/ GF, DB-2/ GF -ECC for Panel body and door found missing. পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate earthing to the body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all কাৰ্যক্ৰম electrical panels are provided with proper and separate earth potential. |সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা <u> মন্তব্য</u>

अजिल्ह	ਰ lp.	ilding roof top –Lightning protection system was not installed on the building
		oftop.
ক্যাপ	P4 10	orcop.
্ৰাইটে [ু]	.	
ক্যাটাগ	_	
[47]8[7]	ורון	
₹8.5.	কাৰ্যক্ৰ	ম
	1119	~1
কার্য্য	<u> </u>	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a
1 4140	- ઋপ	strike and acceptable risk levels.
সুপার্চি	র(শর	
<u>ভি</u> ষ্য	সুত্র	
	থানার	
কার্য্য		
অগ্রা	<u> </u>	প্র্যোজ্য ন্য
চুড়া		
	<u> শীমা</u>	
1 1	াা্ধিত	
	<u> শীমা</u>	
1 1 1	াতিৰ	
অবস্		
মন্ত<	ŧ	I
L		
. <u> </u>	বৃষ্কণ	
		ocumentation review . The factory did not conduct periodical inspections and testing
পরিদর্শ	ন Do	ocumentation review – The factory did not conduct periodical inspections and testing
পরিদর্শ পর্ববেষ	ন Do	ocumentation review –The factory did not conduct periodical inspections and testing rinsulation, earth resistance, operation test of all equipments yet.
পরিদর্শ পর্শবেষ্ ক্যাপ	ন Do ৰ fo	
পরিদর্শ পর্ববেহু ক্যাপ আইটে	ৰ Do ৰুগ foi	
পরিদর্শ পর্শবেষ্ ক্যাপ	ৰ Do ৰুগ foi	
পরিদর্শ পর্ববেষ্ ক্যাপ আইটে ক্যাটাগ	ৰ Do চণ for ম ম	insulation, earth resistance, operation test of all equipments yet.
পরিদর্শ পর্ববেহু ক্যাপ আইটে	ৰ Do চণ for ম ম	r insulation, earth resistance, operation test of all equipments yet.
পরিদর্শ পর্যবেষ্ট্র ক্যাপ আইট্রে ক্যাটাগ	ন Do চণ foi ম বি কাৰ্যক্ৰ	r insulation, earth resistance, operation test of all equipments yet. N Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance,
পরিদর্শ পর্ববেষ্ ক্যাপ আইটে ক্যাটাগ	ন Do চণ foi ম বি কাৰ্যক্ৰ	ম Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the
পরিদর্শ পর্ববেষ্থ ক্যাপ আইটেড ক্যাটাগ ২৫.১.	ল Do কণ for ম নিরি কার্বক্র	r insulation, earth resistance, operation test of all equipments yet. N Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance,
প্রিদর্শ পর্যবেশ ক্যাপ আইটো ক্যাটাগ ২ ৫.১.	ন Do চণ for ম নি কাৰ্যক্ৰ ক্ৰম	ম Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the
পরিদর্শ পর্শবেশ ক্যাপ আইটো ক্যাটাগ ২ ৫ . ১ . কার্য্য সুপার্গি ভ্রম্য	ন Do	ম Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the
পরিদর্শ পর্ববেশ ক্যাপ আইটো ক্যাটাগ ২৫.১. কার্ব্য কুপ্যা কার্ব্য	ন Do	ম Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the
পরিদর্শ পর্ববেশ ক্যাপ আইটেড ক্যাটাগ ২ ৫.১. কার্ব্য ক্যাব্য কার্ব্য কার্ব্য	ন Do ক্ল for কাৰ্যক্ৰ ক্ৰম ক্ৰম ক্ৰম থানাৰ ক্ৰম	Tinsulation, earth resistance, operation test of all equipments yet. Note: The second state of all equipments yet. No
প্রিদর্শ পর্যবেশ ক্যাপ আইটো ক্যাটাগ ২ ৫. ১. কার্ব্য কার্ব্য কার্ব্য কার্ব্য আর্থ্রা	ন Doc কণ for কাৰ্যক্ৰ ক্ৰম ক্ৰম ক্ৰম ক্ৰম ক্ৰম ক্ৰম ক্ৰম ক	ম Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the
প্রিদর্শ পর্ববেশ ক্যাপ আইটে ক্যাটাগ ২ ৫. ১. কার্ব্য কার্ব্য কার্ব্য কার্ব্য কার্ব্য কার্ব্য	ন Doc ক্রিণ for কার্বক্র ক্রম ক্রম ক্রম ক্রম থানার ক্রম প্রিকার ন্ত	Tinsulation, earth resistance, operation test of all equipments yet. Note: The second state of all equipments yet. No
প্রিদর্শ প্রব্বেশ্ব ক্যাপ আইটেট্ট ক্যাটাগ ২ ৫. ১. কার্ব্য কার্ব্য জ্ঞানি চূড়ার্চ্য সময়	ন Doc 50 for	Tinsulation, earth resistance, operation test of all equipments yet. Note: The second state of all equipments yet. No
পরিদর্শ পর্ববেশ ক্যাপ আইটেড় ক্যাটাগ ২ ৫.১. কার্ব্য ক্যাব্য ক্যাব্য ক্যাব্য ক্যাব্য ক্যাব্য ক্যাব্য ক্যাব্য ক্যাব্য ক্যাব্য ক্যাব্য ক্যাব্য ক্যাব্য	ন Doc 50 for	Tinsulation, earth resistance, operation test of all equipments yet. Note: The second state of all equipments yet. No
প্রিদর্শ প্রবিশ্ব ক্যাপ আইটে ক্যাটাগ ২ ৫. ১. কার্ব্য কার্ব্য কার্ব্য অপ্রা ক্যার্ব্য কার্ব্য	ন Doc 50 for	Tinsulation, earth resistance, operation test of all equipments yet. Note: The second state of all equipments yet. No
প্রিদর্শ প্রবিশ্ব ক্যাপ আইটে ক্যাটাগ ২ ৫. ১. কার্ব্য কার্ব্য কার্ব্য অপ্রা ক্যার্ব্য কার্ব্য	ন Do ক্রিণ foi কার্যক্র কর্ম ক্রিশের কুম থানার ক্রম খিকার ন্ত সীমা নাধিত	Tinsulation, earth resistance, operation test of all equipments yet. Note: The second state of all equipments yet. No

অবস্থা মন্তব্য