

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	সুফিবা গার্মেন্টস লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 575
কালাৰ কোড	

নুল্যায়নের ধর	ı: অগ্লি মূল্যান্থন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ		
পৰ্যবেষ্ষণ of	round floor – Collapsible / Sliding Steel / Op the factory.	en Type Doors were fitted in all the exit
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	1	
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাম্বিকার চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	প্রব্যোজ্য নর –	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

২. পর্ববেষ্ণণ

	Il doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open asily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.
ক্যাপ	asily. Doors can be rocked at any time in the ameetich of evacuation.
<u>আইটেন</u>	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
I — — — — —	প্রব্যোগ্য ন্য
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	
<u> </u>	
	ll stairways within the factory building – –Handrail was provided for only one side of ne staircase.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

Provide handrails on both side of each stairway

৪. পর্ববেষ্ণণ

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখালার কার্বক্রম

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

	Il stairways within the factory building – – Collapsible / Sliding Steel / Open type non re rated doors were installed without self closing option.			
	e rated doors were installed without sell closing option.			
ক্যাপ				
আই্টেম্				
ক্যাটাগরি				
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>ज</u>			
	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable			
কাৰ্যক্ৰম	1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.			
Zionerma	,			
সুপারিশের				
<u>ভিখ্যসূত্র</u>				
কার্খানার	i			
কাৰ্যক্ৰম				
<u>অগ্রাধিকার</u>	্বা প্রথোগ্য নয়			
চুড়ান্ত				
স্মার্সীমা				
সংশোধিত				
1	-			
সম্যুসীমা				
অগ্রগতির				
<u>অবস্থা</u>				
মন্তব্য				
<u> </u>				
official Al	Il avaguation nothways. Ciana wave not negted appropriately on all avaguation			
	ll evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation			
পৰ্যবেষ্কণ pa	atnways.			
ক্যাপ্				
আইটেম				
ক্যাটাগরি				
,				
৫.১. কাৰ্যক্ৰম				
	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation			
	pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated			
কাৰ্যক্ৰম	exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all			
	time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be			
	clearly marked for easy identification.			

সুপারিশের তখ্যসূত্র কার্খানার

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়

	accessible floors / buildings and sections within the factory area – – Factory has no noke detector.
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
প্র্যারঙ্গন	

A. পর্যবেষ্ <u>ড</u> ণ	
<u> </u>	
	accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not stalled automatic detection and alarm system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

Control All acceptible flagge / buildings and sections within the factory area. Factory had no
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no পর্যবেষ্ক্যণ dedicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্শক্ৰম
で. 3. ヤトマッ
Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
কাৰ্যক্রম alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with
alternate backup power supply.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্ৰ
কারখাঁনার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য নয়
চুডান্ত
সম্ব্যসীমা ⁻
সংশোধিত
সমর্সীমা ⁻
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
o. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন | Main exit route – Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were not পৰ্যবেষ্কণ provided at the exact location. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১.১. কাৰ্যক্ৰম Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or কাৰ্যক্ৰম easily accessible area for first phase fire fighting. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সম্বসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১০. পর্যবেষ্ষণ

পর্ববেষ্ষণ sy ক্যাপ	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm stem was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
্র শুশ্রানিকার চুড়ান্ত সমর্মীমা	প্রযোগ্য নয়
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> </u>	
১১. পর্ববেষ্ফণ	
74(4*91	ocument review – – There was no fire license available on the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কার্যক্রম সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

পরিদর্শন D পর্ববেষ্কণ	ocument review – No relevant documents found during the day of assess	ment.
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
১২.১. কার্যত	চম ্	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain building approval from issuing authority	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
-	থ্যোগ্য ন্য	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত	_	
সম্প্রসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

১৩.	পর্যবেষ্ষণ		
		Il accessible floors \not buildings and sections within the factory area – – Nobcument found during assessment.	o relevant
অ	্যাপ াইটেম গ্রাটাগরি		
21	୭.১. কাৰ্ <u>শ</u>	<u>ক্</u> স]
	কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license	
	সুপারিশের তথ্যসূত্র		
- 1 - 1	কারখীনার কার্বক্রম		
	অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর	
	চুডান্ড সমশ্রসীমা	-	
	সংশোধিত সমশ্বসীমা	-	
	<u>অগ্রগতির</u>		
- I +	<u>অবস্থা</u> মন্তব্য		
ı -		•	1

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Document review – No relevant document found during the day of assessr	nent.
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
רוויוטוניי		
78.7. 4	ৰ্শক্তম	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.	
সুপাৰিং	प्त	
ত্থ্যসূত্র		
কারখা কার্যক্রম		
	চার প্রয়োজ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্রসী	_	
সংশো ⁶ সমশ্রসী		
অগ্ৰগৰ্ভি	ৰ	
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

<u>. পর্ববেষ্ণণ</u>		
अधिकांच ।		\neg
পরিদর্শন D	ocument review – Boiler operator license was not available.	
<u> </u>	·	
ক্যাপ		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
		l
১৫.১. কাৰ্যত্ৰ	PM	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের		
ভিখ্য <u>সূত্</u> ৰ		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চূডান্ত		
সম্প্রসীমা		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		
<u> </u>		l

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Document review – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. সুপারিশের ভখ্যসুত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ড সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য