

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

THE HERE THE	গে পি সুয়েটার্স লি.
ঠিকানা	H.M Rahman Plaza (3rd Floor), 1154, DT Road, Chattogram
কারখানার কোড	CHT094
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ:	: अभि मृन्यायन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্ষণ		
শাৰ্পশ্ৰ the	cation– 3rd Floor Minimum width of aisle size e minimum requirement of RMG guideline Mi eter.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কার্যক্রম সুপারিশের	The minimum clear width of the pathway sh	ould be 0.9 meter
ভখ্যসূত্র		
কাশক্রম	initiative has not been taken but they have a	agreed to complete
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	1	
সংশোধিত সমরসীমা	07-07-790	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
<b>মন্ত</b> ব্য	4.11.20: aisles mark has not rearrange. Ailse they have rearrange their aisles mark,some 07.06.21: Ailse is still found blocked by com	block still found during inspection ON

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location– 3rd Floor Evacuation pathways were obstructed by columns at 3rd floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width. সুপারিশের <u>ভূগ্যসূত্র</u> কারখানার Initiative has not been taken but they have agreed to complete **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত *স*মশ্র<u>শী</u>মা সংশোধিত 07-07-2290 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা In 4.11.20: Evacuation pathways were same as like before. Didnt rearrange evacuation pathways. 2.2.2021: Evacaution pathways blocked by collum and boxes মন্তব্য ON 07.06.21: Evacuation pathways blocked by column & cartoon boxes.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Location– 3rd Floor Evacuation pathways were obstructed by knitting box table.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	In 4.11.20: Evacuation pathways were obstracted by finished goods carton & knitting table. 2.2.2021: Temporary item like boxes removed from evacaution pathways ON 07.06.21: Evacuation pathways were obstracted by finished goods carton & knitting table.

পৰিদৰ্শন Location – All doors in egress route All exit doors in the egress route were found পৰ্শবেষ্ণন collapsible security gate type and was not open in the direction of the travel. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি

# ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তখ্যসত্র	
কার্নখানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o⊌-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u> মন্তব্য</u>	In 4.11.20: All exit gates are collapsible gate. 2.2.2021: All exit gate contains collapsible type security gate ON 07.06.21: Didn[]t replace all collapsible gate.

# ৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Location–All doors in egress route All the egress doors were found collapsible security gate type so there was chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

7.W. 1117°	·
	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o & - o B - 2 o 2 2
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	In 4.11.20: All exit still contain collapsible gate. 2.2.2021: Locking device found on every exits. ON 07.06.21: They havent changed all locking device from gate.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location– Both Stairways One side handrail was provided in the staircase.
ক্যাপ	
আখ্ডেশ ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured fron the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o b - o b - 2 o 2 ?
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	In 4.11.20: Handrail wasnut provided in both sides. 2.2.2021: Handrail didnut installed yet on stairways. ON 07.06.21: Both side of handarail isnt available in the factory.

৭. প্রথবেশ	ુવ જ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Location – Both Stairways Collapsible security gate type doors were installed, which was without self closing type at evacuation route, so stairs required fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	वे

	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 2
কাৰ্যক্ৰম	hours fire rated doors in all stair way encloses. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্ন্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	In 4.11.20: Collapsible security gate type doors was installed. 2.2.2021: Collapsible type gate installed on every exits. ON 07.06.21: Collapsible security type gate is available in the factory.

পৰিদৰ্শন Location – Both Stairways There was no fire rated entry lobby provided in the factory পৰ্শবেষ্ষণ building. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

# ৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare design for installation of fire rating smoke proof enclosure. 2 hours fire rating doors for exit should not be less than that of 4 hours fire resistance rating of the walls of the smoke proof fire rated entry lobby. (Also require fire rated entry lobby at the floor occupied by other tenants)
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	In 4.11.20: Factory has not prepared any design drawing for fire seperation 2.2.2021: Fire seperation design drawing created yet. ON 07.06.21: There is fire separation design darwing available in the factory.

#### ৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location– Both Stairways There was no fire rated entry lobby provided in the factory পর্ববেষ্কণ building. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

# ৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install smoke proof fire rated entry lobby at emergency stairways to separate from the area of incidence. (Also require fire rated entry lobby at the floor occupied by other tenants)
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	₹ € - % ₹ - ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	In 4.11.20: Not taking any steps for fire rated lobby. 2.2.2021: No fire rated lobby created. ON 07.06.21: They havent taken any action regarding this issue.

পরিদর্শন Location – 3rd Floor Aisle marking & exit signage was not provided at 3rd floor পর্যবেষ্ণণ operational area as well as exit doors. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

# ১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. –Signage should be uniform.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	In 24.8.20:Illuminated exit sign and directional signposted on exit doors.

# ১১. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন	Location – 3rd Floor Emergency lighting was provided for evacuation pathway but not
পর্ববেষ্ণণ	appropriately distributed.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

# ১১.১. কাৰ্যক্ৰম

y. 0. 11 left	
	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back—up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o <i>⊌</i> −oЪ−२o२२
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	In 4.11.20: Emergency light not available in evacuation pathway. 2.2.2021: Exit sign found but no illuminated emergency light found on floor. ON 07.06.21: Emergency light is missing in evacuation pathways.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o∂-oP-5o55
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	In 24.8.20:Factory has submitted Fire detection design drawing in Dife on 25.9.2018

2	৩. পর্যবেষ	ন্
	। यात्रप्रचारा । यात्रप्रचारा	The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্শানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	<i>₹€</i> − <i>\$ ₹</i> − <i>₹</i> 0 <i>₹ ₹</i>
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	In 4.11.20: They have not installed automatic fire detection system but submitted design drawing on dated 25–09–2018. 2.2.2021: Automatic fire detection system isnt installed yet. ON 07.06.21: They have not installed automatic fire detection system but submitted design drawing on dated 25–09–2018.

পৰিদৰ্শন Location–3rd Floor The manual activation points were not appropriately spaced near all পৰ্যবেষ্ক্ৰণ exit door.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগৰি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o⊌-ob- <o>&gt;</o>
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	In 4.11.20: They have not installed Manual activation call point at all exit. 2.2.2021:No manual call point installed yet. ON 07.06.21: Manual call point is milisng in the factory.

Γ		
	পরিদর্শন	Location-3rd Floor The alarm system was not loudly covered at 3rd floor.
l	পর্ববেষ্ণণ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
l	ক্যাপ্	
l	আইটেম্	
l	ক্যাটাগরি	

ر	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm
কাৰ্শক্ৰম	must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
কাৰ্যক্ৰম	initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	o /b − o /b − 5 o 5 5
সময়সীমা	99-98-4944
<b>অগ্রগতি</b> র	শুরু হ্রানি
অবস্থা	<u> </u>
	In 4.11.20: They have not installed automatic fire detection system
মন্তব্য	2.2.2021:automatic fire alarm system isnt installed yet. ON 07.06.21: Detection
	system isnt installed yet.

পৰিদৰ্শন Location – 3rd Floor Smoke detector was provided but not addressable, however the প্ৰ্ববেষ্ণন quantities of detector was only one at 3rd floor.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগবি

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o <i>⋒</i> −o₽−5o55
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	In 4.11.20: They have not installed automatic fire detection system but submitted design drawing on dated 25–09–2018. 2.2.2021:No smoke detector found. ON 07.06.21: There is no smoke detector found in the factory.

οι. ΤΙ(1·Ψ I		
পরিদর্শন	There was no periodic checking of alarm call point, alarm & detection system. However	
পর্যবেষ্কণ	the record not maintained.	
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
	পরিদর্শন	

	Eastery management should be shocked alarm call points, alarm 9 detection
কাৰ্শক্ৰম	Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	07-07-7940
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্মনি
অবস্থা	
	4.11.20: There is no checking record of alarm call point, alarm & detection system
মন্তব্য	2.2.2021:There is no checking record of alarm call point, alarm & detection
	system. ON 07.06.21: No action taken yet.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	No dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ī

৮.১. কার্শক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o <i>₽</i> −o <i>₽</i> −5o55
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	In 24.8.20:Factory has submitted Fire protection design drawing in Dife on 25.9.2018 ON 07.06.21::Factory has submitted Fire protection design drawing in Dife on 25.9.2018 but couldn!t show us any doccuments.

পর্যবেষ্কণ	
রিদর্শন   র্থবেষ্ডণ	o dedicated fire pump was available for fire fighting.
<u>л</u> я	
াইটে <b>ন</b>	
য়াটাগরি	
১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
D. 0. TI 14	-1
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
কাৰ্যক্ৰম	limitative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
<u> </u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	24 (2 2:22
সময়সীমা	56-75-5055
অগ্রগতির	গতির 🔭
অবস্থা	শুৰু হৰ্মানি
	In 24.8.20: Factory has not installed fire hydrant system 2.2.2021:No dedicated fire
মন্তব্য	,

পরিদর্শন The performance of hose (water pressure) was not satisfactory. The throw of jet was পর্যবেষ্ণ্যণ around 1 meter.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

#### ২০.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa. সুপারিশের <u>ভূগ্যসূত্র</u> কারখানার Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত *স*মশ্র<u>শী</u>মা সংশোধিত 26-23-3033 **সমশ্বসী**মা <u>অগ্রগতি</u>র শুৰু হয়নি অবস্থা 4.11.20: Factory has not installed fire hydrant system 2.2.2021: ON 07.06.21: মন্তব্য Factory has not installed fire hydrant system

২১. পর্ববেষ্ণণ		
শ্ব(বস্কুণ	ne hose pipe performance was not checked periodically.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
[4)1613114]		
২১.১. কাৰ্যত্ৰ	চম	
কাৰ্যক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রথোগ্য নয়	]
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2940	
অগ্রগতির অবস্থা	<u>생</u> 수 원위에	
মন্তব্য	4.11.20: They didn! t checked hose pipe properly. 2.2.2021: ON 07.06.21: No doccuments found for hose pipe checking.	

পৰিদৰ্শন Underground reservoir capacity was 30000 liter, overhead RCC & PVC tank capacity প্ৰবেষ্ণন was 16000 liter, which was used for fire fighting & domestic uses.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগবি

#### ২২.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for কাৰ্যক্ৰম firefighting operation as per RMG guideline. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 06-06-2022 সমশ্রসীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা

# প্রবিষ্ণ Underground reservoir capacity was 30000 liter, overhead RCC & PVC tank capacity প্রবিষ্ণে was 16000 liter, which was used for fire fighting & domestic uses. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

In 24.8.20: Factory has submitted Fire protection design drawing in Dife on

কাৰ্শক্ৰম Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation সুপারিশের ভখ্যসুত্র
ত্বিসূত্র করেখনার
ক্রারখানার
কার্থালার
Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশো <del>ধি</del> ত । २६-५२-२०२२ ।
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য In 4.11.20: Factory has not installed fire hydrant system 2.2.2021: ON 07.06.21: Didn t provide dedicated fire storage.

#### ২৪. পর্ববেষ্কণ

মন্তব্য

25.9.2018

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire lift was not provided in the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

# ২৪.১. কাৰ্যক্ৰম

	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	চলমান
মন্তব্য	In 4.11.20: Factory has prepared fire seperation desgin drawing 2.2.2021: ON 07.06.21: Factory submitted design drawing to dife.

# ২৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Fire lift was not provided in the factory building.
ক্যাপ	
আই(টেম্	
ক্যাটাগরি	

# ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Install fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	<i>₹€</i> − <i>\$2</i> − <i>₹</i> 0 <i>₹</i> ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	In 4.11.20: Factory has not take any action about fire lifts. 2.2.2021:Factory has not take any action about fire lifts. ON 07.06.21: no fire lifts in the factory.

পৰিদৰ্শন Location–3rd Floor Additional fire fighting equipment like sand & water buckets was not প্ৰব্ৰেচ্ছন provided at the exit location.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগৰি

# ২৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	02-02-2010
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	In 24.8.20:Factory has provide fire fighting equipment

# ২৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	No fire command station was provided at ground floor of the factory building.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

# ২৭.১. কাৰ্শক্ৰম

Within 6 Weeks, Complete full design and plan for providing fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
৬ সপ্তাহ
○ ७ – ○ ৮ – २ ○ २ २
TORICE .
जिन्हान
In 24.8.20:Factory has submitted Fire protection design drawing in Dife on
25.9.2018

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	No fire command station was provided at ground floor of the factory building.
ক্যাপ	
<u>  আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

# ২৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹€-%₹-₹०₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	In 4.11.20: No fire command station in the factory. 2.2.2021:No fire command station in the factory. ON 07.06.21: There is no fire command station in the factory.

# ২৯. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location-3rd Floor P. A. (Public Address) system was not provided in the factory.
ক্যাপ	
আহ(৬৸   ক্যাটাগরি	

# ২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

	A suitable public address system should be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o ७ − o ษ − २ o २ २
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	In 4.11.20: PA system wasnut installed. 2.2.2021: PA system isnt installed yet ON 07.06.21:PA syestem wasnut installed.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Location–Generator Room Visual alarm was not placed at Generator Room.
ক্যাপ আইটেম	
<u> </u>	

୭০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o ७ − o ৳ − ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	In 4.11.20: Visual alarm not available on generator room. 2.2.2021: Visual alarm was not install on generator room. ON 07.06.21: Visual alarm wasn t installed on generator room.

	03. 11(1 <del>4</del> )		
Γ			Ξ
l	۔ کے	Automatic smoke detectors with automatic fire alarm system is not provided for whole	
ı	/ เรษากา	building. So single fire safety management not exist. Single fire safety management	
ı	পর্ববেষ্কণ	building. 30 single life safety management not exist. Single life safety management	
ı		system was not available at the factory building.	
ı	ক্যাপ		
ı	जाहें/दिया		
ı	اعادرهم		
ı	াক্যাভাগার।		

	Insulance the control of the control
কাৰ্শক্ৰম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o₽-o₽-5o55
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুব্যনি
মন্তব্য	In 4.11.20; fire safety management wasnut in the factory. 2.2.2021: Fire safety management isnt implemented yet. ON 07.06.21: No fire safety management has been found in the factory.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ <u>ষ</u> ণ	Fire drill was conducted in the factory but the record was not maintained properly.
ক্যাপ	
আখ্ডেশ ক্যাটাগরি	Г

### ৩২.১. কাৰ্যক্ৰম Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as কাৰ্যক্ৰম detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant. **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সম্বসীমা সংশোধিত 02-02-2590 সমশ্বসীমা অগ্রগতির চলমাল অবস্থা মন্তব্য In 24.8.20: Factory dosent conduct fire drill after december 2019