

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	মাহমুদ কেব্রিক্স অ্থান্ড ফিনিশিং লি
ঠিকানা	, o, (Kaliakair, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 583
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধর	া: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পৰ্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম	ocumentation review –Electrical Single Line Diag	ram was available but not updated.
ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্বক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing ir indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন Documentation review –There was no Electrical Layout drawing.		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগার		
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match the existing installation. 3. As-built drawing to be approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মূলবা		

পর্ববেষ্কণ	
	Occumentation review –The factory does not have proper substation approval from the
পর্ববেষ্কণ re	elevant authorities.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Necessity and capacity of the electrical substation shall be set by regulations in the
	Electricity Act or by the relevant electrical utilities.
সুপারিশের	[
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	1
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুড়ান্ত	
त्रेभःशतीमा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পর্যনেক্র শার্পশূল	Substation room – –The substation area was not compliant with the minimum area requirements mentioned in BNBC. The area was 80.2m2 and the minimum spacing from the wall was 1.2m (Two sidewall).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম Area of substation / transformer to meet requirements of Table 8.1.23 of BNBC. The recommended area must be minimum Minimum recommended spacing between the transformer periphery and walls are- 1. The recommended spacing is কাৰ্যক্ৰম 0.75 m for transformer installed in a room with all on two sides. 2. The recommended spacing is 1.0 m for transformer installed in a room with all on three sides. 3. The recommended spacing is 1.25 m for transformer installed in an enclosed room. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড *मे*भेश्मीभा সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৫. পর্ববেষ্ফণ পরিদর্শন | Substation room - Breather cup oil found empty, and Silica gel found faded to the পূৰ্যবেষ্ণণ transformer of the facility. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি *৬.১.* কাৰ্যক্ৰম Accessories of transformers like breathers, vent pipe, buchholz relay, silica gel কাৰ্যক্ৰম must be in order at substation. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Substation room –Soak pit was not provided for the transformer having an oil content
পর্ববেষ্ফণ of more than 2000 liters.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৬.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম Provide soak pits for transformers having oil content more than 2000 litters.
र्रम्भात्रित्यत्र
ভ্ৰণ্যসূত্ৰ
কার্শানার
কাৰ্যজন
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত
प्रेमेय्रीमा
সংশোধিত
অগ্রণতির
অবস্থা
মন্তব্য
OCCUPATION ASSESSMENT
৷ পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন Substation and Generator room – Unwanted materials were stored inside the Substation
পূৰ্ব(ৰক্ষণ and Generator room.
ক্যাপ

শ্বিষ্ণ and Generator room.	
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্তম All unwanted materials should be removed from substation / Generator room.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত _	
नेभर्गिमा	
সংশোধিত	
সম্যসীমা	
অগ্রগতির	
ञ्बन्धा ।	
মন্তব্য	

পরিদর্শন COS-1/Weaving-1, COS-2/Weaving-1 and DB-1/Denim Dyeing -No rubber mat was পর্যবেষ্ণণ provided in front of few distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্রম Provide adequate rubber mats in front of all distribution panels.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সম্যাসীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
মৃত্তব্য
৯. পর্যবেক্ষণ
পরিদর্শন Substation room –Adequate signage of electrical danger/caution was not provided at পর্যবেষ্ট্রণ the substation room.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৯.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Provide High / Medium Voltage DBs marked with "Danger" signage. 2. Ensure that "Danger" signage were adequately provided at substation area. কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভ্খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ত <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Generator room –Generator oil was stored inside the generator room.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১০.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Re-locate oil / fuel tanks away from control panels in generator room.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
সম্বসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা মন্তব্য

১১. পর্ববেষ্ফণ পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area –Proper backup পর্ববেষ্ণণ was not observed. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি| ১১.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Provide and maintain at least 10 lux illumination at floor level for exit sign. 2. কাৰ্যক্ৰম Provide alternate / emergency backup for illuminating the exit signs for at least 30 minutes. সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

		DR 2 /Massign 4 CDR 4 Learn /Massign 4 DR 2 /Massign 2 and CDR 2	
	প্রিদর্শন SDB-2/Weaving-1, SDB-1-Loom/Weaving-1, DB-2/Weaving-2 and SDB-2-		
-	পর্ববেষ্ফণ OHB/Weaving-2 –Exposed / open wires were found.		
	गुश्र		
অ	<u> ইটেম</u>		
 ((((((((((nটাগরি		
	-		
2:	১.১. কাৰ্যজ	ম	
lг		All strands cables at avenued ands should be properly coldered / crimped and	
11	কাৰ্শক্ৰম	All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and insulated.	
[সুপারিশের		
	<u>ভূখ্যসূত্র</u>		
1 H	<u>কারখানার</u>		
	কাৰ্যক্ৰম		
		প্রব্যোগ্য ন্য	
1 [<u> চুডান্ড</u>		
	সময়সীমা		
<u> </u>	সংশোধিত		
	সময়সীমা		
	অগ্রগতির		
1 1	অবস্থা		
1 +	<u>মন্তব্য</u>		
	10 1/		

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	actory building –No emergency power backup found for essential lighting and lift.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্য	ক্ষ
কাৰ্যক্ৰম	Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC / Equipment / Services. Replace the generator with a larger capacity or install the second generator if the review indicates the existing unit is too small.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রধোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১৩ পর্যবেষ্দ্রণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Ge	enerator room –The factory does not have a standby generator for all lifts.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide standby power for lifts by a self-contained generator set to be operated automatically.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সমর্মীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

১৫. পর্ববেষ্ণণ	
	B-2/Weaving-1 and SDB-1-Lighting/Weaving-1 -Proper signage of Danger / 415V and missing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[क्राहानान	
১৫.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	The electrical panels are to be of the metal case and should be marked with Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন LT-Panel room/ Finishing building -Switchboards / panel boards are made of পর্যবেষ্ক্রণ flammable/combustible material.
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
১৬.১. কাৰ্বজন
30.3. 41744
1. Wooden switchboards / panelboards should be replaced by non-flammable materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কারখাঁনার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত
प्रभाविका
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
১৭. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন All Distribution boards Cables placed at distribution panel without proper glands

প্রবিষ্ণণ All Distribution boards –Cables placed at distribution panel without proper glands. ক্যাপ আইটেম্ ক্যাটাগরি ১৭.১. কার্যক্রম Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly কাৰ্যক্ৰম secured with lugs and glands. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৮. পর্ববেষ্ফণ

	DB-1-Lighting/Weaving-1 -Cables were not selected according to the size of MCB /
	CCB with a suitable rating for the desired application.
ক্যাপ্	
আই্টেম	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যত	አሳ
	Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal
কাৰ্যক্ৰম	limits for insulation.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোদ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
,	
৯. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন 🗅	B-1/Finishing building -Multiple cables terminated to a single pole of MCCB, MCB or
পর্ববেষ্কণ B	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৯.১. কার্যত্র	rg.

Avoid looping / bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and overcurrent device for every incoming and outgoing circuit at the কাৰ্যক্ৰম distribution boards. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সম্যুসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	All Distribution boards except SDB-1-Loom/Weaving-1, DB-1/Denim Dyeing and DB-1/Finishing building -Wiring diagram / circuit list with proper current ratings were not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
२०.১. का	ধিজ্ম
কাৰ্যক্ৰম	[marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	
কার্থান কার্যক্রম	
	স্ব প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সী	
সংশোধি সময়সী	ग
অগ্রগতি অবস্থা	র
মন্তব্য	
২১. পর্ববেষ্	্ৰ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	SDB-2-Lighting/Weaving-2 -Flexible cables were used to connect fixed machines.
ক্যাপ <u> </u>	

আইটেম ক্যাটাগরি ২১.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Replace all flexible cables / wires with fixed wiring. Avoid the use of flexible কাৰ্যক্ৰম wires / cords for fixed machines. 2. Flexible cords may only be used for the connections of all portable equipment. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area -Cable without পর্যবেষ্ণন mechanical guard (conduit pipe) found on wall.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২২.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide the wiring in PVC conduits or metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত সমশ্সীমা
সংশোধিতসময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
২৩. প <mark>র্যবেষ্</mark> টণ
পরিদর্শন All Distribution boards –Cable entry–exit points were not sealed properly.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Distribution boards –Cable entry–exit points were not sealed properly.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
ং৩.১. কাৰ্যত্ৰ	ন্স
কাৰ্শক্ৰম	Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB) with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

	cuits were not provided.
ক্যাপ	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Ens ele- cor	Provide the ECC to meet minimum cross–sectional area as per table 8.1.26 2. Sure that connections between conductors / equipment are provided to durable ctrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The atinuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্থক্রম	
অগ্রাধিকার প্রয়ে	াগা নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
সম্যুসীমা 🗀	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
ং ে. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন Buildii পর্ববেষ্ষণ roofto ক্যাপ আইটেম	ng roof top –Lightning protection system was not installed on the building p.
নাংভেন ক্যাটাগরি	
২৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
্বাপক্ষশ stri	vide adequate protection against lightning depending on the probability of a ke and acceptable risk levels.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার	

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

	Documentation review -The factory did not conduct periodical inspections and testing
পর্ববেষ্ণণ	for insulation, earth resistance, operation test of all equipment yet.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অন্যা	
অবস্থা	