

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	টেড বাৰ্নহাৰ্ডছ টেক্সটাইল ইন্ডাঞ্জি লিমিটেড
ঠিকানা	Gazipura, 81, ( Tongi East, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 586
কালার কোড	

<b>া</b> ল্যারনের ধরণ:  বৈঘুতিক মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Documentation review –There was no Electrical La	ayout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
1. Provide updated Electrical layout drawing pre outlets for lamps, fans, fixed and transportable কাৰ্শক্ষম Drawings to indicate exact positions of all point to match the existing installation. 3. As-built d engineer-in-charge.	appliances, motors etc. 2. s of switch boxes and other outlets
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত   সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ভব্য	

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

	room at Substation Building – –The substation area was not compliant with m area requirements mentioned in BNBC. The area was 78.432 m2
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
1 145141.95XI I	ubstation / transformer to meet requirements of Table 8.1.23 of BNBC. mum recommended area should be minimum.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নয় চূড়ান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

০. প্রব্রেক্ত
-C-4-10-1
পরিদর্শন  Substation room at Substation Building –Silica gel found faded to the transformer of the
পর্ববেষ্ষণ facility.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
ורוויוטונץ
৩.১. কার্বক্রম
Accessories of transformers like breathers went nine buchhalz relay silica gel
Accessories of transformers like breathers, vent pipe, buchholz relay, silica gel
must be in order at substation.
সুপারিশের
ভিশাসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়
চুডান্ত
प्रेमेयप्रीमा
সংশোধিত
সমর্সীমা   -
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

### ৪. পর্ববেষ্ণণ

अस्यत्वस्य । यात्रयाच्या	Generator room at Substation Building –The generator room was not compliant with the minimum area requirements mentioned in BNBC. The area was 69.14 m2 and the spacing was 1.5 m (enclosed room)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	

### Modify Area of generator room to meet requirements of Table 8.1.24, BNBC Guideline; the recommended area should be minimum . Minimum recommended spacing between the Generator periphery and walls are – 1. The recommended কাৰ্যক্ৰম spacing is 1.0 m for generator installed in an enclosed room. 2. The recommended spacing is 1.25 m from one to another generator for multiple generators in the room. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

. প্রব্বেষ্ণ	
পরিদর্শন	Fire pump room –No emergency power backup found for fire pump.
পর্ববেষ্ণণ	3 71 1 1
ক্যাপ্	
আই্টেম	
ক্যাটাগরি	
<u> ৫.১. কার্</u>	জ্ম
١,	Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC /
কাৰ্শজ্ৰু	Equipment / Services. Replace the generator with a larger capacity or install the
	second generator if the review indicates the existing unit is too small.
সুপারিং	ণৰ
ভিখ্যসূত্র	
কারখাঁ	াৰ
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিব	<b>গর</b> প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড	
সম্মর্গী	ना   <sup>-</sup>
সংশোধি	ত বিভাগ বিভা
সময়সী	ना $ig ^-$
অগ্ৰগতি	ৰ
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	I DB except MDB-3 & MDB-4 -Cable entry-exit points were not sealed properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্শক্ৰম	Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB) with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখীনার কার্যক্রম	
I -	প্রশোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত   সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	uilding roof top –Lightning protection system was not installed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰয	<del>-</del>
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত   সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	