

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	রিম ডাইং লি
ঠিকানা	, 0, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 588
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
্. পর্যবেষ্ডণ	
পরিদর্শন Ground floor – Travel distance from any locati পর্ববেষ্ণন exit was 55 meter, Which doesn't meet the re ক্যাপ অাইটেম	
ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and dexceed the maximum travel distance or If to automated fire alarm, portable fire-fighting hose system through the entire building the 60 meter. Within 6 Months, Implement the property implement with an automated fire alarm, property appropriate standpipe and hose system through	he factory design to equip with an system and appropriate standpipe and le length of travel should not be exceed plan and design for one more exit or ortable fire-fighting system and
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কারখানার কার্যজ্ঞম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	round floor – Sliding Steel type Doors were fitted in all the exit of the factory.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17101 11 1	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	To the state of th
l —	Dowle co all eviction evit deems on everything routes, evit deems with side binged
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 1.0 meter.0
সুপারিশের	
ভূঁখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
, प्रभेग्ने भी भा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
). পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন Al	I doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open

পৰ্যবেষ্ণ্য easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able কাৰ্যক্ৰম from the side they serve without the use of a key. O সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা

৪. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন All stairways within the factory building – Handrail was provided for only one side of পর্যবেষ্ণণ the staircase.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Provide handrails on both side of each stairway 0
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র কারখানার
কাৰ্যজন
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
ু চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত
সমর্সীমা ⁻ অগ্রগতির
अवशास्त्र अवशास्त्र
মন্তব্য
৬. পর্যবেষ্ ণ
পরিদর্শন All stairways within the factory building – Open type/ Sliding/ Rolling Shutter non fire পর্যবেষ্ণ্য rated doors were installed without self closing option.
ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি

ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগরি c.s. কাৰ্শক্ৰম Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.0 মুপারিশের ভখ্যমূত্র কারখালার কার্শক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ত সমস্যমীমা সংশোধিত সমস্যমীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Evacuation route – Final evacuation route of building was not protected from production areas and electrical substation, generator which was located adjacent to south side final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers কাৰ্যক্ৰম with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৭. পর্ববেষ্ণ	i. পর্যবেষ্ট্রণ	
পরিদর্শন	High risk rooms – High risk rooms (Boiler / Generator / Substation) were not fire	
	separated from production area.	
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
ויוויוטוניו		
a		
৭.১. কার্থ	<u> </u>	
	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with	

কাৰ্শক্ৰম 	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route.
সুপারিশের	
ভ্রমাগুর কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পৰিদৰ্শন All evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation পৰ্যবেষ্কণ pathways. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated কাৰ্যক্ৰম exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification.0 |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

৯. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory has no পৰ্যবেষ্ণ্য smoke detector.

ক্যাপ আইটেম

ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

১০. পর্যবেষ্ণণ

	accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not stalled automatic detection and alarm system.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
l 	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

রিদর্শন বিবেষ্কণ	l production floors – The extinguishers were not appropriately spaced.
<u> </u>	
গাইটেম গ্যাটাগরি	
716171171	
১.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Place the extinguisher near the path of exit travel & easily accessible0
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার কর্মকুম	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১২. পর্ববেষ্ণণ

পর্ববেষ্ফণ de	accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no edicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
I -	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১৩. পর্যবেক্ষণ
পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Diameter of standpipe fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose which is lower than the BNBC code.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শজ্জম Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline.0
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্যভানর কার্যক্রম
্ <mark>ৰাশিকাৰ</mark> প্ৰযোগ্য ন্য চু ড়ান্ত সম্মানীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

১৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Ground floor or roof – The factory has not installed Jockey pump. So, Hose pipe water পর্যবেষ্ণন pressure is lower than the minimum requirement of BNBC guideline.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্রম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয়
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
সম্ব্যসীমা । অগ্রগতির ।
ञ्बन्धा
মন্তব্য

১৫. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Document reviews – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked পর্ববেষ্কণ periodically and no relevant documents found. ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and কাৰ্যক্ৰম properly tagged.0 সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য লয় চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৬. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন Production floors – Combustible materials were found near heat / electrical source পর্যবেষ্ণণ during operational process of factory.
ক্যাপ আই্টেম্
ক্যাটাণরি
La La Tribary
১৬.১. কার্যক্রম
Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits.0
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্সীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>ম</u> ন্তব্য
১৭. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm পর্যবেষ্ণন system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.

ক্যাপ আইটেম্ ক্যাটাগরি

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require.0
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চূডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১৮. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – The fire license পৰ্যবেষ্ণ্য did not cover the whole factory.			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম			
কাৰ্যজ্ঞম Cover all units / floors in a valid fire license0			
<u>पूर्</u> शांतित्पत्र			
ভিখ্যসূত্র কারখানার			
কাৰ্যক্ৰম			
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়			
ু চুড়ান্ত সময়সীমা			
সংশোধিত			
সম্বসীমা — অগ্রগতির			
<u> </u>			
্মন্তব্য			
১৯. পর্ববেষ্কণ			
পরিদর্শন Document reviews – No relevant document found during assessment day.			
প্র্যবেষ্ণ্রণ Document reviews - No relevant document round during assessment day. ক্যাপ			
<u>আইটেম</u>			
ক্যাড়াগৰি			
১৯.১. কার্যক্রম			
Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Section Plan & should kept record properly.0			
সুপারিশের তথ্যসূত্র			

কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য