

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আকন্দ টেক্সটাইল মিলম লিঃ
ঠিকানা	, 0, ( Sreepur, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 595
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধর	া: বৈদ্যুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ক্রণের তারিখ: -
্. পর্ববেষ্ণণ		
	ocumentation review –Electrical Single Line Diag	ram was available but not updated.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing ir indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
চুডান্ড	থেযোগ্য লয় _	
সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন	ocumentation review –There was no Electrical Layout drawing.
শ্ববেক্ষণ	Sedmentation review There was no Electrical Layout drawing.
ক্যাপ ————————————————————————————————————	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויטונירן	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match the existing installation. 3. As-built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
পর্যারেজ্ব	

<u>୭. পর্যবেষ্কণ</u>	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	enerator room –Unwanted materials were stored inside the Generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগুরি	
ক্যাটাগরি ৩.১. কার্যক	ম
কাৰ্যক্ৰম	All unwanted materials should be removed from substation / Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার টুডান্ড	থ্যোগ্য নয়
সমর্যসীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

রিদর্শন শবেষ্ষণ	DB –No rubber mat was provided in front of all distribution boards.	
<u>সূপ্</u>		
াইটেম সম		
য়াটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate rubber mats in front of all distribution panels.	
সুপারিশের		
ভঁখ্যসূত্র		
কাৰ্খানাৰ		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নর	
<u> চূডান্ত</u>	_	
<u> स्रभाविक</u>		
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অগ্রগতির		
প্রশাত্ম  অবস্থা		
মন্তব্য		

পর্ববেষ্ফণ	
[ব্রিদর্শন   <sub>C</sub>	ienerator room –Smoke Detector found missing in the generator room.
ৰ্শবেষ্ষণ  <sup>ত</sup>	enerator room. Smoke Detector round missing in the generator room.
<u></u> গ্যপ	
্য ।াইটেম	
্যাউ।গরি গ্যাউ।গরি	
וירורוטוני	
.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	Transport of the state of the s
কাৰ্যক্ৰম	Install smoke detector / firefighting equipment in the substation / generator room
সুপারিশের	i
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কার্থানার	f
কাৰ্যক্ৰম	
	Torrest - Gr
	ব্পুখোজ্য ন্য
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	
	-

পরিদর্শন Diesel Generator Room –Disel Generator room located beside the production building পৰ্শবেষ্কণ just behind the entry and fire-rated wall and fire door was available. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৬.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Provide 4-hour fire rated walls all around the transformer / generator room on কাৰ্যক্ৰম ground level. 2. Provide 2-hour fire rated door transformer / generator room on ground level. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

	পরিদর্শন  Disel Generator Room –The generator room was not compliant with the minimum area		
পর্শবে	ষ্ক্ৰণ re	quirements mentioned in BNBC. The area was 10.14m2	
ক্যাপ্			
আই(ট			
ক্যাটা	গরি		
9.3.	কাৰ্যক্ৰম		
1		Modify Area of concreter room to most requirements of Table 0.1.24 DNDC	
		Modify Area of generator room to meet requirements of Table 8.1.24, BNBC Guideline; the minimum recommended area is 20m2. Minimum recommended	
		spacing between the Generator periphery and walls are- 1. The recommended	
কা-	ৰ্থক্ৰম	spacing between the deficitor periphery and wans are—1. The recommended spacing is 1.0 m for generator installed in an enclosed room. 2. The recommended	
		spacing is 1.25 m from one to another generator for multiple generators in the	
		room.	
718	ারিশের	100111.	
1 1 0	াান্য নে যুসুত্র		
	রখানার র্থক্রম		
		প্রযোগ্য নয়	
		식(시의) 이 이 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기	
	ান্ত শ্রসীমা	_	
	শোধিত	_	
	<u>রসীমা</u>		
1 1	<b>গ</b> িজর		
অব			
মন্ত	<b>√</b>		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ D	iesel Generator Room –Generator oil was stored inside the generator room.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Re-locate oil / fuel tanks away from control panels in generator room.
সুপারিশের	
ভ্খ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্কণ	
). 11(1 <del>-1</del> 21	
	ll accessible floors / buildings and sections within the factory area –There was no exit ght found.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide and maintain at least 10 lux illumination at floor level for exit sign. 2. Provide alternate / emergency backup for illuminating the exit signs for at least 30 minutes.
সুপারিশের   ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	থ্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত   সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি  so.s. কাৰ্যক্ৰম  and and an array and a series		-REB, DB-8, DB-9, DB-10, DB-Quarter -Cable lugs at cable end were not provided stranded cables with cable size area >= 6mm2.
1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors < 6 mm2, at the exposed end should be soldered / crimped.  মুপারিশের ভখ্যমুত্র কারখানার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়  চূড়ান্ত সমর্যসীমা  সংশোধিত সমর্যসীমা  অগ্রগতির অবস্থা	<u>আইটেম</u>	
stranded conductors < 6 mm2, at the exposed end should be soldered / crimped.  মুপানিশেন ভখ্যমুত্র কারখানান কার্যক্রম  অগ্রাধিকান প্রযোগ্য লয়  চূড়ান্ত মন্যসীমা  সংশোধিজ সম্যসীমা  অগ্রগজিন অবস্থা	১০.১. কার্যক্র	ম
ত্থ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা		
কাৰ্শক্ৰম <u>অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য লয়</u> চূড়ান্ত  সমস্ত্ৰমীমা  সংশোধিত  সমস্ত্ৰমীমা <u>অগ্ৰ</u> গতিৰ  অবস্থা	1 1 4	
চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	1 1 1	
স্টার্সীমা	l	প্রযোগ্য নয়
সমরসীমা <sup>-</sup> অগ্রগতির অবস্থা	সম্মর্সীমা	_
অবস্থা		_
	I -	

১১. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area –Exposed / open
পৰ্যবেষ্ণ্য wires were found. ক্যাপ
আইটেম ক্যাটাগরি
১১.১. কাৰ্যক্ৰম
All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and insulated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সম্প্রসীমা
সংশো <del>ধি</del> ত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Fa	actory premises –No emergency power backup found for essential lighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	স্
কাৰ্যক্ৰম	Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC / Equipment / Services. Replace the generator with a larger capacity or install the second generator if the review indicates the existing unit is too small.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

59.	পর্য	(বৃষ্ফণ
		114

পরিদর্শন DB-6, DB-8, DB-11, Changeover-DB -Inflammable materials are found stored পর্যবেষ্কণ surrounding or inside electric circuitry or panels.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

## ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

	<ol> <li>Remove all the inflammable materials from the surrounding electrical circuitry at MDBs/SDBs</li> <li>Ensure that all-electric circuitry is clean of inflammable materials.</li> <li>Conduct periodic maintenance and maintain the records.</li> </ol>
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

প্ৰব্যস্ক্ৰণ se ক্যাপ আইটেম্	om pole to LT–REB Room –Proper support was not provided for high overhead ervice entries.
ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যত্র	ুম সুম
কাৰ্যক্ৰম	1. Overhead service connections should be covered and meet the requirements mentioned in BNBC. 2. Provide supports for the main service line complete with adequate insulation.
সুপারিশের	·
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
भूग भूग भूग भूग	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
L	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন All DB –Proper signage of Danger / 415V found missing.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি	
১৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
The electrical panels are to be of the metal case and should be marked with [Danger 415 Volts] and identified with proper phase marking and danger signa	ge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য ন্য	
চুড়ান্ত _ সমরসীমা	
সংশো <del>ধি</del> ত সম্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ COS-2 –Proper working clearance was not provided near distribution panels.
ক্যাপ
আইটেম   ক্যাটাগরি
Sa. C. ATRICU
১৬.১. কার্বক্রম
Provide a proper clearance of 0.8 – 1.0 m in front of all distribution panels/switchboards.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নর
চুড়ান্ত   _   সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
० अर्थात्वसार
১৭. পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন LT-REB, DB-8, DB-9, DB-10, DB- Quarter -Cable connections were provided without পর্যবেষ্ণন proper lugs.
ক্যাপ

### ক্যাপ আইটেম্ ক্যাটাগরি ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly কাৰ্যক্ৰম secured with lugs and glands. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্সীমা অগ্রগতির অবস্থা

#### ১৮. পর্ববেষ্ণণ

<u> মন্তব্য</u>

পার্থনেজ্যুল   SE	T-1, DB-1, DB-6, DB-7, DB-8, DB-9, DB-10, Changeover-DB -Cables were not elected according to the size of MCB / MCCB with a suitable rating for the desired oplication.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal limits for insulation.
সুপারিশের   তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমরসীমা	
সংশোধিত সমর্মীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	

১১. পর্যবেষ্ণণ	
	I DB except DB-3 & DB-11 -Looping & Bunching at MCCB / MCB or Bus bar terminal as observed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৯.১. কার্যত	त्त्व -
20.2. 417c	PM
কাৰ্যক্ৰম	Avoid looping / bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and overcurrent device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All DB –Wiring diagram / circuit list with proper current ratings were not available.	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যক্ৰম	
	٦
Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.	
সুপারিশের	7
ভিশ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	1
কাৰ্যক্ষম	
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নর	1
	┨
চুড়ান্ত     সম্প্রকাশ	
अभ्यत्रीमा	4
সংশোধিত	
	4
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	1
	_

১. প্ৰবিষ্ণণ
পরিদর্শন DB-7, DB-8, Changeover-DB -Standard cable joint was not provided in electrical পর্যবেষ্ষণ circuits.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২১.১. কাৰ্যক্ৰম
পাৰ্শজ্জম Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোজ্য নয়  চূড়ান্ত
্রিস্টার্থসীমা ব্রিপ্টার্থিত ব্রেপ্টার্থিত ব্রিপ্টার্থিত ব্রিপ্টার্থিত ব্রিপ্টার্থিত ব্রিপ্টার্থিত ব্রিপ্টার্থিত ব্রেপ্টার্থিত ব্রেপ্টার্থ বর্ণিত ব্রেপ্টার্থ বর্বিত ব্রেপ্টার্থ বর্বিত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

	-REB Room & production floor REB line Entry -Cable penetrations from the wall were t adequately covered and sealed.
ক্যাপ	
আইটেম  ক্যাটাগরি	
২২.১. কাৰ্যক্ৰ	એ 
	Seal the cable penetrations through walls adequately with fire-resistive elements.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কার্যক্রম	প্রযোগ্য নয়
	4(41A) 44
চুডান্ত   সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সমরসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

ে প্র	র্থবেষ্কণ	
পরিদ	ৰ্যান	
পর্ববে		-REB, DB-7 & DB-8 -Common neutral used for more than one circuit.
ক্যাপ্		
আই(i  ক্যাটা		
וטוניר	ורוויין	
२७.ऽ	১. কাৰ্যত্ৰ	ম
		Each circuit should have a congrate neutral (use of common neutral for more than
	ৰ্শক্ৰম	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
	11বিশের	
	<u>ধ্যসূত্র</u>	
	র্খানার <del>/</del>	
	<u>ৰ্থক্ৰম</u>	00000E7 3-131
ı —		প্রযোগ্য নয়
	গন্ত াশ্বসীমা	
	শোধিত	
	<u>ার্যসীমা</u>	
1 1	য়গতিৰ	
	<u>ক্ষা</u>	
মন্ত	<u> যুব্য</u>	

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area –Cable without পর্যবেষ্ণণ mechanical guard (conduit pipe) found on wall.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
২৪.১. কার্যক্রম
Provide the wiring in PVC conduits or metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয
চুড়ান্ড সমশ্যমীমা
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
२ ৫. পর্ববেষ্ষণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ফণ All DB –Cable entry–exit points were not sealed properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

## ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB) with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area –Cable was not পর্যবেষ্ণ্য away from areas where they could damage.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউাগরি
רוויוטונץ
২৬.১. কার্যক্রম
Relocate the cables / wiring from damaged /chemically affected areas. Ensure that all cables should be away from areas where they can be damaged or chemically affected.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য নয়
চ্যুড়ান্ড
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৪৭ <b>. পর্ববেক্ষণ</b>
Compared Dissal Compared Doors Dools conthing from account and distinct conth with
পরিদর্শন Diesel Generator Room –Body earthing from separate and distinct earth pit to
পর্ববেষ্ণণ Generator Body frame found missing.
ক্যাপ্
আইটেম্
ক্যাটাগরি

আইটেম	
ক্যাটাগরি	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
২৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide proper separate earthing/grounding to the generator. Ensure that the generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন All DB except LT-2 & DB-11 -Inadequate earthing size observed and dedicated পৰ্যবেষ্ণ্য earthing to all circuits were not provided. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ২৮.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 8.1.26 2. Ensure that connections between conductors / equipment are provided to durable কাৰ্যক্ৰম electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন   পর্যবেষ্ণ্য   All DB except LT-2 & DB-11 –ECC for Panel body and door found missing.
ক্যাপ শাইটেম
ক্যাটাগৰি
২৯.১. কাৰ্শক্ৰম
Provide adequate earthing to the body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels are provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের
তখ্যসূত্র
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
<u>চুডান্ত</u>
प्रेमेय्रप्रीमा
সংশোধিত
प्रभविमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

#### ৩০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	uilding roof top –Lightning protection system was installed but inadequate.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
•	
৩০.১. কার্থ	<del>হ</del> ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a
	strike and acceptable risk levels.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	1
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	ব প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
प्रभेश्रेत्रीमा	
সংশোধিত	
সমরসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১১. পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন   Factory area – Separate earthing system was not provided for the lightning protection পর্শবেষ্ণণ system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩১.১. কার্যক্রম
Provide a separate earthing system for the lightning protector. Ensure that this earthing should be separate from other earthing systems.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সম্বসীমা
সংশো <del>ধি</del> ত _ সম্বসীমা
অগ্রগতিব অবস্থা
মন্তব্য

	Documentation review -The factory did not conduct periodical inspections and testing
প্রথবেক্ষণ	for insulation, earth resistance, operation test of all equipment yet.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

### ৩২.১. কাৰ্যক্ৰম Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, কাৰ্যক্ৰম and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য