

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ব্যাং জিন প্যাডিং অ্যান্ড কুইল্টিং লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Joydebpur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP603
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন Ground floor – Collapsible / Sliding Steel ty পর্যবেষ্ণন factory.	pe Doors were fitted in all the exit of the
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Replace all existing exit doors on evacua কাৰ্যক্ৰম type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corr	ne direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্শানার কার্শক্ষম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ড	
प्रभेद्रभीमा	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open পর্যবেষ্ণ্যণ easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.
ক্যাপ
অ্যাইটেম
ক্যাউাগরি
২.১. কার্যক্রম
Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের
তথ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চ্ডিছে _
<u> अभ्यत्रीमा</u>
সংশোধিত
<u> </u>
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

৩. পর্যবেষ্ষণ প্রবিদর্শন |All stairways within the factory building – Handrail was provided for only one side of পৰ্যবেষ্ণণ the staircase. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কার্যক্রম Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from |কাৰ্যক্ৰম the nose of stair to the top of the handrail. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন Store areas – Storage areas at mentioned floors did not have fire rated walls or doors.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2
কাৰ্শজন hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কারখাঁনার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য নয়
ু চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা
সংশোধিত
१४९८ १५७ _
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
and the same of th
:. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন All evacuation pathways – Signs were not posted appropriately on all evacuation
পর্যবেষ্ণ pathways.
कार्थ । विद्यालयपुरः

আইটেম ক্যাটাগরি Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all কাৰ্যক্ৰম time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Al পর্ববেষ্কণ pa	l evacuation pathways – Emergency lighting was not provided for evacuation
	activay.
ক্যাপ	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰয়	ላ
	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-
কাৰ্যক্ৰম	up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit
191 1924	doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোজ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
अर्थाप्यबास	
. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন AI	l stairs within the factory building – Evacuation stairways were not provided with
	mergency lighting.
ক্যাপ	nergency lighting.
অাইটেম আইটেম	
। পা খ (७१ ।	

র্যবেক্সনে ১৮	nergency lighting.
ग(प्रकाटा) गुर्	refrency lighting.
্যাশ াইটেম	
ार्डिश ग्राह्मेशित्र	
ורוויוטות	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
0. 11.14	
কাৰ্যক্ৰম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Emergency পর্যবেষ্ণন lighting has no Generator / IPS as a backup power supply.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Provide back-up power supply with IPS or battery for emergency lighting
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্র কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
আ্থাপিকার প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ড
সংশোধিত সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

১. পর্ববেষ্ণণ	
	Il accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory has no moke detector.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
0.0. 1114	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
│ অগ্রাধিকার	্বাপ্রব্যোগ্য নর
চূডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not stalled automatic detection and alarm system.
আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্ৰসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১১. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Manual পর্যবেষ্কণ activation points were not appropriately spaced.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
<u> </u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অব স্থা	
ম ন্তব্য	

পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – The alarm পৰ্যবেষ্ণন system did not covers the mentioned floors.	
	_
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
•	
১২.১. কার্যক্রম	
	_
কাৰ্যক্ষ An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm	
must be automatically triggered on detection of a fire.	
সুপারিশের	7
তিখ্যসূত্র	
	┥
কার্থানার <u>- স্প্রিক্</u>	
কাৰ্যক্ৰম	4
অগ্রাধিকার প্রব্যোজ্য ন্য	
চুড়ান্ত	
সম্বাহ্মসীমা ⁻	
সংশোধিত	7
সময়সীমা	
অগ্রগতির	\dashv
অবস্থা	_
মন্তব্য	
•	_

৩. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ocument review – Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	