

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	সান ৰাইজ নাইটেওয়াৰ
ঠিকানা	, 0, (Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP610
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ	: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ	*	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ G	round floor – Sliding inner swing type Doors	were fitted in all the exit of the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	ī	
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open পর্শবেষ্কণ easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able কাৰ্যক্ৰম from the side they serve without the use of a key. O সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	· ·
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Evacuation route – Final evacuation route of building was not protected from production areas and generator, compressor which was located adjacent to south side final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

<u>৩.১. কার্যক্রম</u>		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route.	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য লয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

### ৪. পর্যবেষ্ণণ

<u>৯ পর্যাবেঞ্</u>যন

পরিদর্শন High risk rooms – High risk rooms (Generator) were not fire separated from প্রব্যেষ্ণ production area.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. |সুপারিশের ত্থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৫. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – – Factory has no পৰ্যবেষ্ষ্যণ smoke detector. ক্যাপ আইটেম

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

|ক্যাটাগরি|

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	
	·

#### ৬. পর্যবেষ্ণণ

	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not stalled automatic detection and alarm system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰয	ন
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের   তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত   সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
L	

٩.	প্য	(বৃষ্	5ণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – –There was no পর্যবেষ্ক্রণ Manual activation points found

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install Manual activation call point at all exit routes0
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<b>অ</b> গ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
<b>মন্তব্য</b>	

### ৮. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন   All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no
পর্শবেষ্ষণ dedicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
ৰাহিলnate backup power supply.Within 6 months, Install dedicated fire pump with
alternate backup power supply.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
কার্শনার
কাৰ্যজ্জম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ড  _
अभेग्रजीमा
সংশাে্ধিত
সমর্সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

. 17(7 <del>4</del> 99	
শাৰ্ণশূল পূৰ্ববেক্ষণ ca	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of ater capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water spacity found 1000 litters.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	4
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline.Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser]
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
प्रहारा	1

# ১০. পর্যবেষ্ফণ

	ain exit route - Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were not
<del></del>	rovided at the exact location.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	চুম্
কাৰ্যক্ৰম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.0
সুপারিশের   তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চূডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত   সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
১১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন  Pr	roduction floors – Combustible materials were found near heat / electrical source uring operational process of factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[אוופוטונא]	
১১.১. কার্যত্র	<u>ञ</u>
কাৰ্যক্ৰম	Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits.0
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর

## ১২. পর্ববেষ্ফণ

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm পর্যবেষ্ণন system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
আইটেম ক্যাটাগরি
১২.১. কাৰ্যক্ৰম
Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require.0
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্য্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ড
স্মান্ত্রসীমা – সংশোধিত্ত
<u>अभग्र</u> ीमा
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
১৩. পৰ্ববেষ্ণন
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন Document review – – There was no fire license available on the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১৩.১. কার্যক্রম

Obtain fire license / permit from issuing authority.0

# ১৪. পর্যবেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কার্থক্রম

**অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয়

রিদর্শন র্ববেষ্ফণ	ocument review – No relevant documents found during the day of assess	ment.
<u> </u>		
াাইটেম গ্যাটাগরি		
ורוואופות		
৪.১. কার্যত্র	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain building approval from issuing authority0	
সুপারিশের		
<u>তথ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রশোজ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত	_	
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		

১৫. পর্যবেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্বাবেষ্ণন Document review – No relevant document found during assessment day.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৫.১. কাৰ্যক্ৰম		
Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. 0		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়		
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা		
সংশোধিত     সমশ্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		