

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	পিএল পিউরিফিকেশন গার্মেন্টম লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Tongi West Thana, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP611
কালার কোড	

গ্ৰাপ ক্যাপ	cumentation review –There was no Electrical Si	ngle Line Diagram
পৰ্যবেষ্ষণ ^{DOC} ক্যাপ	cumentation review –There was no Electrical Si	ngle Line Diagram
পাইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম li	 Provide updated SLD matching the existing in indicate exact positions of all points of switch be approved by the engineer-in-charge. 	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকা র গ্র	প্রবোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

5	পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ ক্যাপ	
₹	শাইটেম ক্যাটাগরি	
7	≀.১. কাৰ্বজ্ৰু	
	কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match the existing installation. 3. As-built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
	সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	কার্থানার কার্বক্রম	
	অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
	চুডান্ড সমশ্রসীমা	
	সংশোধিত সময়সীমা	
	অগ্রগতির অবস্থা	

৩. পর্ববেষ্ট্রণ
পরিদর্শন Documentation review –There was no substation. but the connected load approval was
প্রবিষ্ণ not available.
ক্যাপ
আই্টেম্
ক্যাটাগরি
৩.১. কাৰ্যক্ৰম
Necessity and capacity of the electrical substation shall be set by regulations in the Electricity Act or by the relevant electrical utilities.
সুপারিশের
তথ্যসূত্র
कात्रथानात
কাৰ্যক্ষ
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমর্মীমা
সংশা <u></u> ধিত
সম্মুষ্
অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

৪. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন All distribution / switch boards –No rubber mat was provided in front of alldis	stribution
পৰ্যবেষ্ণ্য boards.	
कााश	
আইটেম	
ক্যাটাপরি	
৪.১. কার্বক্রম	
কাৰ্যক্রম Provide adequate rubber mats in front of all distribution panels.	
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
<u> </u>	
त्रेंबर्गीमा -	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
अवश्वा	
মন্তব্য	
 পর্ববেক্ষণ 	
All Diug / Cocket Dedicated circuits and fuse protection were not provided for	or sockets
পরিদর্শন All Plug / Socket - Dedicated circuits and fuse protection were not provided for	JI SUCKELS
পর্ববেষণ / plugs feeding for 15/20 A sockets.	
ক্রাপ	

|ক্যাপ |আইটেম্ ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Individual Fuse protection should be provided to every 15/20 A socket. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্শক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য লয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All distribution / switch boards –Cable lugs at cable end were not provided to stranded পর্যবেষ্ণণ cables with cable size area >= 6mm2.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৬.১. কার্যক্রম
O.S. 4144
1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors < 6 mm2, at the exposed end should be soldered / crimped.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কারখানার
কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
<u>চুডান্ড</u>
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
সংশোধিত
निर्मायनीमा
অগ্রগতির
अवस्
মন্তব্য
৭. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন SDB-1 -Inflammable materials are found stored surrounding or inside electric circuitry
পর্শবেষ্ণণ or panels.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

1. Remove all the inflammable materials from the surrounding electrical circuitry at MDBs/SDBs 2. Ensure that all-electric circuitry is clean of inflammable materials.
3. Conduct periodic maintenance and maintain the records.

মুপারিশের
ভখ্যমূত্র
কারখানার
কার্যক্রম

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ড সমর্মীমা

সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

৮. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন From pole to maintenance room – Proper support was not provided for high overhead পর্যবেষ্ণ্য service entries.
ক্যাপ
অাইটেম
ক্যাটাগরি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
Overhead service connections should be covered and meet the requirements
কাৰ্যক্ষম mentioned in BNBC. 2. Provide supports for the main service line complete with
adequate insulation.
न्युवाहरणा विवास । ज्ञुनाहरणा । जुनाहरणा । जुनाहरणा । जुनाहरणा । जुनाहरणा । जुनाहरणा । जनाहरणा
জ্যাস্ত্র
কারখানার
ক্রিক্স
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
সংশোধিত
प्रभः स्त्रीमा -
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য

্. প্ৰব্ৰেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	ain MCCB, PFI –Proper signage of Danger / 415V found missing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[4)[6][4]	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	T
কাৰ্যক্ৰম	The electrical panels are to be of the metal case and should be marked with Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
I 	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১০. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন SDB-1 -The switchboards / panel boards were not installed at easy and accessible
। প্রসাধ লি । SDB- । - The switchboards / paner boards were not installed at easy and accessible । প্রবিষ্কৃত্
ক্যাপ আইটেম
অহিতেম ক্যাটাগরি
[위)에게지]
১০.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্তম Provide and maintain easy access and proper height of switchboard / panelboards (< 2m from floor level) .
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
<u>চুডান্ত</u>
प्रभाव -
সংশোধিত
সম্ব্যসীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
১. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন SDB-1 - Proper working clearance was not provided near distribution panels

পৰ্ববেষ্ষণ ু	DB-1 -Proper working clearance was not provided near distribution panels.
ক্যাপ	
<u> </u>	
ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰ	<u>N</u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide a proper clearance of 0.8 – 1.0 m in front of all distribution panels/switchboards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চূডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All distribution / switch boards –Switchboards / panel boards are made of পর্যবেষ্ণন flammable/combustible material.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যা টা পরি
17/01 11:1
১২.১. কাৰ্যক্ৰম
المرابع المراب
1. Wooden switchboards / panelboards should be replaced by non-flammable materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুডান্ড _
সংশোধিত
অগ্রগতির
অব্যা
মন্তব্য
১৩. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন All distribution / switch boards –Cable connections were provided without proper lugs and glands. –Cables terminated at circuit protection device or bus bar without cable lugs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at কাৰ্যক্ৰম (LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য লয় চুডান্ড সম্প্রসীমা সংশোধিত সম্যুসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area –Power and পর্যবেষ্ণনা telecommunication cables were found altogether without proper separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
[4][6][4][4]
১৪.১. কাৰ্যক্ৰম
Power cables and telecommunication cables / antenna cables should be laid separately.
সুপারিশের
্তিখ্যসূত্ৰ
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য নয়
চ্চুডান্ড _
<u>अभियंश्रीमा</u>
সংশোধিত _
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

১৫. পর্যবেষ্ষণ পরিদর্শন All distribution / switch boards –Cables were not selected according to the size of MCB পর্যবেষ্ফণ / MCCB with a suitable rating for the desired application. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal কাৰ্যক্ৰম limits for insulation. |সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৬. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন All distribution / switch boards – Bunching at MCCB / MCB terminal was observed. পৰ্যবেষ্ণ্য Multiple cables terminated to a single pole of MCCB, MCB. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি ১৬.১. কাৰ্যক্ষ Avoid looping / bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and overcurrent device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards. সুগানিশেন ভিগ্যমুহ্ম কাৰ্যনান কাৰ্যক্ষম আহামিকান প্ৰশোজ্য লব হুডান্ত সমস্বমীমা সংশোধিজ _ সমস্বমীমা আহ্বাভিব অব্যা মন্তব্য 49. পৰ্যবেষ্ণ্য All distribution / switch boards – Wiring diagram / circuit list with proper current ratings প্ৰবেশ্বল were not available.	
মাউটোন ক্যাটাগরি Avoid looping / bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and overcurrent device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards. মুপারিশের ভ্যামুদ্র কারখানার কার্যক্রম প্রশোস্যা ন্য ভূড়ান্ত মনরসীমা সংশোধিত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অঞ্জাতির অবস্থা মন্তব্য পরিদর্শন All distribution / switch boards – Wiring diagram / circuit list with proper current ratings পর্ববেষ্ণ্যৰ were not available.	
১৬.১. কাৰ্বজন Avoid looping / bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and overcurrent device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্বজন প্রযোজ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা সম্পোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য মন্তব	আইটেম
Avoid looping / bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and overcurrent device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards. সুপানিশেন ভ্যাসূত্ৰ কাৰথানান কাৰ্যক্ৰম অ্যোজ্য ন্য চূড়ান্ড সম্প্ৰসীমা সংশাধিভ সমগ্ৰসীমা জ্ঞান্তিন জ্বন্য মন্তব্য	
কাৰ্যক্ৰম circuit and overcurrent device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards. সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কানখনান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমন্বসীমা সংশোধিত সমন্বসীমা অগ্ৰগতিক জ্বন্য মন্তব্য প্ৰিদৰ্শন All distribution / switch boards –Wiring diagram / circuit list with proper current ratings প্ৰ্ববেচ্ছণ were not available.	১৬.১. কার্যক্রম
ত্ত্বিপুশুল্ব কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্তম জ্ঞাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমান্ত্ৰসীমা সংশোধিত সমান্ত্ৰসীমা জ্ঞাগতিৰ অবস্থা মন্তব্য প্ৰিদৰ্শন All distribution / switch boards –Wiring diagram / circuit list with proper current ratings প্ৰ্বৰেষ্ক্ৰণ were not available.	বাৰ্যক্ৰম circuit and overcurrent device for every incoming and outgoing circuit at the
কার্যক্তম জ্ঞাধিকার প্রযোজ্য নর টুড়ান্ত সমস্সীমা সংশোধিত সমস্সীমা জ্ঞাতির অবস্থা মন্তব্য পরিদর্শন All distribution / switch boards – Wiring diagram / circuit list with proper current ratings পর্বস্কেল were not available.	
চুড়ান্ত সমরসীমা সংশাধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য পরিদর্শন All distribution / switch boards –Wiring diagram / circuit list with proper current ratings প্রবিষ্কন were not available.	কাৰ্যক্ৰম
সম্প্ৰসীমা সংশোধিত সম্প্ৰসীমা অগ্ৰহাতিব অবস্থা মন্তব্য প্ৰিদৰ্শন All distribution / switch boards –Wiring diagram / circuit list with proper current ratings প্ৰ্বিস্থ্যে were not available.	অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
সম্প্ৰসীমা ব্জ্ৰগ্ৰিন অৱগতিন অবস্থা মন্তব্য বিশ্ব All distribution / switch boards – Wiring diagram / circuit list with proper current ratings প্ৰব্ৰেষ্ণন were not available.	
মন্তব্য পরিদর্শন All distribution / switch boards –Wiring diagram / circuit list with proper current ratings প্রবিষ্ণন were not available.	
মন্তব্য ১৭. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন All distribution / switch boards – Wiring diagram / circuit list with proper current ratings পর্যবেষ্কণ were not available.	
পরিদর্শন All distribution / switch boards –Wiring diagram / circuit list with proper current ratings পর্ববেষ্ণন were not available.	<u>মন্তব্য</u>
পরিদর্শন All distribution / switch boards –Wiring diagram / circuit list with proper current ratings পর্ববেষ্ণন were not available.	
পৰ্শবেষ্ণন were not available.	৭. পর্ববেষ্ফণ
	পর্শবেষ্কণ were not available.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, কাৰ্যক্ৰম marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা

১৮. পর্ববেষ্ণণ

<u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন পর্মবেষ্ফণ All distribution / switch boards –Cable entry–exit points were not sealed properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম
Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB) with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
্বাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ড সমশ্বসীমা
সংশোধিত _ সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
১৯. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন All distribution / switch boards –Inadequate earthing size observed and dedicated পর্যবেষ্ণণ earthing to all circuits were not provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross–sectional area as per table 8.1.26 2. Ensure that connections between conductors / equipment are provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

২০. পর্যবেষ্কণ

পৰিদৰ্শন All electrical equipment –Inadequate earthing size was observed and Dedicated পৰ্যবেশ্বন earthing to all machines was not provided. লাপ আইটেম লাটাগাৰ 2. ১. কাৰ্বক্ৰম Provide separate earthing connections to all electrical equipment. Ensure that earth potential is provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. মুপাৰিশ্বে কাৰ্যক্ৰম অহামিকাৰ প্ৰশোক্ষ অব্যা লম্ ছুড়ান্ত সমৰ্যমীমা মংশামিত সমৰ্যমীমা আঞ্চান্তিৰ অব্যা মন্তব্য 2. পৰ্ববেশ্বন প্ৰিবেশ্বন লাপ আইটেম লাপ আইটেম লাপ আইটেম লাপ	[. 	
ক্যাপ আইটেন ক্যাজিণাৰ 2০.১. কাৰ্বক্ৰম Provide separate earthing connections to all electrical equipment. Ensure that earth potential is provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপাৰিশেৰ জ্বাসুত্ৰ কাৰখনোৰ কাৰ্বক্ৰম অন্ত্ৰামিকাৰ প্ৰশোজ্ঞা ল্য চূড়াঙ্ক সমস্বসীমা সমংশামিজ সমস্বসীমা সমংশামিজ সমস্বসীমা সম্বাজ্ঞা সম্বস্থা মন্তব্য 2. পৰ্বব্ৰেহ্ম বিশ্বক্ৰ All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্		
স্থাইটেম কাটাগৰি Ro.S. কাৰ্যক্ৰম Provide separate earthing connections to all electrical equipment. Ensure that earth potential is provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. স্থাবিশেৰ ভ্ৰম্মুত্ৰ কাৰখনাৰ কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাধিকাৰ প্ৰযোজ্য লয় চুডাঙ্ভ সমৰসীমা সম্পোধিভ সমৰসীমা জ্ঞাগভিৰ জ্বৰ্য্ব মন্ত্ৰ্যা মন্তৰ্যা All distribution / switch boards – ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ জ্যাইটেম্	পর্যবেষ্কণ ear	thing to all machines was not provided.
হ০.১. কাৰ্বক্ৰম Provide separate earthing connections to all electrical equipment. Ensure that earth potential is provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপানিশেন ভখ্যমুত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম প্ৰশোজ্য লয চুডাঙ্ক স্বৰ্ধনামীয়া ন্য মংশোধিত সমৰ্বসীয়া ন্য অগ্ৰগত্তিৰ অবস্থা মন্তব্য All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. কাপ ব্যবহাৰ	ক্যাপ	
Provide separate earthing connections to all electrical equipment. Ensure that earth potential is provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপানিশেৰ ভ্ৰম্যুত্ৰ কাৰ্যনান কাৰ্যক্ৰম প্ৰযোজ্য লয চূড়ান্ত সমৰ্যমীমা সংশোধিত সমৰ্যমীমা সংশোধিত সমৰ্যমীমা ভ্ৰম্যতিৰ প্ৰবিশ্বৰ প্ৰযোজ্য বিশ্বৰ বি	আইটেম	
Provide separate earthing connections to all electrical equipment. Ensure that earth potential is provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপানিশেন ভুখ্যমুত্র কানখানান কাৰ্যক্তম জ্বলাধিকার প্রযোজ্য লব ভূড়ান্ত সমন্বসীমা সমপোমিত সমন্বসীমা জ্বলাভিন জনম্বা মন্তব্য ১. পর্ববেষ্ণন বিশেশন প্রবিশ্বহন All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ জ্বাহ্যক্তম বিশ্বহন বি	ক্যাটাগরি	
Provide separate earthing connections to all electrical equipment. Ensure that earth potential is provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপানিশেন ভুখ্যমুত্র কানখানান কাৰ্যক্তম জ্বলাধিকার প্রযোজ্য লব ভূড়ান্ত সমন্বসীমা সমপোমিত সমন্বসীমা জ্বলাভিন জনম্বা মন্তব্য ১. পর্ববেষ্ণন বিশেশন প্রবিশ্বহন All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ জ্বাহ্যক্তম বিশ্বহন বি		
earth potential is provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপারিশের ভিষ্যমুত্র কার্যানার কার্যক্রম অ্ঞামিকার প্রযোজ্য নব চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিভ সমরসীমা অ্ঞাজির অবস্থা মন্তব্য স্বিদর্শন বিশেষণ প্রবিদ্ধেন All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্	২০.১. কাৰ্যক্ৰম	
earth potential is provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপারিশের ভিষ্যমুত্র কার্যানার কার্যক্রম অ্ঞামিকার প্রযোজ্য নব চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিভ সমরসীমা অ্ঞাজির অবস্থা মন্তব্য স্বিদর্শন বিশেষণ প্রবিদ্ধেন All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্		
ভিখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্বক্তম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয চূড়ান্ত সমস্বসীমা সংশোধিত সমস্বসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা মন্তব্য All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্	কাৰ্যক্ৰম বি	earth potential is provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake
ভিখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্বক্তম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয চূড়ান্ত সমস্বসীমা সংশোধিত সমস্বসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা মন্তব্য All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্	সুপারিশের	
কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য নব চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰগত্তিৰ অবস্থা মন্তব্য পৰিদৰ্শন All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্		
কাৰ্শক্ষম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য লয চূড়ান্ত সময়সীমা সংশাধিত সময়সীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা মন্ভব্য পৰিদৰ্শন পৰ্শবেক্ষণ All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্		
ভ্যাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নয চ্ডান্ত সম্প্ৰমীমা সংশোধিত সম্প্ৰমীমা ভ্যাণ্ডিৰ অবস্থা মন্তব্য গৰিদৰ্শন পৰ্শবেষ্ণন All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্		
চুড়ান্ড সম্প্রমীমা সংশাধিত সমস্মীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্ডব্য পরিদর্শন পর্শবেষ্ণন পর্শবেষ্ণন সাপ আইটেম্		श्रयाजा नर
সম্বিদ্ধান মান্তব্য প্রিদর্শন প্রবিষ্ণ্ডন All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্		
সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যন All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্	সম্বয়সীমা -	-
সমরসীমা ব্ অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য		
অগ্রগতির অবস্থা মন্ভব্য পরিদর্শন প্রবিষ্কন All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্		
জবস্থা মন্তব্য ১. পৰ্যবেষ্ণৰ পরিদর্শন প্রবিষ্কেন All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্		
১. পৰ্যবেষ্ণৰ পরিদর্শন প্রা distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্		
১. পৰ্যবেষ্ণৰ পরিদৰ্শন প্রবিষ্কেন All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্		
পরিদর্শন প্রবিশ্বেষ্ণ্য All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্		
পরিদর্শন প্রবিশ্বেষ্ণ্য All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্		
পরিদর্শন প্রবিশ্বেষ্ণ্য All distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্	्र शर्रात्ववात	
পর্যবেষ্ণৰ All distribution / switch boards – ECC for Panel body and door found missing. ক্যাপ আইটেম্	(a. 17(7क्व	
আইটেম্		distribution / switch boards –ECC for Panel body and door found missing.
	ক্যাপ আইটেম্	
ি ে কাৰ্য্য		

হ১.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate earthing to the body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels are provided with proper and separate earth potential. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কান্তথ্যনান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য লন চূড়ান্ত সমস্বসীমা সংশোধিত সমস্বসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা মন্তব্য

২২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Building roof top –Lightning protection system was not installed on the building পর্শবেষ্কণ rooftop.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২২.১. কার্যক্রম
Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels.
সুপাৰিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
জ্ঞাধিকার প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত - সময়সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
৩. পর্যবেষ্ষণ
পরিদর্শন Documentation review –The factory did not conduct periodical inspections and testing প্রবিষ্কৃণ for insulation, earth resistance, operation test of all equipment yet.

[44(44)10	r insulation, earth resistance, operation test of all equipment yet.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
•	
২৩.১. কার্যত্র	<u>ম্</u>
	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance,
কাৰ্শক্ৰম	and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the
L	installation and record should be maintained.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
<u>চুডান্ত</u>	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	