

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	পিএল পিউরিফিকেশন গার্মেন্টম লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Tongi West Thana, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP611
কালার কোড	

নুল্যার্ননের ধরণ: অগ্নি মূল্যার্ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ণণ	
পূৰ্যবেষ্ষণ the factory. ক্যাপ আইটেম	teel Swinging type Doors were fitted in all the exit of
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম type door, which swing outw	s on evacuation routes, exit doors with side hinged ard and in the direction of travel. Swinging of the door of the corridor / passage below 1.0 meter.0
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ড সমরসীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন All doors on egress route – The doors in the mentioned egress route could not be open পর্শবেষ্ফণ easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able কাৰ্যক্ৰম from the side they serve without the use of a key. O সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

Evacuation route - Final evacuation route of building was not protected from পরিদর্শন production areas and boiler room which was located adjacent to south side final exit পর্ববেষ্কণ without proper fire separation. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কার্যক্রম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত **সমশ্বসী**মা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা

৪. পর্যবেষ্ফণ

মন্তব্য

পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন High risk rooms – High risk rooms (Boiler / Compressor) were not fire separated from প্রব্বেষ্ণ্ডণ production area.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

৫. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – – Factory has no পৰ্শবেষ্ক্ৰণ smoke detector. ক্যাপ আইটেম

৫.১. কার্যক্রম

ক্যাটাগরি

Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার | কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্যবেষ্ণণ

	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not stalled automatic detection and alarm system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰয়	म न
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
श्री/तबा <u>त</u>	

৷ পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ocument review – Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ויוו וטוליו	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.0
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অ্থাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৮. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no পর্যবেষ্ণণ dedicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ্
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৮.১. কার্যক্রম
Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
কাৰ্শজন alternate backup power supply.Within 6 months, Install dedicated fire pump with
alternate backup power supply.
সুপারিশের
ভিশাসূত্র
কার্থানার
বিশ্বস্থান
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চূড়ান্ত _
प्रभेद्रभीमा
সংশোধিত্ত
प्रभव्यतीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৯. পর্ববেক্ষণ
পরিদর্শন Production floors – Combustible materials were found near heat / electrical source
পর্যবেষ্ণ during operational process of factory.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৯.১. কাৰ্যক্ৰম Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the কাৰ্যক্ৰম lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits.0 সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য লয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১০. পর্যবেষ্ণণ

	accessible floors / buildings and sections within the factory area – There ack-up power supply for alarm system.	was no
ক্যাপ	tek up power supply for didn't system.	
<u>আই্টেস</u>		
ক্যাটাগরি		
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম]
	Power backup supply should be provided for fire alarm system.0	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য	
চুড়ান্ত সমর্মীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

১. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Do	ocument review – Boiler operator license was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যত্ৰ	চম্
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority. 0
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Document review – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কাৰ্যক্ৰম Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill কাৰ্যক্ৰম should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.0 সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য