

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	বারজার পেইন্টম বাংলাদেশ লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Savar, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	CDHK008
কালার কোড	

্বানার্লার প্রণ: অগ্নি সুল্যার ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন During Inspection, we did not find minimum w পর্যবেষ্ক্রণ (i.e. office building emergency exit, aisles of ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগনি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
The factory shall maintain the minimum wid industrial area (Occupancy: G1, G2) and O hazardous area (Occupancy: H1, H2, J) at	.915 m for storage area, high
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিতসমশ্মীমা	
অগ্র গতির অবস্থা	
<u>ম</u> ন্তব্য	

	Evacuation Pathway were obstructed due MS & PVC pipe (bottom side of exit). Location: Colourant Building (1st Floor exterior stair exit)
ক্যাপ	Location. Colourant Building (15t 1100) Catchol Stall Calt.)
<u>আই্টেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২.১. কার্য	<u>ক্</u> ষ
কাৰ্যক্ৰম	permanent obstacles on evacuation pathways.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	ার
ভ গুণু <u>ুুুু</u> কারখান	। ।
কাৰ্যক্ৰম	
	স্ব প্রযোগ্য নয়
<u> </u>	п –
সম্প্রমী সংশোধি	
সম্যাসী সময়সী	
<u>অগ্রগতি</u>	ৰ শুক্ত হৰ্যনি
<u>অবস্থা</u>	ा रचाना
মন্তব্য	
». পর্যবেষ্ণ	
יי דורוייי	
	Evacuation pathways were obstructed by temporary stored items during assessment.
$\overline{}$	Location: Emulsion Building (New)
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
[411616114]	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Evacuation pathways shall be free of any temporary stored items. সুপারিশের ভ্খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড <u>भूभग्र</u>भीभा সংশোধিত সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন So	me exit doors in the egress route were swing inward which did not comply the
পর্ববেষ্কণ re	quirment of the code.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
 কাৰ্যক্ৰম	Replace existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type
	door, which swing outward and in the direction of travel.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	
সॅभेश्रे शीमा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	m-r = mr
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u> মন্তব্য</u>	

ধ. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন Egress doors / gates/ Collapsible gates/ Sliding doors with locking features were পৰ্যবেষ্ষণ provided at building exits, exit stairs, along egress routes and exit discharge. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able কাৰ্যক্ৰম from the side they serve without the use of a key. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

	uring assessment, we found the width of exit 0.8m which did not meet the quirement. (i.e. Colourant building, Old emulsion building, Old paint building etc).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall install the emergency exit doorways with a minimum width of 1 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্যক্রম	
—	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশো ধি ত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	

৭. পর্ববেষ্ণ	1
	During assessment, we found the stair width 0.7m (exterior stair) at emulsion
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	hadding (4 and 7 autorian) at another based building (4 and state at ald native building)
	Besides some other buildings which did not comply the requirment of the code.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি	
৭.১. কার্	জ্ম
কাৰ্যক্রয	
সুপারি	
তিখ্যসূত্র কারখা	
কাৰ্যক্র <u>ু</u>	
	কার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সম্প্রমী সংশোধ	
সময়সী	
অগ্ৰগতি	
অবস্থা	○ 4 < 41 × 1
মন্তব্য	

	Handrail was not provided on both side of the staircase. Location: Water based building, Admin and R & D Building, Finished Goods Warehouse, Emulsion Building (Old), Emulsion Building (New), Paint Building (Old), Colourant Building
ক্যাপ	
আইটেম	
1	
ক্যাটাগরি	
৮.১. কার্থ	<u>ম্</u>
কাৰ্যক্ৰম	Stairways shall have continuous guards on both side along the direction of travel and a continuous handrail shall be provided with inner edge guard. Handrails height on stair shall be not less than 860 mm and not more than 960 mm above the surface of the tread, measured vertically from the top of the rail to the outer edge of the tread.
সুপারিশে	র
ভিখ্যসত্ৰ	
কার্থান	র
কাৰ্যক্ৰম	["]
1	
1 -	ব্ৰেথাজ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীম	Π $ $
সংশোধি	<u> </u>
সম্মাসী	
l	
অগ্রগতি	শুক্ত হুগুলি
<u>অবস্থা</u>	
<u>মন্তব্য</u>	

৯. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন Internal stairways linking more than two floors found without fire separation. Location: পর্ববেষ্ণ্য Powder Coating Building (Old) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৯.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Internal stairways shall be fire separated from other occupancy. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

Stairs were not protected by fire rated construction and doors from production area.
পরিদর্শন
Location: Water based building, Admin and R & D Building, Finished Goods Warehouse,
পর্ববেষ্ণন
Emulsion Building (Old), Emulsion Building (New), Powder Coating Building (Old),
Old Paint Building, Colourant Building, Resin Building, Powder Coating Building (Old).
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be converted into কাৰ্যক্ৰম smoke-proof enclosures equipped with fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

১১. পর্যবেষ্ণ। পরিদর্শন Staircase of high rise building was not protected with fire rated entry lobby. Location: পর্যবেষ্ণ। Emulsion Building (New) ক্যাপ আইটেম

১১.১. কাৰ্যক্ৰম Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be converted into কাৰ্যক্ৰম fire rated lobby equipped with fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. সুপারি<u>শের</u> তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

১২. পর্যবেষ্ণণ

ক্যাটাগরি

	airways were obstructed by materials. Location: Emulsion Building(New d R & D Buildin	(), Admin
<u>ক্যাপ্</u>		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
১২.১. কার্বজ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Stairways shall be free from any kind of obstacles at any time.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্শক্ৰম অগ্ৰাধিকার	প্রযোজ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির	শুরু হয়নি	
অবস্থ।	OT \$4171	
<u>মন্তব্য</u>		
]

১৩. পর্যবেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ombustibles materials found insde the staircase.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১৩.১. কার্য		-
কাৰ্যক্ৰম	Stairways shall be free of any combustibles.	
সুপারিশের		
্তিখ্যসূত্র কারখানার	T T	
কাৰ্যক্ৰম		
	বু প্রযোগ্য ন্য	
চুড়ান্ড সম্যুসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন	Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings.
পর্ববেষ্ফণ	Location: Water Based Building, Finished Goods Warehouse, Emulsion Building (New) etc.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম Close wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke কাৰ্যক্ৰম propagation. Provide continuous fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

১৫. পৰ্যবেক্ষণ Most of the stairways discharged directly to floor without fire separation. Location: Water based building, Emulsion building (old), Finished goods warehouse, Old paint building, Powder coating building etc. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	All stairways shall be terminated directly to outside or via a fire separated corridor
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
<u> </u>	
<i>স</i> মশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	[¹⁰ 차 숙제]

পরিদর্শন Atria was available in the factory linking more than two floor (i.e. Old powder coating পর্ববেষ্ণণ Building). ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Factory shall protection the building with appropriate active and passive fire কাৰ্যক্ৰম fighting arrangement as per code. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

34. 17(7 2 09	59.	পর্যবেষ্ক্রণ
--------------------------	-----	--------------

পরিদর্শন Vertical service shafts passing through more than two floors without required fire পর্ববেষ্কণ resistance materials.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	_
সমরসামা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্র্যানি
অবস্থা	
মন্তব্য	

১৮. পর্ববেষ্ফণ

รูเเลสเล	ezzanines present in the high rise building, travel distance were in allow ut without fire separation from stair. Location: Water based building, Emuilding (New)	
্যাপ াইটেম যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যত্ৰ	৯ ম]
কাৰ্যক্ৰম	Mezzanine floor shall be fire separated from stair.	
সুপারিশের	'	
ভ্খ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যজ্ঞম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
<u>মন্তব্য</u>		
		1

	পরিদর্শন Lift lobby not enclosed and without fire door. Location: Emulsion building (New), পর্যবেষ্ণ্য Water based building, Finished goods warehouse etc.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৯.১. কার্যত	P21	
0.0000 (((
কাৰ্শক্ৰম	Provide enclosed lift lobby with fire door as part of the stair enclosure as specified in the Code. Provide appropriate lift fire–rated door and fire switch. Post emergency procedure notices in lift lobbies.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চূডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হয়নি	
মন্তব্য		

২০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন |Basement staircase was not enclosed with materials of 2-hour fire resistance. Parking পর্যবেষ্ণনা area was not fire separated from storage area. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ২০.১. কাৰ্যক্ৰম Enclose basement stairs with a fire-rated construction with smoke-proof enclosure. Separate parking area from storage area by fire rated construction and কাৰ্যক্ৰম doors. Factoy shall also ensure another exit for basement floor of finshed goods warehouse. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য ২১. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন | Storage area was not fire separated from the production area of old paint building and পর্যবেষ্ণণ emulsion building (New).

ক্যাপ

আই(উম ক্যাটাগরি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The storage area shall be fire separed with 4 hours fire rated walls and 2 hours fire rated doors according to the code.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	

পরিদর্শন _B	oiler room & Generator room found without fire separation.
শ্ব(বহ্মণ	
ক্যাপ <u>্</u>	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২২.১. কার্য	
11.0. 411	1 44
কাৰ্যক্ৰম	Prepare design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure and an approved fire rated self-closing swing door for the Boiler room and Generator room. Install fire-rated enclosure and an approved fire-rated self-closing swing door for the Boiler room and Generator room.
সুপারিশের	f
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	4
কাৰ্যক্ৰম	
	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u> মন্তব্য</u>	
৩. পর্ববেষ্ক	
পার্দশন S	moke & heat vents were not available in the Raw Material Warehouse-2, Raw

প্ৰবিষ্কৃণ Material Warehouse-3 & RM Warehouse-04, Basement of finished goods warehouse ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory shall provide smoke and heat vents at the above mentioned area.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হুৰ্যুনি
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Slab penetration found during assessment. Location: Water Based Building, Finished Goods Warehouse, Emulsion Building (Old), Emulsion Building (New), Resin building etc.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by কাৰ্যক্ৰম providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা

२६. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন During inspection, Aisle mark & exit signage was provided at some building but most of পর্যবেষ্ণণ the building were not provided exit signage on exit doors. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্শানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u> অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	_
<u> </u>	
সংশ <u>ো</u> ধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	শুরু হর্ননি
অবস্থা	O차 2개이

২৬. পর্যবেষ্ফণ

মন্তব্য

1 1	Emergency lighting was not provided for all evacuation pathway. Location: Old Paint Building, Water Based Building, Raw Material Warehouse–1, Raw Material Warehouse–2, Raw Material Warehouse–3, Admin and R & D Building, Colourant Building, Resin Building, RM Warehouse–04, Finished Goods Warehouse, Emulsion Building (Old), Emulsion Building (New), Powder Coating Building (Old), Security Building (Barrack), Boiler Room etc.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম The means of escape and exit access in buildings requiring more than one exit shall be equipped with artificial lighting. The lighting facilities so installed shall কাৰ্যক্ৰম provide the required level of illumination continuously during the period when the use of the building requires the exits to be available. |সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্শক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

29. পৰ্যবৈষ্ণ্য পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববৈষ্ণ্যন পর্ববৈষ্ণ্যন প্যবৈষ্ণ্যন স্থাবিষ্ণ্যন স্থাবিষ্ণ্যন

ক্যাটাগরি

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম Evacuation stairways shall be appropriately illuminated (not less than 10 lux) by কাৰ্যক্ৰম emergency lighting. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

Emergency lighting was not provided for all evacuation pathway & stairway. Location: Old Paint Building, Water Based Building, Raw Material Warehouse–1, Raw Material Warehouse–2, Raw Material Warehouse–3, Admin and R & D Building, Colourant পর্যবেষ্ণণ Building, Resin Building, RM Warehouse–04, Finished Goods Warehouse, Emulsion Building (Old), Emulsion Building (New), Powder Coating Building (Old), Security Building (Barrack), Boiler Room etc. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৮.১. কাৰ্যক্ৰম The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure কাৰ্যক্ৰম continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	es, Detectors were provided in the factory but not functional yet.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৯.১. কার্যত	<u>घ्य</u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the code requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan. Install the fire detection and alarm systems in accordance with the code requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
I -	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমরসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি

মন্তব্য

৩০. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ctory installed fire alarm and detetion system in the factory but not functional yet.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩০.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম
া কাৰ্শক্ৰম ।	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the code requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan. Install the fire detection and alarm systems in accordance with the code requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার 🛚	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্ত ব্য	

১. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন The manual activation points were installed in the factory but not functional yet.
ক্যাপ
আই্টেস্
ক্যাটাগরি
৩১.১. কার্যক্রম
The manual activation call point should be installed at all exit route of the building
্থিপিঞ্জ as per design.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রশোজ্য লয়
চুড়ান্ত _
न्रभेग्निमा
সংশোধিত
সম্প্ৰসীমা
অগ্রগতির শুক্ত হর্যনি
অবহা
মন্তব্য

<u>୭২. পর্ববেষ্</u>কণ পরিদর্শন Factory installed fire alarm system but not functional yet. পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩২.১. কার্যক্রম কাৰ্যক্ৰম An automatic alarm system shall be installed throughout the factory. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Factory installed fire alarm system but not functional yet. During inspection, some area পর্যবেষ্ণন of few building found where installation of system did not maintain the code.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the code requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan. কাৰ্যক্ৰম Install the fire detection and alarm systems in accordance with the code requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings). সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা **অগ্রগতির** শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

৩৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Factory did not perform testing and commissioning of fire alarm and detection system পর্যবেষ্কণ yet.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৩৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Factory shall perform testing & commissioning of fire alarm and detection system and also maintain document properly.
প্র্যোগ্য ন্য
শুরু হর্যনি

পরিদর্শন Fire extinguishers were found most of the building but some of the area spacing of fire প্রবেষ্ণন extinguisher not maintained properly (i.e Old emersion building).
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউগিনি

Provide fire extinguishers that meet the requirements of the code. Ensure regular

কাৰ্যক্ৰম monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/reservice labels. Ensure easy accessibility to fire extinguishers. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

৩৬. পর্যবেষ্ফণ
পরিদর্শন Periodic testing, inspection and maintenance documents of fire pump and hydrant পর্যবেষ্ফণ system were not available in the factory during the assessment.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory shall maintain testing, inspection and maintenance documents of fire pump and hydrant system periodically. The factory shall also prepare as built fire protection drawing.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত	
সমরসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হুৰ্যনি
অবস্থা	
মন্তব্য	

	eriodic testing, inspection and maintenance documents of standpipe and hose system ere not available in the factory during the assessment.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টা গরি	
৩৭.১. কার্য্য	<i>2</i> 221
- 1. J. (1)	T (
কাৰ্যক্ৰম	Factory shall maintain testing, inspection and maintenance documents of standpipe and hose system periodically.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্খীনার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	ব্বেশোজ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	

৩৮. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন | Factory concern person verbally ensures that, their reservoir capacity is around 8 Lac পর্যবেষ্ণ litre. But there were no design and drawing of fire fighting water reservoir tank. ক্যাপ আইটেম |ক্যাটাগরি| ৩৮.১. কাৰ্যক্ৰম The factory shall prepare design of fire fighting water reservoir with mentioning কাৰ্যক্ৰম capacity and also ensure that capacity meets the requirement. |সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুৰু হ্য়ানি অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Fire lift was not provided in high rise buildings of the factory premises. Location: পর্যবেষ্ষণ Emulsion building (New) ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩৯.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Prepare drawings and plans for installation of fire lift as per the specifications provided in the Code. Provide fire lift in building matching the specifications provided in the Code.
সুপারিশের	provided in the code.
ভ্ ষ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	1918 > 980
মন্তব্য	

৪০. পর্যবেষ্ণণ

সিনিদর্শন স্পানিদর্শন স্পানিদর্শন স্থাবিদর্শন স্থাবিদর্শন স্থাবিদ্ধন স্থাবিদ

৪০.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide fire command station at ground floor. The command station shall be equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire কাৰ্যক্ৰম alarm from any floor. The command station shall be manned with properly trained personnel having responsibility of maintenance and operating fire-fighting facilities within the building. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় <u> চুডান্ড</u> সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন P.A. (Public Address) system was not available in the factory. Location: Water Based পর্যবেষ্ণণা Building, Finished Goods Warehouse, Emulsion Building (New). ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৪১.১. কাৰ্যক্ৰম Make proper plan & design for P. A. (public address) system such a way that কাৰ্যক্ৰম having communication to all floors as well as facilities to receive messages from all floors& do installation accordingly to meet the requirement of code. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা

৪২. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Installaiton work of fire alarm and detection system was not finished yet. পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৪২.১. কাৰ্যক্ৰম Factory shall provide back-up power supply for control panel of fire alarm and কাৰ্যক্ৰম detection system. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

৪৩. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

	As per factory fire license, it covered 2,03,000 sft. But as per physical visit of factory, we found building area more that 4,60,000 sft.
	we round building area more that 4,00,000 Srt.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

, ,	
	Factory shall include all building area in the fire license.
সুপারিশের 📗	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	
नेभग्रनीमा	_
সংশোধিত্ত	
সমশ্রসীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	m = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্ত ব্য	