

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আউয়াল অ্যান্ড ব্রাদার্স কেমিক্যাল কোম্পানি প্রা.
ঠিকানা	, 0, (Bandar, Narayanganj, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRY001
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	ল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -			
১. পর্ববেষ্ণণ				
	vacuation Pathway was obstructed by perman	nent obstacles. Location:Production shed,		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	1			
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কারথানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্টব্য	প্রযোগ্য নয়	tacles from evacuation pathways.		

	emporary stored items were found to the evacuation pathways at office building and roduction area.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Factory shall ensure to clear all temporary stored items from evacuation pathways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
<u> মন্তব্য</u>	

#### ৩. পর্যবেষ্ফণ Travel distance from any location to nearest emergency exit did not meet the পরিদর্শন শাৰ্শশাৰ requirement. Maximum travel at office building 1st floor storage area measured more than 25 meter. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Factory will take an initiative to confirm travel distance of allowable limit as per কাৰ্যক্ৰম code. |সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হ্য়ানি অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Ex পর্ববেষ্কণ et	rit doors were not swing in the direction of travel. Location: Premises Main Exit Door c.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্শক্ৰু	T
কাৰ্যক্ৰম	Replace existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	প্র্যোগ্য ন্য
সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুম্মনি
মন্তব্য	

৫. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন Egress doors, gates, Collapsible gates, Sliding doors with locking features were পর্যবেশ্বন provided at building exits, exit stairs, along egress routes and exit discharge.
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
Remove all locking device from all egress doors. All exit doors should be open– able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড     সম্প্রসীমা
সংশোধিত   সময়সীমা
অ্থগ্রাতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	During the assessment, the width of emergency exits at office building and worker dormitory measured 0.9 m and 0.81 m respectively which did not meet the requirement of the code.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৯ / কার্যক্ষ		

# ৬.১. কাৰ্যক্ৰম The factory shall maintain the emergency exit doorways with a minimum width of 1 meter. সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান প্ৰযোজ্য লয চুড়ান্ড সমন্ত্ৰসীমা সংশোধিত সমন্ত্ৰমীমা অগ্ৰগতিন অবস্থা অগ্ৰগতিন অবস্থা সন্তব্য

৭. পর্বাবেক্ষণ				
পরিদর্শ পর্ববেষ	IHS	andrail was not provided on both side of the staircase.		
ক্যাপ আইটে ক্যাটাগ	<u> </u>			
٩.১. ₹				
কার্য্য	<b>ক</b> ম	Stairways shall have continuous guards on both side along the direction of travel and a continuous handrail shall be provided with inner edge guard. Handrails height on stair shall be not less than 860 mm and not more than 960 mm above the surface of the tread, measured vertically from the top of the rail to the outer edge of the tread		
সুপার্চি   ভিখ্য	রিশের সূত্র			
কারু কার্য্য	থানার কম			
অগ্রা	<u> </u>	প্রযোগ্য নর	]	
চুড়া <del>ং</del>   সময়	ষ্ট সীমা	_		
	াখিত সীমা			
অগ্রহ অবস্থ	ভিন হা	শুৰু হ্ৰাণি		
 মন্তব	Ţ		7	

#### ৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	During the assesment, we did not find tread/riser relationship consistent on all stairways. Tread and riser at office building were 250mm and 100mm; Sum of one tread and two riser=450mm which not comply the requirement.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কাৰ্যক্ৰম Sum of two risers and one tread excluding nosing dimension shall not be less than 610 mm and not more than 648 mm. All Risers and Treads shall be identical in কাৰ্যক্ৰম consecutive two flights starting from one floor to another floor. Difference between two consecutive risers or treads shall not be more than 5 mm. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

় পর্ববেছ	<u> </u>	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ		uring the assessment, Stairs were not fire separated with fire rated self closing doors.
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগৰি	<u> </u>	
১.১. ক	ৰিক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰ		Prepare design and installed fire rated self-closing doors at required location as per code.
সুপারি তখ্যসূ	<u>এ</u>	
কার্যথ কার্যক্র	ম	
্ অগ্রা। চুড়ান্ড সমর্ম	5	প্রযোগ্য নর _
সংশো সংশো সম্বর্ফ	<u> </u>	_
অগ্ৰগা অবস্থা	ত্তর	শুৰু হ্বনি
<u> মন্তব্য</u>	•	

ারিদর্শন 1র্থবেষ্কণ	uring the assessment, stairways were obstacles by materials.	
ন্যাপ্		
শাইটেম সেইকেনি		
চ্যাটাগরি		
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	চম	]
কাৰ্যক্ৰম	Stairways shall be free from any kind of obstacles at any time.	
সুপারিশের	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	· content and	
	থেযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্মনি	
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

় পর্ববেষ্ণণ		
ারিদর্শন  ব্বেষ্কণ	uring the assessment, combustible materials found inside the staircase.	
ন্যাপ মাইটেম্		
গ্যাটাগরি		
১.১. কার্যত	<b>৯</b> ম	]
কাৰ্যক্ৰম	Stairways shall be free of any combustibles.	
সুপারিশের		
ভ্খ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	থ্যোগ্য ন্য	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
<u> মন্তব্য</u>		

প্রিদর্শন 📘	
পূৰ্ববেষ্ণ <sup>চ</sup>	Ouring the assessment, we found a storage area without fire separation.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্য	<del>জ</del> ম
কাৰ্যক্ৰম	Storage area (Permanent / Designated) shall be fire separated from the production area by fire rated walls and fire rated doors.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	<b>T</b>
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকা	ৰ প্ৰযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুৰ্যনি
<u> মন্তব্য</u>	
১৩. পর্ববেষ্ষণ	

প্ৰথবেষ্কণ	Roo

পরিদর্শন During the assessment, we found high risk rooms like Generator Room, Substation প্র্যবেষ্ণন Room, Dryer shed etc. were found without fire separation.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

# ১৩.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	All high risk rooms shall be fire separated with fire rated doors /walls as per code.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রবোজ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
<u>अभग्र</u> शीमा	_
<u>অগ্রগতিব</u>	ण्य रुवि स्थान
অবস্থা	শুৰু হ্যনি
মন্তব্য	

<del>ofterfal</del>		
পরিদর্শন Du	iring the assesment, smoke & heat vents were not found at storage room	۱.
<u>17(7%)</u>		
ক্যাপ আইটেম		
আহভেশ ক্যাটাগরি		
ורוויוטוניד		
১৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
	The factory shall install smoke & heat vent at storage room.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	COOMES -CIT	
$\vdash$	প্রযোগ্য নয়	
<u> </u>	_	
<u> </u>		
সংশোধিত সময়সীমা	-	
<u> অগ্রগালা</u> অগ্রগতির		
অবস্থা	শুরু হর্মনি	
মন্তব্য		
19 1)		
১. পর্যবেষ্কণ		

১৫. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন 🛴		
্যান্দ্রণশ্রন্থ A	Il evacuation pathways were not appropriately sign posted.	
ক্যাপ		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
১৫.১. কার্যত	<i>P</i> 2	
	T 1	
কাৰ্যক্ৰম	Prepare aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform.	
সুপারিশের		11
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		41
কার্য্যানার   কার্যক্রম		
	্বা প্রব্যোগ্য নর	11
চুডান্ড		11
সম্প্রমীমা		╧
সংশোধিত	_	
সম্যুসীমা		41
অগ্রগতির   অবস্থা	শুৰু হুগ্যনি	
। <u>শুৰু হা</u> মন্তব্য		+

# ১৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	mergency lighting was not provided for all evacuation pathways.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যত্র	<u>ज्</u> र
কাৰ্যক্ৰম	Factory shall ensure all evacuation pathways appropriately illuminated with emergency lighting.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	

## ১৭. পর্যবেষ্কণ শান্বধশন During inspection, emergency light was not available to the evacuation stairways. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Evacuation stairways shall be appropriately illuminated (not less than 10 lux) by কাৰ্যক্ৰম emergency lighting. সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হ্য়ানি অবস্থা মন্তব্য

পরিদ পর্ববে	I⊢n	nergency lighting was not provided for all evacuation pathways.
ক্যাপ্		
আই(i ক্যাটা	اۃ	
[47]61	ויוויזן	
<b>3</b> b. <b>3</b>	. কাৰ্যক্ৰ	ম
l .—		
	<b>ৰ্থ</b> ক্ৰম	The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of primary power supply.
1 1 - 1	ারিশের গ্যসূত্র	
1 1 1	র্খানার র্থক্রম	
অগ্ৰ	্যাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
1 1 5	ান্ড !শুসীমা	_
1 1	শোধিত !শুসীমা	-
1 1 '	াগতির াশ্বা	শুৰু হৰ্মনি
<u> মন্ত</u>	<u>ব্য</u>	

## ১৯. পর্ববেষ্ষণ শান্ত্রপশাল পর্যবেষ্ক্রণ During the assessment, Dectectors were not found in the factory. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম Prepare design drawings based on hazard criteria, building height and floor area as per guideline and also installed fire detection and alarm system according to the কাৰ্যক্ৰম design. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন I_	
<sup>শাৰ্শ</sup> াণ  Fa	actory did not install fire alarm system.
क्रांश	
শ্যাণ আইটেম	
নাহডেন ক্যাটাগরি	
ורוויוטונער	
২০.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Install an automatic fire alarm and detection systems in accordance with the code to fulfill the requirements.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্মনি
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন   The manual activistics naints were not installed	
পর্যবেষ্কণ The manual activation points were not installed.	
ক্যাপ  আইটেম	
ক্যাটাগরি	
The street	
২১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজ্জম Manual activation call points shall be installed at all exit routes of the build per design.	ding as
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত   সময়সীমা	
সংশো <del>ধি</del> ত্ত   সম্বসীমা	
অগ্র <b>গতির</b> অবস্থা	
মন্তব্য	

ারিদর্শন   ার্শবেষ্ডণ	ne factory did not install fire alarm system.
চ্যাপ	
<u> শাই্টেম</u>	
চ্যাটাগরি	
ং.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm system shall be installed throughout the factory.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
<u>চুডান্ড</u>	
<u> </u>	-
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হুৰ্যনি
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

#### ২৩. পর্যবেষ্কণ The factory did not install an automatic fire detection and alarm system. As per floor শান্ধশাৰ area, floor height and hazard criteria an automatic fire detection and alarm system is পরিদর্শন required in the factory. ক্যাপ আইটেম |ক্যাটাগরি| ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম The factory shall install fire detection and alarm system which covers the কাৰ্যক্ৰম production floors and storage areas, etc. as per code. সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

ا کے عم	
পরিদর্শন    পর্ববেষ্কণ	uring the assessment we did not find an alarm call point and alarm system.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17151 11 1	
২৪.১. কার্যত্র	চম
	The feature shall a seferm a selection of all and a large selections.
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall perform periodic checking of alarm call point and alarm system with maintaining record properly after installing the system.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	
	·

#### ২৫. পর্যবেষ্ণণ Factory already installed some extinguishers but the quantity of extinguisher was not পরিদর্শন sufficient . Some of the extinguisher was installed without hose system. Location:Office পর্ববেষ্কণ Building, Worker Dormitory Shed etc. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম Provide fire extinguishers that meet the requirements of the code. Ensure regular কাৰ্যক্ৰম monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/reservice labels/refill data. Ensure easy accessibility to fire extinguishers. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

	uring assesment, we did not find extinguishers were appropriately spaced. Also not
পর্ববেষ্কণ fo	und manufacturer instruction about coverage area.
ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	
•	
২৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
  কাৰ্যক্ৰম	The factory shall install the extinguishers appropriately, and spaced as per the
भग भयम	manufacturer's instructions which will provide the total coverage of the factory.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সমার্থসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	_
<u>অগ্রগতির</u>	क्रम राजि
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হ্ৰাণ
মন্ত্রনা	

#### ২৭. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন During the assessment, we did not find additional fire fighting equipment like sand, পর্শবেষ্কণ water bucket etc. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৭.১. কার্যক্রম Fire fighting additional equipment like sand, water, buckets etc. shall be provided কাৰ্যক্ৰম at required exit location. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুৰু হ্য়ানি অবস্থা মন্তব্য

#### ২৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ P.	A. (Public Address) system was not available in the factory.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২৮.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্শক্ৰম	The factory shall prepare design for P. A. (public address) system such a way that is having communication to all floors as well as facilities to receive messages from all floors also install the system which meets the requirement of the code.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
	প্রশোজ্য নয়
চুডান্ড সমশ্যসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	

১৯. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	uring the assessment, combustible materials were found near the electri	cal source.
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
২৯.১. কাৰ্যত্ৰ	<u>,</u> সম	]
কাৰ্যক্ৰম	Remove all combustible materials from near electrical source.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থীনার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড	-	
সমর্মীমা সংশোধিত		
সম্বসীমা অগ্রগতির		
<u>অবস্থা</u>	শুরু হুর্ননি	
মন্তব্য		

ারিদর্শন   1ৰ্শবেষ্কণ	he factory did not install fire alarm system yet.
ग্যাপ মাইটেম	
শাংভেশ চ্যাটাগরি	
৯০.১. কার্য্য	921
, .w.	T 1
কাৰ্শক্ৰম	The factory shall provide back-up power supply for a control panel of fire alarm after installing the system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থীনার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	থবোজ্য ন্য
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	

৩১. পর্ববেক্ষণ				
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ	During assesment, we found the following information from the factory: (i) Building approval drawing was not available from the local authority. (ii) Building layout plan was not approved from DIEF.			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ì			
৩১.১. কাৰ্যক্ৰম				
কাৰ্যক্ৰ	Jand Dife.			
সুপারি তথ্যসূত্				
কার্থা কার্যক্র	ম			
অগ্রাধি চুডান্ড	<b>কার</b> প্র্যোগ্য ন্য			
সম্প্রম সংশো				
সম্মর্সী	ोमा   <sup>-</sup>			
অগ্রগ্রগ অবস্থা	ା∻୍ୟର ୭ଧାର			

মন্তব্য

পরিদর্শন	During the assessment, a factory concern person could not show any evidence of fire
পর্ববেষ্ণণ	
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

#### ৩২.১. কার্বক্রম

	Fire drill shall be conducted as detailed under the fire safety plan. The frequency of
	fire drill shall be as per BNBC Table 4.A.1. All occupants of the buildings, building
কাৰ্যক্ৰম	service employees including fire safety and evacuation plan staff shall participate
	in the fire drill. A record of such drills shall be kept in writing for at least 3 years for
	the inspection Department of Fire Service and Civil Defence whenever called for.
700Em=	The inspection department of the Service and Civil defence whenever called for.
<u>সুপাার</u> শের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত	
, प्रभगनीमा	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্যালি
অবস্থা	전환 목제에
<u>মন্তব্য</u>	