

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	টোকা ইঙ্ক (বাংলাদেশ) লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Rupganj, Narayanganj, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRY003
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধর	া: বৈদ্যুত্তিক মৃল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: -
. পৰ্যবেষ্ণণ		
প্রিদর্শন E পর্ববেষ্কণ in ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ectrical Single Line Diagram(SLD)was not ava spection.	ilable in the factory during
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Need to prepare an updated As Built Electrical the existing installation at the factory. As Built should be reviewed by appropriate authority. Tactual installation.	Electrical Single Line Diagram
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য		

পরিদর্শন EI	ectrical layout drawing was not available in the facility to review.
শ্ববেশ্বন ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰয়	4
কাৰ্যক্ৰম	Need to prepare an updated As Built Electrical Layout Drawing matching the existing installation at the factory. The as-built ELD should reflect the actual installation. There should be a relation between the as-built SLD and ELD.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সম্যুসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্যনি

9	৩. প্ৰব্ৰেষ্ট্ৰণ		
	। শার্পশ্ব প্রারেজ্যন	Substation / Transformer are not located in a well separated area. In addition, proper working clearances have not been kept surrounding the transformer and in-front distribution panels.	
	ক্যাপ আইন্টেম		
	ক্যাটাগরি		

<u> মন্তব্য</u>

৩.১. কার্যক্রম Need to provide/arrange adequate working clearance to all sides of main HT/LT panel boards/transformer for easy operation and maintenance. Minimum recommended spacing between the transformer periphery and walls should be 0.75m for transformer installed in a room with wall on two sides; 1.0m for কাৰ্যক্ৰম transformer installed in a room with wall on three sides; 1.25m for transformer installed in enclosed room; 1.5 m distance from one to another transformer for multiple transformers in room for 11 kV voltage level and 2.5 m distance for higher level of voltage. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সংশোধিত সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্কণ
0.
পরিদর্শন The transformer room and substation room area were not compliant with the minimum পর্যবেষ্ণন area requirements mentioned in BNBC 2020.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম The room size of transformer and substation room should be according to the minimum area requirements mentioned in BNBC 2020.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থনার কার্থক্রম
অগ্রাধিকার প্রযো জ্য নয়
চুডান্ড সমশ্যসূমা
সংশো ধি ত্ত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৫. পর্ববে ষ্ণণ
পরিদর্শন Accessories of transformers like breathers, vent pipe, buchholz relay, silica gel etc. পর্যবেষ্ণণ wellre not in working condition and properly maintained.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম Need to change silica gel of breather with new one to ensure safety for the কাৰ্যক্ৰম transformer. Periodic and preventive maintenance should be done properly as per manufacturer instruction. Need to do BDV test of oil yearly. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সম্প্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Unwanted materials such as spare chemical drum and raw materials were stored inside পর্ববেষ্ণণ the generator room. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৬.১. কাৰ্যক্ৰম Need to remove all unwanted combustible materials from the generator room. কাৰ্যক্ৰম Periodic inspection and monitoring program should be established to keep the generator room free from storing unwanted materials. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন প্রবিষ্ক্রণ Rubber mats (insulating mats) were not provided in front of all distribution boards. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Need to provide proper and adequate size rubber mats (insulating mats) in front of all distribution panels.
সুপারিশের	·
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন | Fire extinguisher was found in the substation and generator room. But detector was not পর্যবেষ্ণণ found installed in the substation and Generator room. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৮.১. কাৰ্যক্ৰম Need to install fire detection and alarm system with proper type of detectors in the factory including substation and generator room as well. In addition: need to কাৰ্যক্ৰম provide adequate and proper types of fire extinguisher for the transformer and generator room. সুপারি<u>শের</u> ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য ১. পর্শবেষ্ষণ

ক্যাপ

পরিদর্শন | Fire rated wall and fire door were not installed to separate the substation / generator পর্যবেষ্ণনা room from other occupancy located in the production building.

আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

Need to construct 4 hour fire rated walls all around the substation / generator কাৰ্যক্ৰম room. In addition, fire door is needed to be installed for substation/generator room. সুপারিশের ত্থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সংশোধিত **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন All incoming and outgoing circuits of HT and LT panels were not clearly and পর্যবেষ্ণণ permanently labeled with identifications numbers and name/tags. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ১০.১. কাৰ্যক্ৰম Need to provide and maintain clear and legible identifications numbers and names কাৰ্যক্ৰম on all respective incoming and outgoing circuits of HT and LT panels including earthing and neutral connection. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার|**প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Improper cable trench found in the transformer room with no covering on it. পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম Need to construct cable trench as per standard, BNBC 2020. In addition, cover কাৰ্যক্ৰম made of non-flammable materials should be provided on cable trenches. Otherwise cables laid on floor should be re-arranged and protected. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চড়ান্ত *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত সময়সীমা **অগ্রগতির** শুরু হয়নি

১২. পর্ববেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Generator room located away from substation room which proves inconvenient পর্যবেষ্ণনা operation and maintenance.	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কাৰ্যক্ৰম	
Preferably the generator room should be located adjacent or close to substation room to avoid voltage drop and easy operation and maintenance.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকাৰ প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত্র _	
স্নর্সীমা সংশোধিত্ত সমর্সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা শুক হর্মনি	
মন্তব্য	

Generator room area was not compliant with the minimum area requirements শাস্থান্য mentioned in BNBC 2020. In addition, sufficient working clearances have not been maintained surrounding the generator. ক্যাপ আইটেম <u>ক্যাটা</u>গরি ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Generator room area is needed to be compliant with minimum area requirements কাৰ্যক্ৰম mentioned in BNBC 2020. In addition, sufficient working clearances have not been kept all three sides of generator for easy, operation and maintenance. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

১৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Required working clearances have not been kept to all three sides of the generator for প্ৰব্যাহ্ব easy access, operation and maintenance during inspection. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ১৪.১. কাৰ্যক্ৰম The minimum size of generator room should be as per the area mentioned in BNBC 2020 for respective capacity of generator. Besides, proper working clearances কাৰ্যক্ৰম need to be kept to all three sides of generator for easy operation and maintenance. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত সময়সীমা

৫. প্র্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	nere is no exit signage installed in the factory premises.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৫.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Need to provide Exit signage in the facility where needed and Exit signs should be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained Within the sign. The source of illumination should be providing not less than 50 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
	প্রশোগ্য নর
চুডান্ত সম্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রালি
<u>মন্তব্য</u>	

১৬. পর্যবেষ্ফণ

অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য শুৰু হয়নি

পরিদর্শন | Proper segregation was not found of different end use loads (lighting / plug loads পর্যবেষ্ণণ / machine load / fan load etc.) ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Design to have proper segregation of circuits for different end used loads. Wiring design to have separate and distinct sub circuits for power and heating system. কাৰ্যক্ৰম Lighting and receptacle/heavy loads should be drawn from different circuits from the distribution panels to increase safety factor. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র <u>কা</u>রখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

১৭. পর্ববেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Dedicated circuits and fuse protection were not found for sockets/plugs feeding to প্ৰবিষ্ক্ৰণ 15/20A sockets. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

১৭.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Need to provide dedicated circuits and fuse protection for circuits feeding to 15/20A socket outlets respectively.
সুপারিশের	·
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	1°11°7 °4°01
মন্তব্য	

পার্দর্শন Ca	able sockets at cable end was not provided to stranded cables with cable size area $>=$
পর্ববেঙ্ক ণ 6r	nm2.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17101 11 11	
১৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম্ ম
	All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. All stranded
কাৰ্শক্ৰম	conductors < 6 mm ² , at exposed end should be soldered / crimped by cable
	sockets/lugs before terminating to termination points.
সুপারিশের	
ভূঁখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
<u> চুডান্ড</u>	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	শুৰু হৰ্ননি
<u>মন্তব্য</u>	

. পর্যবেষ্ফণ	
ারিদর্শন শ্বেক্ষণ	nused and exposed cables were found in the distribution boards and factory area.
ন্যাপ	
<u> শাইটেম</u>	
গ্যাটাগরি	
,	
৯.১. কার্যত	<u>₽</u> ਸ਼
কাৰ্যক্ৰম	Unused cables should be removed from distribution panels/area where installed. Cables should be protected in PVC/metallic conduit and raceway/channels during passing through wall/ production floor.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	থবোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	

পরিদর্শন Inflammable materials were found stored near and inside electrical panels during পৰ্যবেষ্ণণ inspection. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ২০.১. কাৰ্যক্ৰম Need to remove all the inflammable materials from surrounding of electrical কাৰ্যক্ৰম circuitry at MDBs/SDBs. Need to ensure that all electric panels/circuitry are clean and no storing of inflammable materials inside and near electrical panels. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

২১. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Suitable and non–flammable supporting was not provided on light fittings during পর্যবেষ্কণ inspection.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Need to provide suitable and non–flammable permanent protected supports for light fittings/fixtures to reduce strain on its service wiring (cables).
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হুর্যনি
অবস্থা	○ ** < 1 v
মন্তব্য	

	proper electrical panel found installed inside chemical store as well as no ventilation
পর্ববেষ্কণ sy	stem is installed as well.
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২২.১. কাৰ্যজ্ৰ	SĂ
কাৰ্যক্ৰম	The area around open type switchboards need to be kept dry, properly ventilated and away from storage batteries and with no exposure to chemical fumes.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	

ন্দাণ Pri	oper signage of Danger / 415V was not found posted on electrical panels.
ा श	
ইটেম অট্রান্তরি	
<u> ।</u> । । । ।	
_{৯.১.} কাৰ্যত্ৰ	্ব্য
	The electrical panels to be of metal case and should be marked with Danger 415
কাৰ্যক্ৰম	Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কার্যক্রম জন্মঞ্জিকার	भारता ना
<u>প্রধানকান</u> চুড়ান্ত	প্রশোজ্য নয়
_{মুত্যুত্ত} সমশ্বসীমা	-
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্মনি
অবস্থা	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	There are many loads connected without the incorporation of overcurrent protection devices (circuit breakers/ fuses) from the distribution panel. There was no marking/tagging found for circuits feed from panel bus bar.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাট্রগরি	
רוויוטוניין	
২৪.১. কাৰ্যক্ৰম	

Over current protection devices (circuit breakers/fuses) should be installed inside কাৰ্যক্ৰম all distribution panels for respective loads. Permanent marking/tagging should be provided for all circuits inside panels. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় <u> চুডান্ড</u> <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

२६. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন | Proper working clearance was not provided in front of distribution panels. Access to পর্যবেষ্কণ electrical panels were found obstructed. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

	Need to provide agreement elegence of 0.0. 1.0m in front of all distribution
কাৰ্বক্ৰম	Need to provide arrange clearance of 0.8–1.0m in front of all distribution panels/switchboards for easy operation and maintenance. Establish periodic inspection and monitoring program to keep obstruction free access to all panels.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	mar and
অবস্থা	শুৰু হৰ্ষনি
<u>মন্তব্য</u>	

	ectrical connections were not properly secured with cable lugs crimping at cable edge and no glands installed through cable entry/exit of panels during inspection.
ক্যাপ ্র	
আইটেম ক্রমেন্ট্রন	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. কার্যত্র	চম
	Need to provide cable connections with properly soldered / welded lugs at cable
 কাৰ্যক্ৰম	terminals (LT/MDB/DB/SDB)'s. Need to ensure that all the electrical connections
11 1921	are properly secured with lugs and glands.
সুপারিশের	
<u>ভূ</u> খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
I — —	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সংশোধিত	
भगग्रभीमा	_
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰাণি
<u>অবস্থা</u>	1°11°7 °FO
<u> মন্তব্য</u>	

1 1 1 1 1 1 7 1

পৰিদৰ্শন Power and telecommunication / LAN / Antenna cables was not laid separately during প্ৰ্ববেষ্ক্ৰণ inspection.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগৰি

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্রিনক্র	Power and telecommunication / LAN / Antenna cables should be laid separately to avoid unwanted interference.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হুৰ্যুনি
অবস্থা	O1º < 11º1
মন্তব্য	

পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন ব্যাপ্ত and MCB/MCCB were not selected with suitable rating for desired application i.e. against cable size/ load. Higher rated circuit breaker found with lower rated cable.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৮.১. কাৰ্যক্ৰম

Need to select cables (conductors) and protective devices like ACB/MCCB/MCB/Fuses following proper type and category. Cables (conductors) কাৰ্যক্ৰম should be selected with adequate size calculating its connected load so that it can withstand without exceeding permissible current carrying capacity of it to protect its insulation from damaging. সুপারি<u>শের</u> তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার|**প্রযোজ্য নয় চুড়ান্ত সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

২৯. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Looping and bunching connections were observed at MCCB/MCB or Bus bar terminals প্ৰ্যবেষ্ণন during inspection.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

Need to avoid looping and bunching of cable at MCCB/MCB or bus bar terminals, কাৰ্যক্ৰম use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards. |সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড **मेमग्रमीमा** সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

পৰিদৰ্শন Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings was not available on every পৰ্যবেষ্কণ distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
•
৩০.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্তম Need to provide wiring diagram/ circuit list with proper current ratings on every distribution boards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিতসময়সীমা
<mark>অগ্রগতির</mark> অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন Improper cable joint i.e. splicing cable joints were found in electrical circuits all over the পর্ববেষ্ষণ factory. ক্যাপ আইটেম |ক্যাটাগরি| ৩১.১. কাৰ্যক্ৰম Need to use suitable/proper cable jointer/connectors made of porcelain / PVC কাৰ্যক্ৰম connectors with PIB and PVC tape wound around before placing the cable in the bo<u>x.</u> সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

৩২. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Cable penetrations through wall was not adequately covered and sealed with fire পর্যবেষ্ক্রণ resistive elements.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগবি
৩২.১. কার্বক্রম
Need to seel the seels negetiations suggested the seels through wells (sleb
Need to seal the cable penetrations surrounding the cables through walls /slab
adequately with fire resistive elements.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
কার্শানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুডান্ড
प्रभाव ⁻
সংশোধিত
प्रभावतीमा -
অগ্রগতির
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
অবস্থা বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব ব
মন্তব্য

৩৩. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন | Common neutrals were observed for more than one circuits in distribution panels পর্ববেষ্ণণ during inspection. ক্যাপ আইটেম |ক্যাটাগরি| ৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than কাৰ্যক্ৰম one circuit shall not be permitted) to avoid additional return current from other circuit which causes overloading i.e. overheat of the common neutral conductor. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

ারিদর্শন বিবেষ্ফণ ^০ ।	penings were found through walls in different locations in the facility.
<u> </u>	
<u> শাইটেম</u>	
গ্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যত	<u>ब्</u> य
	Need to seal the opening of wall at wiring passing through wall/roof/floor
 কাৰ্যক্ৰম	partitions. Ensure that all cable penetrations though walls should be adequately
' ' ' '	sealed with fire resistive elements.
সুপারিশের	
<u>ত্</u> থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
ভূঞানকার চুড়ান্ত	প্রযোগ্য নয
্বত্বজ্জ সম্বসীমা	-
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৫. পর্যবেষ্ণণ	•
	xed machines found connected with flexible cables or temporary cords during
শ্ব(ৰঞ্চণ।। ক্যাপ	spection.
শ্যাণ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17131 11 1	
৩৫.১. কার্য	<u>জ্</u> ম
	Need to replace all flexible cables/wires with fixed wiring; avoid use of flexible
 কাৰ্যক্ৰম	wires/cords for fixed machines. Flexible cords may only be used for the
111971	connections of portable equipment.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	ব্যযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত	
ग्या १५५ अभग्रमीमा	-
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	ectrical wiring was not properly covered in conduit pipes or cable channels or trays.
ক্যাপ আইটেম	
অ।খড়েশ ক্যাটাগরি	
৩৬.১. কাৰ্যত্ৰ	<u></u>
কাৰ্যক্ৰম	Need to route the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. In addition: Need to ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduits/channels/trays.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	conductor charmons rays.
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
<u>মন্তব্য</u>	
୭৭. পর্যবেষ্ফণ	
	able entry-exit point to the panel was not properly sealed. Unused openings found rough panel top plate/ baseplate.
ক্যাপ আইটেম	

জ্ব.১. কাৰ্যক্ৰম Need to seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with nonflammable materials like cable glands and fire-resistant silicone sealant. In addition: Need to ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof and all unused holes / openings in DBs should to be blocked properly. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিভ সমরসীমা

৩৮. পর্ববেষ্ফণ

<u>অগ্রগতির</u>

অবস্থা মন্তব্য শুরু হয়নি

ক্যাটাগরি

পরিদর্শন Earthing was not provided to the body (frame) and door of distribution board during পর্যবেষ্ণ্যন inspection.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৩৮.১. কার্যক্রম

	·
	Need to provide adequate earthing connection to body and doors to all MDBs /
কাশক্রম	DBs. Need to ensure that all electrical panels provided with proper and separate
	earth potential.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রালি
অবস্থা	1917 40
মন্তব্য	

৩৯. পর্যবেষ্ষণ

পৰিদৰ্শন Lightning protection system was not found installed on building roof to protect the পৰ্যবেষ্ণ্য factory from the effect of lightning surge.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩৯.১. কাৰ্যক্ৰম

Need to engage an electrical engineer to calculate risk index calculation and as well as to design LPS system for the factory premises as per standard BNBC 2020 and NFPA 780. Need to provide adequate protection against lightning strike কাৰ্যক্ৰম depending on the probability of a strike and acceptable risk levels on roof top of building. Periodic earth resistance and earth continuity test need to be performed to conform efficient LPS system to protect the structures and buildings from lightning surge. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত সময়সীমা

অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য শুরু হয়নি

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Factory does not have a planned periodical inspection and test program as well as no insulation resistance test, earth resistance, operation test of all electrical circuitry, equipment/machineries of the electrical system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪০.১. কাৰ্যক্ৰম Need to establish planned periodical inspection and test program to conduct periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of কাৰ্যক্ৰম all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

৪১. পর্যবেষ্ণ্ডণ			
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	roper cleanliness was not maintained in Substation during inspection.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
৪১.১. কার্যত	<u>ক্</u> ষ		
কাৰ্যক্ৰম	Need to clean the substation properly. Maintain cleanliness in substation areas establishing periodic maintenance and cleaning program.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
চুডান্ড	ৰু প্ৰযোগ্য নয়	+	
সম্প্রমীমা সংশোধিত	_	$\frac{1}{2}$	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	শুরু হর্মনি	$\frac{1}{2}$	
অবস্থা মন্তব্য]	