

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	টোকা ইঙ্ক (বাংলাদেশ) লিমিটেড
ঠিকানা	, O, ( Rupganj, Narayanganj, Dhaka )
কারখানার কোড	CNRY003
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ	ন্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেষ্কণের জারিখ:		
্র. পর্ববেষ্কণ			
All Factory Building has no approved master plan from local authority. Full set of Detail Architectural and Structural drawings were not available for any of the building. As—built drawings were not available for any of the building. Sub soil investigation report was not available. Any Material Test Report was not available. Also Design Report was not available for any of the factory building. According to FoS, Color code of the Main প্ৰবিশ্বৰ			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
9.9. 141 141-1			
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural menall the building. Factory should also conduct Detafor all Building. All prepared as-built documents requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for all Engineering Assessment ( DEA )	
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়		
চূড়ান্ত সময়সীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	-		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

রিদর্শন ব্যবেষ্কণ	rack has been Observed at partition wall of Main Factory Building.
ন্যাপ গাইটেম ন্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	4
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing to the Brick Wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের  তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	

orference:	
পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Cra	ack has been Observed at partition wall of Main Factory Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটার্মের	
ক্যাটাগরি	
<u> </u>	ī
কাৰ্শক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Wall.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	

### ৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Water ponding was observed at the roof top of Main Factory Building.
ক্যাপ
অ্যাইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
The roof slope and drainage system should be corrected as required to produce
কাৰ্শক্ৰম proper and timely drainage of the roof surface and eliminate or minimize water
ponding.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
কার্খানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
<u> </u>
भूभगण  -
সংশোধিত
प्रमयंत्रीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
r. পর্ববেষ্ণ্ <del>ড</del> ণ
Uncontrolled loading has been observed at 1st floor of Raw Materials Store Building and
Astronor Main Factory building. There is no marking at storage area indicating maximum
allowable loading limit.
ক্যাপ্
অ্যাইটেম
ক্যাটাগরি

### ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

	Develop a program to ensure that all live loads for which a floor has been designed for will not be exceeded. The designated Load Manager shall oversee this program and ensure it is enforced.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	

#### ৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Uncontrolled loading has been observed at 1st floor of Raw Materials Store Building and পর্ববেষ্ণন Main Factory Building. There is no marking at storage area indicating maximum allowable loading limit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৬.১. কার্যক্রম
Have a qualified structural engineer confirm the capacity to support the load is available. Load Plans should also be developed.
সুপারিশের
ত্থ্যসূত্র
कात्रथानात  
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য নর
চুড়ান্ত   সময়সীমা
সংশোধিত
সম্প্রসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
পর্যবেক্ষণ

<u> ৭ পর্ববেষ্</u> ডণ	
- E D) (	
	C Water Tank Concentrated Load was observed at the roof top of Main Factory
প্ৰথবৈষ্ক্ৰণ Building	g and Store Building.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
•	
৭.১. কার্যক্রম	
<del>                                    </del>	
	age a qualified structural engineer to confirm and document that provisions
	e been made to accommodate concentrated loads. If provisions have not been
	e, have a qualified structural engineer develop a remediation plan.
সুপারিশের 📗	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ	ন্য ন্য
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা   -	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

### ৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Dampness was present in brick wall of Main Factory Building & Raw Materials Store Building. As well as corrosion was present in Exposed Rebar of Main Factory Building & Raw Materials Store Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কাৰ্যক্ৰম Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of কাৰ্যক্ৰম the damp and way to prevent it re-occurring. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer. All exposed rebar should be painted properly. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য