

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	বাংলাদেশ পেট্টোকেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড
ঠিকানা	Murapara Rupganj, Narayanganj, ( Rupganj, Narayanganj, Dhaka )
কারখানার কোড	CNRY005
কালার কোড	

পর্ববেষ্ফণ	
Ar bu পরিদর্শন Ad পর্ববেক্ষণ GI Th la	Il Factory Building has no approved master plan from local authority. Full set of Detail rchitectural and Structural drawings were not available for any of the building. As—uilt drawings were not available for any of the building. Any Material Test Report was of available. Also Design Report was not available for any of the factory building. ccording to FoS, Color code of the Quality Control Building and Admin Building is reen. But the building has not proper engineering documents and material test report, here is no cross bracing in roof or wall of Steel Frame Structures, so redundancy in steral load path is not apparent. Thus Under guidance from a qualified structural ngineer Factory should conduct Detail Engineering Assessment (DEA) for All Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and Structural drawing showing Floor Plan, Section, Elevation details, all structural members and foundations details for all the building. Factory should also conduct Detail Engineering Assessment (DEA) for all Building. All prepared as-built documents should be credible based on the requirements of BNBC 2020.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বজ্রম	থেযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা মন্তব্য	+

## ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Ground Floor & 1st Floor of Quality Control Building was constructed with Flat Slab and in 2nd floor RCC Column with steel frame shed present. In Admin Building Ground Floor s RCC Beam Column Frame and 1st & 2nd Floor Steel Frame Shed. Therefore, the stability of the Quality Control Building and Admin Building should be checked.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২.১. কাৰ্যক্ৰম		
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
কাৰ্শক্ৰম	Have a qualified structural engineer complete further analysis of Quality Control Building and Admin Building regarding stability and develop a remediation plan if required.	
সুপারিশে তথ্যসূত্র	त्र ।	
কারখান	র	
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> থিক	ব প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সম্যাসী	T -	
সংশোধি সম্যুসী		
অগ্রগতি	1	
অবস্থা		
ਬਰਤਾ -		

পরিদর্শন	Dampness & Corrosion were present in brick wall and exposed rebar at QC Building &		
পর্ববেষ্ষণ	also steel truss at Sorting Shed. In QC Building brick wall was found without plaster.		
ক্যাপ			
আইটেম			
ক্যাটাগরি			

৩.১. কাৰ্যক্ৰম Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of কাৰ্যক্ৰম the damp and way to prevent it re-occurring. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer. All exposed rebar & steel frame should be painted properly. All brick wall should be plastered and painted properly. সুপারিশের ভ্খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য