

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

কারখানার নাম	ৰেকিট বেনকিজাৰ ( বাংলাদেশ) লিঃ
ঠিকানা	58/59, Nasirabad I/A., (Bayezid, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	C-CHT024
কালার কোড	

মুল্যায়নের ১	রিণ: কঠামোগত মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
্. পর্ববেষ্ণ	ſ	
পরিদর্শন	All Factory Building has an approved master plan from Architectural and Structural drawings were not avail Household Mfg. Building & Soap Mfg. Shed. As-building of the building. Sub soil investigation report wa & New DLS Store Building. Any Material Test Report Report was not available for any of the factory building report was available for RCC Reservoir of QC Lab ET Tank and also for RCC Reservoir of Equalization Tank and also for RCC Reservoir of Equalization Tank report was available for Soap Mfg. Shed. According GREEN. But the buildings have no proper engineering report. There is no cross bracing in roof or wall of Stredundancy in lateral load path is not apparent. The structural engineer Factory should conduct Detail Engli of the buildings.	lable for all of the structures except the drawings were not available for so available only for Soap Mfg. Shed the was not available. Also Design lings. But Structural Integrity Test TP Tank & DAL-DLS Deep Tube Wellow. Furthermore, a pile load test to FOS, Color code of all buildings is and documents and material test teel Frame Structures, so us Under guidance from a qualified
ক্যাপ	all of the bullulings.	
আইটেম		
ক্যাটাগরি		

# ১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and Structural drawing showing Floor Plan, Section, Elevation details, all structural members and foundations details for all the building. Factory should also conduct Detail Engineering Assessment (DEA) for all Buildings. All prepared as-built documents should be credible based on the requirements of BNBC 2020.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	rack has been observed in RCC column of Old DLS Building.
ক্যাপ অাইটেম	
নাহডেন ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰয়	<b>T</b>
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing to the RCC Column are needed to be removed to investigate if cracks penetrate to the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b> </b>	প্রযোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
৩. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	rack has been observed in RCC column of Old DLS Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
-	

# ত.১. কাৰ্যক্ষ ত.১. কাৰ্যক্ষ Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in RCC Column. মুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্ষ অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য ন্য চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

### ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ack has been observed in RCC slab of Canteen Cum Labor Rest House Building.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing to the RCC Slab are needed to be removed to investigate if cracks penetrate to the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রব্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সম্বসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

র্ববেষ্কণ	
রদর্শন   শবেষ্কণ	ack has been observed in RCC slab of Canteen Cum Labor Rest House Building.
াপ	
ইটেম	
াটাগরি	
১. কাৰ্যক্ৰম	
9. (((	
কাৰ্শক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in RCC Slab.
<u>মুপারিশের</u>	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কার্যক্রম জন্মখিকার	প্র(যাজ্য নয়
	역(기의) 키기
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশো <del>ধি</del> ত	
<u>भूभश्र</u> मीमा	-
<b>অ</b> গ্রগতির	
<b>অবস্থা</b>	
<b>মন্ত</b> ব্য	

# ৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Cr	ack has been observed in RCC drop wall of Old DLS Building.
ক্যাপ আইটেম	
শাহডেশ ক্যাটাগরি	
<u> </u>	
৬.১. কাৰ্শক্ৰু	Ţ
কাৰ্শক্ৰম	Sections of plaster finishing to the RCC Drop Wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate to the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

n. পর্যবেষ্ <u>ড</u> ণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	rack has been observed in RCC drop wall of Old DLS Building.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰয়	ī
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in RCC Drop Wall.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

# ৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন For PVC Water Tank Concentrated Load Condition was observed on 1st Floor of Soap পর্যবেষ্ণ্যণ Packaging Building.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগবি
৮.১. কাৰ্যক্ৰম
Engage a qualified structural engineer to confirm and document that provisions have been made to accommodate concentrated loads. If provisions have not been made, have a qualified structural engineer develop a remediation plan.
সুপারিশের
্বিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যজ্জম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত্
प्रभेयः प्रीमा
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য
o. পর্যবেক্ষণ
পরিদর্শন Openings in Concrete Floor Slab has been observed at Household Mfg. Building.
পর্শবেষ্ণণ Therefore, the lateral stability of the Household Mfg. Building should be checked.

## <u>ক্যাপ</u> আইটেম ক্যাটাগরি ১.১. কাৰ্যক্ৰম Have a qualified structural engineer complete further analysis of Household Mfg. কাৰ্যক্ৰম Building and develop a remediation plan if required. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

### ১০. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Corrosion was present in exposed rebar on roof top of Canteen Cum Labor Rest House Building. Furthermore, corrosion was present in steel member of Workers Change Room Shed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যজ	০.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	All exposed rebar & steel member should be painted properly.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রাাধকার</u>	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		