

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	এ এস এম কেমিক্যাল ইন্ডাঃ লিঃ
ঠিকানা	Teperabari, Tengra Sreepur, Gazipur, (Sreepur, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	CGZP021
কালার কোড	

গ্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -		
. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন Temporary stored items were found to the pat পর্যবেষ্ক্রণ Liquid Building, Store Shed, etc. ক্যাপ	hways of evacuation. Location: PAC	
আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
মহিন্দ Keep aisles, corridors and passageways on that could hinder free movement.	escape routes free of any obstructions	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়		
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা		
সংশোধিত সমশ্মীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	The factory shall install additional emergency exit at Ware House Shed, Store Shed, Salt Store Shed, Drum Plant Shed, Boiler Building, etc. also ensure the travel distance as per code.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২.১. কার্য	<u>ক্</u> ষ	
কাৰ্যক্ৰম	BNBC- Table 4.3.4 and Table 4.3.8	
সুপাৰিণ		
ভিখ্যসূত্র		
কার্খান		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিব	স্ব প্রযোগ্য লয়	
চূড়ান্ত	-	
प्रध्नमीह		
সংশোধি সময়সী	_	
অগ্রগতি	a _	
অবস্থা	শ শুৰু হৰ্বানি	
<u> মন্তব্য</u>		

৷ পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন Arrange exit doors on evacuation routes with side hinged type door, which পর্শবেষ্ণণ outward and in the direction of travel.	swing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম]
কাৰ্যক্ৰম BNBC- 3.9.5, Page- 2890	
সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা সন্ধ্রম	
মৃত্তব্য	

পরিদর্শন R পর্শবেষ্ষণ th	emove all locking device from all egress doors. All exit doors shall be opened using a detachable key from the side they serve to evacuate.	erable without			
ক্যাপ আইটেম					
ক্যাটাগরি					
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম				
কাৰ্যক্ৰম	BNBC- 3.4.3, Page- 2884				
সুপারিশের তখ্যসূত্র					
কার্খানার					
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ	ব্বোগ্য নয়				
চূডান্ড সময়সীমা	-				
সংশোধিত	_				
সমর্যসীমা অগ্রগতির					
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্যনি				
<u> মন্তব্য</u>	্শভা				

১. পর্ববেষ্ণণ		
প্রিদর্শন 🗔		. 1
পর্ববেষ্ণণ	ne factory shall ensure the width of emergency exit minimum 1 m as per	code.
ক্যাপ্		
আই(উম		
ক্যাটাগরি		
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	1	1
কার্শক্রম সুপারিশের	BNBC- 3.9.3, Page- 2890	
পুশান্য দ ভিখ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
1 —	প্রযোগ্য নয়	
<u> চূডান্ত</u>	_	
সম্বিশ্বসীমা সংশোধিত		
अभ्यान	_	
<u>অগ্রগতির</u>	क्रम राजि	
<u>অবস্থা</u>	শুরু হ্বনি	
<u> মন্তব্য</u>		
L		_

রিদর্শন B শবেষ্কণ	NBC-Table 4.3.6, Bangladesh Labour Rules, 2015, Rules: 54(7)	
<u>্যাপ</u>		
াইটেম		
<u>্যাটাগরি</u>		
		7
.১. কাৰ্যক্ৰ	ञ्स	
কাৰ্যক্ৰম	0	
সুপারিশের		
ভূখ্যসূত্ <u>র</u>		
কারখানার	1	
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
চুডান্ড		
<u> </u>		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির	শুৰু হুৰ্য়নি	
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

৭. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন Does the building have a Basement level? If YES, is it appropriately fire	separated with
পর্যবেষ্কণ an entry lobby, fire walls and fire rated self-closing doors?	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
	$\overline{}$
কাৰ্যক্ৰম Fire Separation]
মুপারিশের	
্তিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয়]
<u>চুডান্ড</u>	1
x	
সংশোধিত	1
জ্যগ্রজির	1
্বিবার্তন প্রক্রান্ত্রক হর্যনি	
মন্তব্য	1
	1

	Is there any opening or penetration in slab or wall? If YES, is it properly sealed with
পর্যবেষ্ণণ	appropriate fire rating?
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
•	•

r.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Fire Separation	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য		

Ъ.	৮.২. কাৰ্যক্ৰম		
Г			
L		Are all evacuation pathways appropriately signed?	
	সুপারিশের		
	ভ খ্যসুত্র		
	কারখানার		
	কাৰ্যক্ৰম		
[<u>অগ্রা</u> খিকার		
	চুডান্ত		
	<u> </u>		
F	সংশো ধ িত		
	সমশ্বসীমা		
F	অ গ্রগতির	শুৰু হৰ্মনি	
	অবস্থা	191K 5 AK C	
	মন্ত ব্য		
_			

পরিদর্শন S পর্ববেষ্ফণ ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি	পূৰ্ববেষ্ণৰ		
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম		
কাৰ্যক্ৰম	During the assessment, emergency light was not available to the evacuation stairways. Location: All stairways.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্শ্বনার কার্শক্রম			
	থ্যোগ্য ন্য		
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-		
সংশোধিত সময়সীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি		
মন্তব্য	<u>মন্তব্য</u>		

১০. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ	
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজ্জম We did not find emergency light in the factory.	
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত _ সময়সীমা	
অগ্রগতির শুবু হুখুনি	
[শবিস্থ।	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ Sa	afety Systems
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	No. The factory production area hazard condition is chemical hazardous (Occupancy: J), so automatic fire alarm system is required, but automatic fire detectors and alarm system were not provided in the entire factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থ্যনার কার্থক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	

১২. পর্ববেষ্ফণ পরিদর্শন The factory did not install fire alarm system in the factory. পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১২.১. কাৰ্যক্ৰম An automatic alarm system shall be installed throughout the factory as per code to কাৰ্যক্ৰম fulfill the requirement. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

সার্থশ্র প্রারেক্সন	ne factory did not install an automatic fire detection and alarm system. The factory roduction area hazard condition is chemical hazardous (Occupancy: J), so automatic re alarm system is required.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	The factory shall install fire detection and alarm system which covers the production floors and storage areas, etc. as per code.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>শুখ্যাপকার</u> চুড়ান্ত সমস্ক্রসীমা	প্রযোগ্য নর
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি
<u>মন্তব্য</u>	

১৪. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন Safety Systems পর্ববেষ্ফণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৪.১. কাৰ্যক্ৰম During the assessment, we did not find the alarm call point, alarm and detection কাৰ্যক্ৰম system. |সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Right numbers of fire extinguishers were not presented in the factory during the assessment. Total floor area of the factory: 301,387 sft = 28009.94 sqm Total installed extinguisher in the factory: (i) DCP = 71 Nos. (ii) CO2 = 70 Nos. (iii) Foam = 18 Nos. Total extinguisher 159 which were insufficient also extinguishers did not have the serial number, checklist during the assessment.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগার	
४६. ५. क	ৰ্শক্তম
কাৰ্যক্ৰম	expiry/reservice labels/refill data. Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
সপারিং	শ্বর

ভ খ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্যানি
মন্ত্রনা	

১৬. পর্যবেষ্ফণ				
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Are th	ne extinguishers appropriately spaced?			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ক্যাপ আইটেম			
[4)1613131				
১৬.১. কাৰ্যক্ৰম				
কাৰ্যক্ৰম Sa	fety Systems			
সুপারিশের	or of other states of the stat			
<u>ভিখ্যসূত্র</u>				
কার্থানার কার্বক্রম				
অগ্রাধিকার প্রবে	মাজ্য ন্য			
চুডান্ড সম্যুসীমা				
সংশোধিত _ সময়সীমা				
অগ্রগতির অবস্থা	হ হুর্নি			
<u> মন্তব্য</u>				
		1		

পৰিদৰ্শন Periodic testing, inspection and maintenance documents of fire pump and hydrant পৰ্যবেষ্ণন system were not available in the factory during the assessment.
ক্যাপ আইটেম্
ক্যাটাগরি
১৭.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Factory shall maintain testing, inspection and maintenance documents of fire pumps and hydrant system periodically.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশো ধি ত্ত সমরসীমা
অ্থগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

৮. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৮.১. কার্যক্রম
Periodic testing, inspection and maintenance documents of the standpipe and first aid hose were not available in the factory during the assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
অগ্র াতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	/e did not find combustible materials near the heat/electrical source.	
ক্যাপ আইটেম		
নাবভেন ক্যাটাগরি		
১৯.১. কার্যত	<u></u> ቕላ	1
		7
কাৰ্যক্ৰম	0	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	ব্র্থোগ্য নয়	
চুডান্ড		
সময়সীমা		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>	mar entire	
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হয়নি	
মন্তব্য		

2	0	পরা	7दाज्य	d
_	٠.			м

আইটেম ক্যাটাগরি

পরিদর্শন পরিদর্শন (i.e. noise level of sound is above 90 dBA). Location: Power Plant-1 Building, Power Plant-2 Building, Power Plant-3 Building, etc.

২০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The factory shall install visual alarms in noisy areas like generator room Power (Plant-1 Building, Power Plant-2 Building, Power Plant-3, etc.) where noise level of sound is above 90 dBA to comply the requirement of the code.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	শুরু হ্র্যনি
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন The factory fire license covers all production units as per the mentioned factory name				
পর্যবেষ্কণ and address, but the factory floor area not entitled in fire license.				
कााश				
আইটেম				
ক্যাটাগরি				
	J			
২১.১. কাৰ্যক্ৰম				
	7			
কাৰ্যক্ৰম ০				
সুপারিশের				
তিখ্যসূত্র				
কারখানার				
কাৰ্যক্ৰম				
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়				
চূড়ান্ত				
प्रभेयत्रीमा				
সংশোধিত				
प्रमय्यप्रीमा				
অ্থ্রণতির শুক্ত হ্যনি				
<u> अवश्वा</u>				
মন্তব্য				