

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সোডিকাল কেমিক্যালস লিমিটেড
ঠিকানা	, o, ( Tongi East, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	CGZP027
কালার কোড	

নুল্যায়নের ধর	া: বৈদ্যুত্তিক মূল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: -
. পৰ্যবেষ্ণণ		
প্রিদর্শন E পর্ববেষ্কণ in ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ectrical Single Line Diagram(SLD)was not ava spection.	ilable in the factory during
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Need to prepare an updated As Built Electrical the existing installation at the factory. As Built should be reviewed by appropriate authority. Tactual installation.	Electrical Single Line Diagram
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ		
ক্যাপ আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
২.১. কাৰ্যক্ৰ	न	
কাৰ্যক্ৰম	Need to prepare an updated As Built Electrical Layout Drawing matching the existing installation at the factory. The as-built ELD should reflect the actual installation. There should be a relation between the as-built SLD and ELD.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশো <del>ধি</del> ত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য		

#### পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন Rubber mats (insulating mats) were not provided in front of all distribution boards. পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কার্যক্রম Need to provide proper and adequate size rubber mats (insulating mats) in front কাৰ্যক্ৰম of all distribution panels. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন There is exit signage installed in the factory premises but exit sign without proper পর্ববেষ্ণণ illumination. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৪.১. কাৰ্যক্ৰম Need to provide Exit signage in the facility where needed and Exit signs should be কাৰ্যক্ৰম illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained Within the sign. The source of illumination should be providing not less than 50 lux. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

#### ৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন There is no measuring and indicating devices (Ammeter/Voltmeter/indicator lamp) পর্শবেষ্কণ found installed on distribution panel (MDB) door to monitor.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ৫.১. কাৰ্যক্ৰম

Need to install proper measuring and indicating devices (Ammeter/ Voltmeter/ কাৰ্যক্ৰম Indicator lamp) on distribution panels (MDB) door to monitor. Need to make sure that all measuring and indicating devices are functional. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চড়ান্ত *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

প্ৰিন্দৰ্শন  Cable sockets at cable end was not provided to stranded cables with cable size area >=		
পর্ববেষ্ফণ 6mm2.		
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যা <b>টা</b> ণরি		
৬.১. কার্বক্রম		
All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. All stranded	$\neg$	
কাৰ্যক্ৰম conductors < 6 mm2, at exposed end should be soldered / crimped by cable		
sockets/lugs before terminating to termination points.	_	
সুপারিশের		
তিখ্যসূত্র		
कात्र्थांनात		
কাৰ্যক্ষম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর	$\Box$	
দুড়ান্ত	П	
স্মৃথসীমা   <sup>-</sup>		
সংশোধিত	コ	
प्रमास   <sup>-</sup>		
অগ্রগতিব	$\exists$	
অবস্থা ভ্ৰক হৰ্যনি		
মন্তব্য	╗	

ন. পর্যবেক্ষণ
পরিদর্শন Energy meters were not installed at a convenient height (above 1.5 m) and provided পর্যবেষ্ণন with adequate protection.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি
ןרוויוטוניץן
৭.১. কার্যক্রম
Need to installed Energy meters at a convenient height (above 1.5 m) and provided with adequate protection.
সুপারিশের ভথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়  চুড়ান্ত  - সময়সীমা
সংশোধিতসময়সীমা
<mark>অগ্রগতির</mark> অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন Emergency backup power source was not found available in the factory for emergency পর্যবেষ্ক্রণ lighting during inspection.		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যক্ৰম		
0.00 111471		
Need to install backup power sources like IPS/UPS/emergency generator for critical loads like emergency lights.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য লয়		
চ্চুডান্ড সম্যাসীমা		
সংশোধিত সমশ্যসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		
of trans-t		
৯. পর্ববেষ্ণণ		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	flammable materials were found stored near electrical panels during inspection.		
ক্যাপ আই্টেম্			
ক্যাটাগরি			
৯.১. কাৰ্যক্ৰয়	ন		
কাৰ্শক্ৰম	1. Need to remove all the inflammable materials from surrounding of electrical circuitry at MDBs/SDBs. 2. Need to ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Need to conduct periodic maintenance and maintain the records.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য লয়		
চুডান্ড সময়সীমা			
সংশোধিত সময়সীমা			
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি		
মন্তব্য	<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন  Suitable and non–flammable supporting was not provided on light fittings during পর্যবেষ্ণ্য inspection.	
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্বজ্ঞম	
Need to provide suitable and non-flammable permanent protected supports for light fittings/fixtures to reduce strain on its service wiring (cables).	
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়েজ্য নয়	
চুড়ান্ত সমস্মীমা	
সংশোধিত সম্যসীমা	
অ্থাতির অবস্থা	7
মন্তব্য	

১১. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন   Proper signage of Danger / 415V was not found posted on electrical panels.		
कग्रथ		
আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
১১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যজ্জম The electrical panels to be made of metal enclosure and should be marked with [Danger signage with voltage identification i.e. 415 Volts].		
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্ৰ		
কার্থানার		
কাৰ্যক্তম		
অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য		
চুড়ান্ত   সম্প্ৰসীমা		
সংশোধিত সম্ব্যসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন Proper working clearance was not provided in front of distribution panels. Access to প্ৰবস্থ্য electrical panels were found obstructed. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Need to provide arrange clearance of 0.8-1.0m in front of all distribution panels/switchboards for easy operation and maintenance. Establish periodic inspection and monitoring program to keep obstruction free access to all panels.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	শুরু হর্যনি
অবস্থা	[ <sup>20</sup> 차 국가리
মন্তব্য	

#### ১৩. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন | Electrical connections were not properly secured with cable lugs crimping at cable edge পৰ্যবেষ্ণ্য and no glands installed through cable entry/exit of panels during inspection.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Need to provide cable connections with properly soldered / welded lugs at cable terminals (MDB/DB/SDB)'s. Need to ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs and glands.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ <u>ড</u>	_
সমর্মীমা	
সংশোধিত	_
<u> </u>	
অগ্রগতির	শুরু হ্রানি
অবস্থা	
মন্তব্য	

o <del>Currier</del> I		
পরিদর্শন    পর্ববেষ্কণ	oping and bunching connections were observed at MCCB/MCB during inspection.	
ক্যাপ		
আই্টেম		
ক্যাটাগরি		
১৪.১. কার্যত্র	চম	
l —	Need to evaid leaving and hunghing of cable at MCCD (MCD or hug her terminals	
	Need to avoid looping and bunching of cable at MCCB/MCB or bus bar terminals,	
কাৰ্শক্ৰম	use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing	
	circuit at the distribution boards.	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর	
<u>চুডান্ত</u>		
प्रेभेश्रेपीमा		
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি	
মন্তব্য		

৫. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন   Cable penetrations through পর্শবেষ্ণণ resistive elements.	h wall was not adequately covered and sealed with fire
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাপরি	
১৫.১. কাৰ্বক্ৰম	
Need to seal the cable padequately with fire res	penetrations surrounding the cables through walls /slab istive elements.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োজ্য নয়	
চুড়ান্ত সমস্বসীমা	
সংশোধিত   সমরসীমা	
অগ্র <b>গতির</b> অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন   Common neutrals were observed for more than one circuits in distribution panels   পর্যবেষ্ক্রণ   during inspection.
ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
১৬.১. কাৰ্যক্ৰম
Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted) to avoid additional return current from other circuit which causes overloading i.e. overheat of the common neutral conductor.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রবোজ্য নর
চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা
সংশোধিতসমশ্বসীমা
অথগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

#### পরিদর্শন Openings were found through wall in the facility. পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Need to seal the opening of wall at wiring passing through wall/roof/floor কাৰ্যক্ৰম partitions. Ensure that all cable penetrations though walls should be adequately sealed with fire resistive elements. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Cable entry-exit point to the panel was not properly sealed. Unused openings found পর্যবেষ্ণণ through panel top plate/ baseplate. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি|

#### ১৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্বক্ৰম	Need to seal the cable entry-exit points of (MDB/DB/SDB)'s with non-flammable materials like cable glands and fire-resistant silicone sealant. In addition: Need to ensure switchgears to be vermin / damp proof and all unused holes / openings in DBs should to be blocked properly.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	1917 40
<u> মন্তব্য</u>	

#### ১৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন

Earth Continuity Conductor (ECC) was not adequate and dedicated to circuit. In পাৰ্থশন addition earthing arrangement found missing inside some panels. In addition: Earth continuity test report was not found during inspection.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ১৯.১. কার্যক্রম

1. Need to provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table BNBC 2020. 2. Need to ensure that connections between conductors / কাৰ্যক্ৰম equipment s provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. Need to establish earth continuity test program to conform earthing continuation to sources/loads. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম

চডান্ড *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা

**অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয়

মন্তব্য

পরিদর্শন

Separate earthing was not provided to frame of all electrical equipment/machines. In প্রান্থশান addition: there is no identification of earth pits and earth electrodes in the factory premises. There was no earthing diagram/drawing found available on site for review.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ২০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Need to provide separate earthing connection to electrical equipment and machineries in the factory premises. In addition, need to ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. Periodic earth resistance and earth continuity test need to be conducted to conform efficient earthing connection for all machineries.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সমশ্বসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	19
<u> মন্তব্য</u>	

#### ২১. পর্যবেষ্ফণ

প্রবিদর্শন | Earthing was not provided to the body (frame) and door of distribution board during পৰ্যবেষ্ণণ inspection.

ক্যাপ আইটেম |ক্যাটাগরি|

## ২১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Need to provide adequate earthing connection to body and doors to all MDBs / DBs. Need to ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সম্বসীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	শুৰু হৰ্মনি

পরিদর্শন Lightning protection system was not found installed on building roof to protect the পর্যবেষ্ণন factory from the effect of lightning surge.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

#### ২২.১. কাৰ্যক্ৰম

Need to engage an electrical engineer to calculate risk index calculation and as well as to design LPS system for the factory premises as per standard BNBC 2020 and NFPA 780. Need to provide adequate protection against lightning strike কাৰ্যক্ৰম depending on the probability of a strike and acceptable risk levels on roof top of building. Periodic earth resistance and earth continuity test need to be performed to conform efficient LPS system to protect the structures and buildings from lightning surge. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

#### ২৩. পর্ববেষ্ণণ

আইটেম ক্যাটাগরি

পরিদর্শন Factory does not have a planned periodical inspection and test program as well as no insulation resistance test, earth resistance, operation test of all electrical circuitry, equipment/machineries of the electrical system.

#### ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Need to establish planned periodical inspection and test program to conduct periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের	
<u> ভ্রম্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চূড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	