

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	সোডিকাল কেমিক্যালস লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	CGZP027
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ	ল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যারন পর্ববেষ্ডণের তারি		
১. পর্যবেষ্ফণ			
Ar bu পরিদর্শন no পর্ববেক্ষণ La ar St	I Factory Building has no approved master plan from the chitectural and Structural drawings were not available for any of the build as not available. Any Material Test Report was not available for any of the factory building. According aboratory Building is Green. But the building has not material test report. There is no cross bracing in the cructures, so redundancy in lateral load path is not own a qualified structural engineer Factory should desessment (DEA) for All Building.	able for any of the building. As—ding. Sub soil investigation report available. Also Design Report was ng to FoS, Color code of Office and ot proper engineering documents in roof or wall of Steel Frame apparent. Thus Under guidance	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম	7		
2.2. ALA			
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural men all the building. Factory should also conduct Deta for all Building. All prepared as-built documents requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for il Engineering Assessment (DEA)	
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কারখীনার			
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>			
	প্রযোগ্য নর		
চুড়ান্ত সম্যুসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	_		
<u>অগ্রগতির</u>			
অবস্থা মন্তব্য			

২. পর্যবেষ্ণণ

	ncontrolled loading has been observed at 1st floor of Office and Laboratory Building. nere is no marking at storage area indicating maximum allowable loading limit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Develop a program to ensure that all live loads for which a floor has been designed for will not be exceeded. The designated Load Manager shall oversee this program and ensure it is enforced.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
1	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
পর্ববেষ্ক	

পরিদর্শন Uncontrolled loading has been observed at 1st floor of Office and Laboratory Building. পর্শবেষ্ফণ There is no marking at storage area indicating maximum allowable loading limit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Have a qualified structural engineer confirm the capacity to support the load is কাৰ্যক্ৰম available. Load Plans should also be developed. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্শক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Inadequate roof parapet has been observed on Roof Top of Office and Laboratory Building which is less than 42.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

##