

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আলোয়ার প্রিন্টেক্স লি
ঠিকানা	, 0, (Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD005
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ	: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ফণ		
Ar bu পরিদর্শন wa পর্শবেষ্কণ no Bu te	I Factory Building has no approved master plan from the chitectural and Structural drawings were not available for any of the build as not available. Any Material Test Report was not available for any of the factory building. Accordationally, and the second straightful for any of the building has not proper east report. Thus Under guidance from a qualified straightful for any of the second straightful for any of the factory building.	dable for any of the building. As-ding. Sub soil investigation report available. Also Design Report was ing to FoS, Color code of the Office ngineering documents and material fuctural engineer Factory should
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural men all the building. Factory should also conduct Deta for all Building. All prepared as-built documents requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for all Engineering Assessment (DEA)
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Crack in the Beam have been observed in office building 2nd floor. This crack have			
পৰ্যবেষ্ণ্ৰণ occurred due to the corrosion in the beam rebar.			
ক্যাপ			
আইটেম্			
ক্যাটাগরি			
২.১. কাৰ্যক্ৰম			
Engage a qualified structural engineer to provide additional investigation into the areas of beam cracking and provide a remediation plan if required.			
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়			
চূড়াল্ড সম্প্ৰসীমা			
সংশোধিত			
অগ্রগতির			
অবস্থা			
মন্তব্য			
୭. পর্ববেষ্ষণ			
পরিদর্শন Crack has been observed in brick masonry wall of office building, folding shed, পর্যবেষ্ণণ generator shed, jigger section shed, and meter room.			
ক্যাপ আইটেম			
ক্যাটাগরি			

Sections of plaster finishing to the Brick Masonry Wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate to the building structure. Investigation needed to

৪. পর্যবেষ্কণ

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্টব্য

অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর

determine reasons for cracks.

পৰিদৰ্শন Crack has been observed in brick masonry wall of office building, folding shed, পৰ্যবেষ্ণন generator shed, jigger section shed, and meter room.			
ক্যাপ			
অ্ছটেম			
अर्थक क्राह्मित्र			
৪.১. কাৰ্শক্ৰম			
Tarry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Masonry Wall.			
সুপারিশের			
ভিশাসূত্র			
কার্থানার			
কাৰ্যক্ষম			
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর			
চুডান্ত			
 			
সংশোধিত			
प्रभग्नेपा			
অগ্রগতির			
অবস্থা			
মন্ভব্য			
÷. পর্যবেষ্কণ			
of and a little of the little			
পরিদর্শন Water ponding was observed at the roof top of office building.			
ক্যাপ			
আইটেম			
ক্যাটাগরি			

৫.১. কাৰ্যক্ৰম The roof slope and drainage system should be corrected as required to produce কাৰ্যক্ৰম proper and timely drainage of the roof surface and eliminate or minimize water ponding. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণনা Parapet wall was not available on Roof Top of office building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৬.১. কার্বক্রম
কাৰ্শক্তম Parapet wall of Roof Top should have built up to 42 as directed by proper guidance.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সমশ্যসীমা
সংশোধিত সমশ্মসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>

৭. পর্ববেষ্ণ্ডণ
পরিদর্শন পরিদর্শন auto print shed brick wall. Corrosion was present in folding shed, production shed (Printing, wash finishing) and auto print shed brick wall. Corrosion was present in folding shed, production shed (Printing, wash finishing), table Print shed, engraving shed and workshop shed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৭.১. কাৰ্যক্ৰম
1.0. 1(194)
Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of the damp and way to prevent it re-occurring. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer.All Steel Member should be painted properly.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশো ধি ত সম্প্ৰসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য