

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	সাজেদা ডাইং, প্রিন্টিং ও প্রমেসিং
ঠিকানা	, o, ( Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka )
কারখানার কোড	CNRD009
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	ণ: কাঠামোণত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ফণ		
A পরিদর্শন a সর্ববেক্ষণ ir U E	Il Factory Building has no approval drawing from loc rchitectural and Structural drawings were not availa vailable for all building. Sub soil investigation report est Report was not available. Also Design Report wa evestigation reports & as built drawings are not presonder guidance from a qualified structural engineer for all of the structural	ble. As-built drawings were not was not available. Any Material as not available. Since the soil sent for any of the structures. Thus factory should conduct Detail
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and Stri Plan, Section, Elevation details, all structural mem all of the structures. Factory should also conduct I (DEA) for all of the buildings. All prepared as-bu based on the requirements of BNBC 2020. They sh Analysis for Factory Building as the building is irre-	Detail Engineering Assessment ilt documents should be credible nould also conduct Dynamic
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	1	
I -	ৰ প্ৰযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা   মন্তব্য		
	1	

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

প্রবিদর্শন Cr	rack has been Observed in Brick Masonry Wall at 1st floor of Factory Building and Stuff
	ormitory Shed.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing to the Brick Masonry Wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate to the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
<u>୭. পর্ববেষ্ণণ</u>	
পরিদর্শন Cr	rack has been Observed in Brick Masonry Wall at 1st floor of Factory Building and Stuff

### পর্ববেষ্কণ Dormitory Shed. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding কাৰ্যক্ৰম Crack in Brick Masonry Wall. সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন For PVC Water Tank Concentrated Load Condition was observed at the roof top of	
পর্শবেষ্কণ Factory Building	
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্যক্রম	
	7
Engage a qualified structural engineer to confirm and document that provisions have been made to accommodate concentrated loads. If provisions have not been made, have a qualified structural engineer develop a remediation plan.	
সুপারিশের	7
ভিশ্যসূত্ৰ	
কারখানার	1
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য নয়	
বুড়ান্ত	
प्रेमेयप्रीमा	
সংশোধিত	
प्रभवनीमा	
অগ্রগতির	1
অবস্থা	
মন্তব্য	
	-

১. পর্ববেষ্ফণ	
Majicani (1) Mg	ampness was Present in brick wall of Factory Building, Printing Shed and Corrosion as present in steel member of Printing Shed, Dyeing Shed and Exposed Rebar of actory Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কার্শক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কারশানার কার্শক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির	Sections of plaster finish to be removed to investigate if dampness penetrates into the building structure. Investigation needed to determine the source of the damp and way to prevent it re-occurring. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer. All Steel Member should be painted properly.
অবস্থা মন্তব্য	