

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ক্যাশন ডট কম লিমিটেড।
ঠিকানা	Durgapur, Ashulia
কারখানার কোড	DHK209
কালার কোড	

ন্যায়নের ধরণ	া: অগ্নি সুল্যান্থন	প্রব্যবেষ্ষ্যণের তারিখ: ২৭–০৭–২
পর্যবেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Inadequate horizontal separation [] Inade	quate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	ন	
কাৰ্যক্ৰম	areas, offices and work areas should be	te how designated storage areas, assembly separated with fire-rated walls and doors eparation will be achieved. All Retrofitting of drawings following guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	-	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	drawing was available in the factory. Bu approved drawing and installation. Dissins—Built standpipe with hose system draws not mentioned at drawing, door insapproved drawing, corridor location, op & walls, exit location, room name differ	imilarity has been found with approved awing. (e.g. newly constructed location tallation was not placed according to ening direction of doors, fire rating of doors from approved standpipe with hose to prepare latest As-built drawing of fire

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	☐ Inadequate horizontal separation ☐ Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	TI
কাৰ্যক্ৰম	If Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under [Mixed Occupancy] (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্মীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
<u>অগ্রগতির</u>	Trowning E
অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19/08/2021: Factory has already installed UL listed fire rated doors and fire rated construction to separate mixed occupancies. During the visit, Doctor & childcare room was seen with substation room without any free rated construction. (Location: ground floor). Unprotected opening was found at substation room wall without fire rated material

৩. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not প্রবিষ্ক্রণ equivalent to the fire resistance rating of the wall ক্যাপ আইটেম

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.
সপারিশের	
ভূখ্য <u>সূত্</u> ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-05-2990
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19/08/2021: During the visit, DIFE approved As-Built Fire separation system drawing was available in the factory. But mismatch has been found between approved drawing and installation. Factory is instructed to prepare latest As-built drawing of fire separation system and submit to DIFE,RCC for review within 21/02/2021.

8. পর্যবেক্ষণ পরিদর্শন Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not পর্যবেক্ষণ equivalent to the fire resistance rating of the wall ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
<u> চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-229
সময়সীমা	
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	71/(111 19
মন্তব্য	On 19/08/2021: Factory has already installed UL listed fire rated doors and fire rated construction to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls. During the visit, Few number of Fire rated doors were found not properly closing when fire alarm system was actuated. Most of the fire
	doors at different floors were kept open forcedly with rope, steel barriers.

Į	V- 11(14)
-	
١	श्रविदर्भत ।
-	[] Door do not swing in the direction of flow Passages are obstructed in several places
-	পরিদর্শন Door do not swing in the direction of flow Passages are obstructed in several places.
١	
-	।কাপি ।
-	नाडरीय ।
١	બાર(હમ
١	ক্রাটাগুরি
١	ורוויפונץ
١	
- 1	

.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Doors on all escape routes to open in the direction of travel
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখাঁনার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19/08/2021: During the visit, all means of egress doors have been replaced by fire rated doors. Doors swing in the direction of travel except idle machine store area.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Door do not swing in the direction of flow Passages are obstructed in several places.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	रे ।

কাৰ্যক্ৰম	☐ Keep corridors and passageways on escape routes free ofany obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits ☐ Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19/08/2021: During the visit, aisles, corridors, and passageways to the exits are found free from obstructions. Few Aisles to the exit were found blocked by work benches, idle machines.

৭. পর্যবেষ্ফণ

	Floor punch (vertical shaft) used for construction of service duct on the 1st floor not protected by enclosures of required fire resistance rating, thusprovides scope for propagation of fire and smoke. Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating Not sealed withnon-combustible material at each floor level for electrical services duct
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts/service chutes by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations. Provide service ducts for electrical cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সম্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19/08/2021: Factory has already installed UL listed fire rated doors and fire rated construction to prevent smoke and fire propagation through vertical shafts. Service duct for electrical cable was found at each floor during the visit.

৮. পর্যবেষ্ণণ

مجسحا	Floor punch (vertical shaft) used for construction of service duct on the 1st floor not protected by enclosures of required fire resistance rating, thusprovides scope for propagation of fire and smoke. Deenings not protected by enclosures of required fire resistance rating Not sealed withnon-combustible material at each floor level for electrical services duct
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Seal the shafts/ducts in the floors when it is not needed. \(\) Seal the shafts/ducts with non combustible materials at each floor.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
<u>্তুর্</u> কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
শগ্রগতির শবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19/08/2021: Factory has already provided service duct for electrical cable at each floor.

১. পর্ববেষ্ডণ

পরিদর্শন	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures [] Open grills and glass windows along back stairway exit passage [] The ground floor exits not enclosed [] Number of Handrails less than required [] Stairway door not Fire Door [] Exit access door not swing in the direction of flow [] No Auto door closer [] Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্বক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
সুপারিশের	
<u>ত</u> িখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19/08/2021: During the visit, DIFE approved As-Built Fire separation system drawing was available in the factory. But mismatch has been found between approved drawing and installation. Factory is instructed to prepare latest As-built drawing of fire separation system and submit to DIFE, RCC for review within 21/02/2021.

১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures [] Open grills and glass windows along back stairway exit passage [] The ground floor exits not enclosed [] Number of Handrails less than required [] Stairway door not Fire Door [] Exit access door not swing in the direction of flow [] No Auto door closer [] Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

০.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. If Close wall openings adjacent to the exit passageway of the staircases to prevent fire and smoke propagation. The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখাঁনার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19/08/2021: During the visit, UL listed fire rated doors are found in all staircases at each floors open in the direction of travel. All wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation are found close. The ground floor exit-2 and 3 are now enclosed by fire rated doors to ensure safe pathway for escape from the premises. During the visit, fire door rating of substation room adjacent to final exit-1 was found lower than the rating mentioned in the approved drawing which does not create safe pathway for escape from the premises.

১১. পর্যবেষ্ফণ

Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures \(\text{Open grills and glass windows along back stairway exit passage \(\text{The ground floor exits not enclosed \(\text{Proposition of Handrails less than required \(\text{Description of Fire Door \(\text{Description Exit access door not swing in the direction of flow \(\text{Description No Auto door closer \(\text{Description Obstruction in Stairway application of Fire Door \(\text{Description of Fire Door \) \)}} \)

১১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Remove obstructions from stairways সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা On 19/08/2021: All the three Stairways are found obstruction free during the visit. মন্তব্য

১২. পৰ্যবেষ্ণন পরিদর্শন No Fire Door No illuminated exit sign Absence of proper separation using fire পর্যবেষ্ণন rated walls and doors ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১২.১. কার্যক্রম Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. Provide কাৰ্যক্ৰম clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. Provide cover on naked light. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 07-07-2290 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা On 19/08/2021: Factory has already installed UL listed fire rated doors and fire rated construction to separate storage area from other occupancies (Location: ground floor raw fabric godown & 4th floor idle machine store area). Illuminated exit sign has been found at ground floor raw fabric godown & 4th floor idle মন্তব্য machine store area. Naked light was seen without protective cover at 4th floor idle machine store area which is currently used as finished goods store area. Light was seen with protective cover at ground floor raw fabric godown.

১৩. শৃশ্(শৃক্ষণ	
শ্ব(বহ্মণ	Naked lights in storage [] Others same as above
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ורווישונירן	
১৩.১. কার্য	<u>জ্</u> স
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire doors as approved by the Guidelines Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	ব্যোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19/08/2021: Factory has already installed UL listed fire rated doors and fire rated construction to separate storage area from other occupancies (Location: ground floor raw fabric godown & 4th floor idle machine store area). Management of storage materials one third clearance from ceiling to top the stack was found during inspection.
১৪. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ	No Smoke and Heat Vents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্য	ታ ላ
কাৰ্যক্ৰম	Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস

On 19/08/2021: Proper ventilation system was found at storage.

চুডান্ড

সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা

অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

07-07-7990

সংশোধিত

| Exit sign missing | Exit signs not illuminated at all times | Means of exits not পরিদর্শন signposted | Directional signs missing | No Bangla and English Exit instructions in case পর্যবেষ্ণ্যন of emergency | No Bangla signs for stairs | Means of Escape lackEmergency Lighting (Yellow light)
ক্যাপ আইটেম
ক্যাডাগরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be কাৰ্যক্ৰম seen from all corridors and evacuation paths. Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. Post directional signs at appropriate locations. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত <u> नेभेश्र</u>नीभा সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা On 19/08/2021: Adequate number of illuminated exit sign has been installed on মন্তব্য every exit. No exit sign was found at ground floor pump room. During the visit, Directional sign was available to indicate safe pathway toward exit.

১৬. পৰ্যবেক্ষণ | Exit sign missing | Exit signs not illuminated at all times | Means of exits not signposted | Directional signs missing | No Bangla and English Exit instructions in case পর্যবেক্ষণ of emergency | No Bangla signs for stairs | Means of Escape lackEmergency Lighting (Yellow light) | ক্যাপ | | আইটেম | | ক্যাটাগরি

ורויטת	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
J. W. 1114	
কাৰ্যক্ৰম	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19/08/2021: Emergency lighting system was found adequate on aisles, escape route and stairways but no appropriate signage was found for few emergency lights.

১৭. পৰ্যবেষ্ণণ পরিদৰ্শন | Less than 1 time each month | Training of the Trainers not performed | Less than 4 পর্যবেষ্ণণ times a year | Training of the Trainers not performed ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	☐ Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines ☐ Provide training to the Trainers ☐ Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u> অগ্রাখিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	On 19/08/2021: Factory has conducted fire drill in a regular basis at 2019 and provided the document during the visit. Fire drills were done 2 times in 2020 and no fire drills were done in 2021 due to COVID-19 pandemic. Factory management has provided fire safety training certificate of workers from FSCD(Fire Service & Civil Defence).

0	30. 11(1 <p1< th=""></p1<>	
l		
	পরিদর্শন	Non-standard Cylinder color
	পর্ববেষ্কণ	Non Standard Cylinder Color
	ক্যাপ <u> </u>	
	<u>আইটেম</u>	
	ক্যাটাগরি	

ןרוויפונץ			
১৮.১. কাৰ্যজ	৮.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines		
সুপারিশের তথ্যসূত্র	J		
কার্য্থানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	On 19/08/2021: Adequate no of portable fire extinguishers were seen from ground floor to 4th floor with installation and expiry date. Some extinguishers pressure gauge hovers not in the optimal range (found in overcharged condition).		

Non-Standard Standpipe & Hose system | Supply of water required for interior fire protection is not adequate | The building premise does not have an underground water প্ৰবিষ্ঠাণ tank | Pressure in the standpipe is less than required | The size (diameter) of the standpipe is less than the prescribed value. | No Siamese connection available ক্যাপ আইটেম ক্যাড়াগরি

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size কাৰ্যক্ৰম (diameter) of the standpipe. Ensure that Siamese connections are available as specifiedby the Guidelines. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা On 19/08/2021: Factory has already installed standpipe and hose system according to DIFE approved design/drawing. Factory has installed 48,105 us gallon underground reservoir tank for fire fighting. Factory has installed pressure মন্তব্য restricting valve for class-3 system instead of pressure regulating device to reduce High residual pressure which is not acceptable. During the visit, two way Siamese connection (FDC) was found at the factory premise.

০. পর্ববেক্ষণ		
পিরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	No fire pump present	
ক্যাপ		
<u>আইটেম</u>		
ক্যাটাগরি		
২০.১. কার্য্য	<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements	
সুপারিশের	i	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কারখানার	ξ	
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	বু প্র্যোগ্য ন্য	
চুডান্ত		
प्रेमेश्रीमा		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির	সংশোধিত	
অবস্থা	-1// III 10	
 ਹਜ਼ਤਾ	On 19/08/2021: Factory has already installed jocky, electrical and diesel fire	
মন্তব্য	pump. During the visit, no water level indication was seen at water reservoir.	
	-	

পরিদর্শন No water filled bucket No Gloves/Masks/Fire Axe/ Steel Cutter/Helmet ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২১.১. কার্যক্রম		
কাৰ্শক্ৰম	Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	On 19/08/2021: Adequate number of additional fire fighting equipment is available at all exit stairs.	

Γ.		
	পরিদর্শন	\square Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy \square No fire rated
	পর্ববেষ্ষণ	composite door at the boiler entrance 🛘 No fixed temperature smoke detector
F	ক্যাপ	
;	আই(টম	

চ্যাটাগরি		
ং২.১. কার্যক্রম		
1.0. TIP	1	
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the boiler room.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	On 19/08/2021: During the visit, DIFE approved As-Built Fire separation system drawing was available in the factory. But mismatch has been found between approved drawing and installation. Boiler room adjacent to pump room was not mentioned at approved design/drawing. Factory is instructed to prepare latest As-built drawing of fire separation system and submit to DIFE,RCC for review within 21/02/2021.	

২২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন 🛘 Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy 🖟 No fire rated প্রবেষ্ণন composite door at the boiler entrance 🖟 No fixed temperature smoke detector ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

া Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the boiler room. Install appropriate detectors মুপারিশের ভখ্যমুত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিভ সমরসীমা অগ্রণভির অবস্থা On 19/08/2021: Factory has already installed UL listed fire rated door and fire		
তিখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস চূড়ান্ত সমৰসীমা সংশোধিত সমসমীমা অগ্ৰাতিৰ অবস্থা On 19/08/2021: Factory has already installed UL listed fire rated door and fire	1	for the boiler room. I Install appropriate detectors
তিখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস চূড়ান্ত সমৰসীমা সংশোধিত সমসমীমা অগ্ৰাতিৰ অবস্থা On 19/08/2021: Factory has already installed UL listed fire rated door and fire	সুপারিশের	
কাৰ্যক্ষ অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস চুড়ান্ত সম্প্ৰসীমা সংশোধিত সমস্বসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা On 19/08/2021: Factory has already installed UL listed fire rated door and fire	ভিখ্যসূত্র	
কাৰ্যক্ষ অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস চুড়ান্ত সম্প্ৰসীমা সংশোধিত সমস্বসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা On 19/08/2021: Factory has already installed UL listed fire rated door and fire	কারখানার	
চূড়ান্ত সমশ্যমীমা সংশোধিত সমশ্যমীমা অগ্রহাতির অবস্থা On 19/08/2021: Factory has already installed UL listed fire rated door and fire	ر ا	
স্টার্থ মান্ত্রা	অগ্রাধিকার	৬ মাস
সময়সীমা ^{৩১–০১–১৯৭০} অগ্রগতির অবস্থা On 19/08/2021: Factory has already installed UL listed fire rated door and fire	চুডান্ত	
সময়সীমা ^{৩১–০১–১৯৭০} অগ্রগতির অবস্থা On 19/08/2021: Factory has already installed UL listed fire rated door and fire	<u> </u>	
মন্ত্রমামা বিশ্ব	সংশোধিত	
অবস্থা সংশোখত তা 19/08/2021: Factory has already installed UL listed fire rated door and fire	সময়সীমা	02-02-2940
তা 19/08/2021: Factory has already installed UL listed fire rated door and fire	অগ্রগতির	Ziommois
	অবস্থা	
	VIACAII	On 19/08/2021: Factory has already installed UL listed fire rated door and fire
rated protective construction in the boiler room with centralized detection system.	୩% ଏ)	rated protective construction in the boiler room with centralized detection system.

২৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than4hr fire rated wall প্রবস্থেন from Transformer ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate separation between switchgears/switch room/control panel and the Transformer room
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2o22
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	[취(기미역)
মন্তব্য	On 19/08/2021: During the visit, DIFE approved As-Built Fire separation system drawing was available in the factory. Factory is instructed to prepare latest As-built drawing of fire separation system and submit to DIFE,RCC for review within 21/02/2021.

২৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন 📙	Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than4hr fire rated wall
	om Transformer
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৫.১. কাৰ্যত্ৰ	 চম
কাৰ্শক্ৰম	Provide Control Panel/Switch room /Switchgears separation by proper fire rated wall from Transformer
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
। বিশ্বস্থানা অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19/08/2021: Factory has already installed UL listed fire rated door and fire rated protective construction in the generator room with centralized detection system. During the visit, generator room fire rated door was found open and magnetic door holder of generator room was found not functional.

১. পর্ববেষ্ডণ	
পরিদর্শন 🛮	No detector in substation
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. কার্যত	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 19/08/2021: Factory has already installed Addressable detection and alarm system according to approved design/drawing at substation room.

২৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	No automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

VI.O. TIWT		
	Provide design drawings for the automatic fire detection and alarm system in	
- 1160 VI	accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with	
কাৰ্শক্ৰম	appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented	
	along with implementation plan	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রবোদ্যা নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
यमग्रीमा यमग्रीमा	02-02-2990	
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত	
অবস্থা	71/(111 19	
	On 19/08/2021: During the visit, DIFE approved As-Built automatic Fire alarm & detection system drawing was available in the factory. Mismatch has been found	
মন্ত ব্য	between installed device no. and approved drawing (pump room). Battery	
	calculation & voltage drop calculation was found incorrect. During the visit, panel -2 device no did not match with approved design/drawing. Factory is instructed to	
	prepare latest As–Built automatic Fire alarm & detection system drawing and	
	submit to DIFE,RCC for review within 21/02/2021.	
	,	

২৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	No automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ	
্র শাহভেশ ক্যাটাগরি	

10.3. TIPT		
কাৰ্যক্ৰম	Install the automatic fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	On 19/08/2021: Factory has already installed Addressable detection and alarm system according to approved design/drawing. During visit, general trouble was seen at FACP system and some detectors have been removed from the base at working floor. Addressable number was not found at most of the detector at working floor.	