

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কার্থানার নাম	জিনুয়ান স্টোবেজ লিমিটেড
ঠিকানা	, o, (Palash, Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD018
কালার কোড	

সুল্যার্যনের ধরণ: কাঠামোগ্রত সুল্যার্যন পর্যবেষ্ফণের তারিখ:				
১. পর্ববেষ্ফণ				
Ar পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ inv Ur	Factory Building has no approval drawing from lochitectural and Structural drawings were not avaigable for all building. Sub soil investigation reports Report was not available. Also Design Report westigation reports & as built drawings are not preder guidance from a qualified structural engineering Assessment (DEA) for all of the structural	lable. As-built drawings were not rt was not available. Any Material vas not available. Since the soil esent for any of the structures. Thus factory should conduct Detail		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				
১.১. কাৰ্যক্ৰম				
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural menall of the structures. Factory should also conduct (DEA) for all of the buildings. All prepared as-bubased on the requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for Detail Engineering Assessment		
সুপারিশের তথ্যসূত্র	'			
কার্থানার কার্যক্রম				
্শুগ্রা!শ্বকার চুড়ান্ত সম্মর্শীমা	প্রযোগ্য নর –			
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-			
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য				

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Crack has been Observed in Brick Masonry Wall of Dormitory Building, Production Shed পর্শবেষ্ণন and Battery Charging Shed.			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
২.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ		
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing to the Brick Masonry Wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate to the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়		
চুডান্ড সময়সীমা	_		
সংশোধিত সমরসীমা	-		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য মন্তব্য			

পর্ববেষ্কণ	
	ack has been Observed in Brick Masonry Wall of Dormitory Building, Production Shed ad Battery Charging Shed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
414424	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Wall.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমরসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন For PVC Water Tank Concentrated Load Condition was observed at the roof top of পর্শবেষ্কণ Dormitory Building.				
ক্যাপ				
অইটেম অইটেম				
ক্যান্টাগরি				
৪.১. কার্যক্রম				
Engage a qualified structural engineer to confirm and document that provisions have been made to accommodate concentrated loads. If provisions have not been made, have a qualified structural engineer develop a remediation plan.				
সুপারিশের				
ভিখ্যসূত্ৰ				
কারখানার				
কাৰ্যক্ৰম				
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়				
চূডান্ত				
प्रेमेय्रीमा				
সংশোধিত				
সমর্সীমা				
অগ্রগতির				
অবস্থা				
মন্তব্য				

٤. ٔ	পর্ববেষ্ড	
	রিদর্শন বিবেষ্ডণ	Dampness was Present in brick wall of Dormitory Building, Production Shed and Corrosion was present in steel member of Washing Shed and Exposed Rebar of Dormitory Building.
ভ	ন্যাপ নাইটেম ন্যাটাগরি	
A.	.১. কার্য	
1	.2. AIJ	Þ 9
	কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of the damp and way to prevent it re-occurring. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer. All steel member should be painted properly.
	সুপারিণে তখ্যসূত্র	র
	কার্থান কার্যক্রম	
	অগ্রাধিব	ার প্রযোগ্য নয়
	চুডান্ড সময়সী	
	সংশোধি সময়সী	π $ $
	অগ্রগতি অবস্থা	ৰ
	মন্তব্য	