

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মমটেক্স এক্সপো লি( উনি–২)
ঠিকানা	, 0, ( Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka )
কারখানার কোড	CNRD020
কালার কোড	

<u>পুণ্যাশ(লর</u> শ	রণ: কাঠামোগ্র পুল্যারন	প্ৰথবেষ্ধণেৰ গ্ৰাৰ্খ:
১. পর্ববেষ্ণণ		
পরিদর্শন <sup>r</sup> পরিদর্শন <sup>r</sup> পর্শবেষ্ফণ <sub>E</sub> ধ	All Factory Building has no approved master plan from As-built Architectural and Structural drawings available investigation report was available for Boiler Room Compressor Room Shed, Dyeing Shed-1 & Dyeing Shenot available. Also Design Report was available for mo According to FoS, Color code of Stitching and Printing Building & Central Laboratory Building is Green. But the engineering documents and material test report. There wall of Steel Frame Structures, so redundancy in later Under guidance from a qualified structural engineer Faces	le for Most of the building. Sub building, ETP Building, ed-2. Material Test Report was est of the factory building. Building, Stitching Building, ETP he building has not proper e is no cross bracing in roof or al load path is not apparent. Thus
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কার্যত্র	<sub>ब्रि</sub>	
কাৰ্যক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and Stru Plan, Section, Elevation details, all structural membral the building. Factory should also conduct Detail for all Building. All prepared as-built documents shrequirements of BNBC 2020.	pers and foundations details for Engineering Assessment (DEA)
সুপারিশে তথ্যসূত্র	ब	
কার্থানা কার্বক্রম		
অগ্রাধিকা চুডান্ত	ব্ব প্রযোগ্য নয়	
সময়সীম		
সংশোধিত সময়সীম		
অগ্রগতির অবস্থা		
শবং। মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Cr	ack has been observed in brick wall of ETP Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	T
7.0. YI 1414	
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing in Brick Wall of ETP Building are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখীনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য মন্তব্য	

Ð.	পর্ববেষ্ফণ		
Г			
	রিদর্শন র্শবেষ্ষণ	ack has been observed in brick wall of ETP Building.	
	<u>গ্র</u> প		
	াইটেম্		
4	য়াটাগরি		
৩	.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>	
		Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding	٦
	কাৰ্শক্ৰম	Crack in Brick Wall of ETP Building.	
	সুপারিশের		
	ভখ্যসূত্র		
	কার্খানার		
	কাৰ্যক্ৰম		
	<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রযোগ্য নর	
	চুডান্ড		
	সময়সীমা		
	সংশোধিত		
	সময়সীমা		
	<u>অগ্রগতির</u>		
	অবস্থা		
	মন্তব্য		]
ı			

## ৪. পর্ববেষ্ফণ

শরিদর্শন শর্শবেষ্ষণ	ater ponding was observed at the roof top of ETP Building
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
3.১. কাৰ্যক্ <u>ৰ</u>	ন
কাৰ্যক্ৰম	The roof slope and drainage system should be corrected as required to produce proper and timely drainage of the roof surface and eliminate or minimize water ponding.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	প্রশোজ্য নর
সম্বাদীমা সংশোধিত	
সমর্যসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৬. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Parapet wall was not available on Roof Top of ETP Building	]
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	╛
4 Carriery	
৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
Parapet wall of Roof Top should have built up to 42 as directed by proper guidance.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	Ш
চুড়ান্ত	
সংশোধিত   সমস্সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

## ৬. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	prrosion was present in Exposed Rebar of ETP Building.	
ক্যাপ আই(উমূ		
ক্যাটাগরি		
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	All Exposed Rebar should be painted properly.	
সুপারিশের		
<u>তথ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	প্রযোগ্য নয়	
দুড়ান্ত চুড়ান্ত	4(19) 93	
সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সম্যুসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		