

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মমটেশ্ম লি
ঠিকানা	, O, (Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD023
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোণত মূল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের ড		
১. পর্ববেষ্কণ		
Ar bu পরিদর্শন nc পর্ববেষ্কণ Bu Gi Th la er	I Factory Building has no approved master plan from the chitectural and Structural drawings were not available for any of the building not available. Any Material Test Report was not available for any of the factory building. Accordingly, Industrial Building—2, Industrial Building reen. But the building has not proper engineering there is no cross bracing in roof or wall of Steel Franteral load path is not apparent. Thus Under guidarn agineer Factory should conduct Detail Engineering	able for any of the building. As—ding. Sub soil investigation report available. Also Design Report was ng to FoS, Color code of Industrial—5, ETP Building & Office Building is documents and material test reportme Structures, so redundancy in nice from a qualified structural
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	T	
2.2. ALA	1	_
কাৰ্শক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural menall the building. Factory should also conduct Deta for all Building. All prepared as-built documents requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for ill Engineering Assessment (DEA)
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার কার্শক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সম্যুসীমা	-	
সংশোধিত সম্মানীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

	rack has been observed in brick wall of Industrial Building-1, Industrial Building-2, ub-Station Building, Industrial Shed-1 & ETP Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	abo Station Banding, industrial Shed T & Em Banding.
২.১. কাৰ্যক্ৰঃ	T
7.3. 414th	
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing in Brick Wall of Industrial Building-1, Industrial Building-2, Sub-Station Building, Industrial Shed-1 & ETP Building are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য লয়
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমর্মীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
». পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন Ci	rack has been observed in brick wall of Industrial Building–1, Industrial Building–2, ub–Station Building, Industrial Shed–1 & ETP Building.
আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Wall of Industrial Building–1, Industrial Building–2, Sub–Station Building, Industrial Shed–1 & ETP Building.

৪. পর্ববেষ্ণণ

চূড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখালার কার্যক্তম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়

পরিদর্শন In পর্ববেষ্ণ্ডণ th	adequate roof parapet has been observed on Roof Top of Office Building which is less an 42° .
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	স
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কারথানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত	্বিথযোগ্য লয় –
অগ্রগজির অবস্থা মন্তব্য	
ଜ୍ୟା	
<i>৬. প</i> র্ববেষ্ <u>ড</u> ণ	
প্রিদর্শন D	ampness was present in brick wall of Industrial Building–1. Corrosion was present in teel Member of Industrial Building–1 (Rooftop).
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্শক্ৰম	Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of the damp and way to prevent it re-occurring. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer. All Steel Member should be painted properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্নখানার কার্বক্রম	

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য