

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স কালীবাডি ডাইং অ্যান্ড ফিলিশিং মিলস লিমিটেড
ঠিকানা	, o, (Madhobdi , Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD025
কালার কোড	

মুল্যার্যনের 🏻	ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্ণ	ণ	
	All Factory Building has no approved master plan from Architectural and Structural drawings were not available built drawings were not available for any of the building was not available. Any Material Test Report was not a not available for any of the factory building. According Store Building is Green. But the building has not proper material test report. There is no cross bracing in roof of so redundancy in lateral load path is not apparent. The qualified structural engineer Factory should conduct D (DEA) for All Building.	ole for any of the building. As- ng. Sub soil investigation report vailable. Also Design Report was y to FoS, Color code of Admin and er engineering documents and or wall of Steel Frame Structures, us Under guidance from a
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কার্থ	ৰ্ক্তম	
কাৰ্শক্ৰম	for all Building. All prepared as-built documents sh requirements of BNBC 2020.	pers and foundations details for Engineering Assessment (DEA)
সুপারিণ তথ্যসূত্র		
কার্থা কার্যক্রম		
	• কার প্রযোগ্য লয়	
চুড়ান্ড সমশ্বসী		
সংশো ² সময়সী		
অগ্রগতি অবস্থা	হৰ	
মন্তব্য		

পরিদর্শন Crack has been observed in brick wall of Admin and Store Building.		
ন্যাপ আইটেম ন্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰ	I	
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing in Brick Wall of Admin and Store Building are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

). পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	rack has been observed in brick wall of Admin and Store Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Wall of Admin and Store Building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	r T
অগ্রাধিকার চূড়ান্ত	ব্ প্রযোগ্য নর
সম্বিশ্বসীমা সংশোধিত	
সমরসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Uncontrolled loading has been observed at 2nd floor of Admin and Store Building. পর্যবেষ্ণণ There is no marking at storage area indicating maximum allowable loading limit.
कार्थ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
Develop a program to ensure that all live loads for which a floor has been designed for will not be exceeded. The designated Load Manager shall oversee this program and ensure it is enforced.
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যজন
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত
সংশোধিত
সমর্সীমা -
অগ্রগতির
अवश
মন্তব্য
 পর্ববেষ্কণ
পরিদর্শন Uncontrolled loading has been observed at 2nd floor of Admin and Store Building.
THAT IT FOLLOWED LOCATION HAS DEED ODSERVED BY AND HOUR OF MAINING BID STOLE DUNGING.

পর্শবেষ্ষণ There is no marking at storage area indicating maximum allowable loading limit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম Have a qualified structural engineer confirm the capacity to support the load is কাৰ্যক্ৰম available. Load Plans should also be developed. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্ববেষ্ফণ

রিদর্শন ধ্বেষ্ফণ	amaged Column has been observed at 1st floor of Admin and Store Building.
সূপ	
াইটেম সেইকেনি	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্বক্ৰম	Have a qualified structural engineer provide further analysis and investigation of the structural deficiencies. Structural engineer shall also provide remediation documents if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
সন্তব্য	

ন. পর্ববে ষ্ টণ		
	ampness was present in brick wall of Admin and Store Building. Corrosion was present Exposed Rebar of Admin and Store Building.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of the damp and way to prevent it re-occurring. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer. All Steel Member & Exposed Rebar should be painted properly.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার চুডান্ত সমরসীমা	্রথযোগ্য ন্য –	
সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রগতির	-	
অবস্থা মন্তব্য		