

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	পারমিতা ক্যাশনস লি
ঠিকানা	, o, (Tongi East, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 375
কালার কোড	

াষনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
<u> 1ৰ্থবেষ্</u> ডণ	
রিদর্শন All floors evacuation areasEvacuation pathway: র্শবেষ্কর not comply with BNBC code. And There is no m গ্রাপ ছেটেম্	
্যাটাগরি	
.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম The minimum clear width of the pathway sh সুপাৰিশেৰ	ould be 1.0 meter
ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পৰিদৰ্শন Ground floorCollapsible / Sliding Steel / Rolling Shutter type Doors were fitted in all পৰ্যবেষ্ণন the exit of the factory.
ক্যাপ
<u>আইটে</u> স
ক্যাটাগরি
דוריטונץ
২.১. কাৰ্যক্ৰম
Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের
তিশ্যসূত্ৰ
कात्रभागात
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রয়োজ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত
न्मयुनीमा
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
. পর্ববেষ্ণণ
· 17(74)
পরিদর্শন All doors on egress routeThe doors in the mentioned egress route could not be open
পর্যবেষ্ণণ easily. Doors can be locked at any time in the direction of evacuation.
ক্যাপ আইটেম

ক্যাটাগরি ৩.১. কার্যক্রম

ম্পানিশেন
ভখ্যসূত্ৰ
কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম
ভখ্যসূত্ৰ
কাৰ্যক্ৰম
ভাষাধিকাৰ
প্ৰযোগ্য লয়

চুড়ান্ত
সমন্যনীমা
সংশোধিভ
সমন্যনীমা

৪. পর্ববেষ্ফণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

		nergency exitsThe width of emergency exit (exit-2-1st floor) is 0.8 m which don't	
_	পর্শবেষ্ণণ comply with BNBC Code. ক্যাপ		
	গাণ গাইটেম		
	গাইডেশ গ্যাটাগরি		
רַן	7161-1141		
8	.১. কাৰ্যক্ৰম		
		Estado a midila de calaba minimum 4.0 matematestale mandiana contra CNICC	
	কাৰ্যক্ৰম	Exit door width should be minimum 1.0 m to meet the requirement of BNBC guideline.	
	সুপারিশের		
	তথ্যসূত্র		
	কার্খানার		
	কাৰ্যক্ৰম		
		প্রযোগ্য নয়	
	চুডান্ড সমশ্রসীমা		
	সংশোধিত		
	সমশ্রসীমা	-	
	অগ্রগতির		
	<u>অবস্থা</u>		
	<u> মন্তব্য</u>		
L		1	
٤.	পর্ববেষ্কণ		
Г <u>-</u>	<u> </u>		
		l emergency exit doors There is 1 nos final exit in ground floor and 2 nos exit in 1st	
_		d 2nd floor but have single stair which does not comply BNBC code.	
	্যাপ গাইটেম		
	ণাখ্ডেশ গ্যাটাগরি		
[4	ภเดเลเสโ		
৫.১. কাৰ্যক্ৰম			
		Military C. Maraka, Danagara ang ang ang ang ang ang ang ang ang an	
		Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for exit door. – Minimum clear width	
	কাৰ্যক্ৰম	should be 0.9 meter./Within 6 months, Install exit door as per plan and design. –	
		Minimum clear width should be 0.9 meter.	
	সুপারিশের		
	ভ খ্যসূত্র		
	কার্খানার		

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ত সময়সীমা

সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	All floorsThere were 1 nos stair available for 10 nos occupants which was adequate according to occupant number but not adequate according minimum number as per BNBC Code.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
	,	
৬.১. কাৰ্	গর্শক্ষ	

৬.১. কার্বক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for another staircase. – Minimum clear width should be 0.9 meter./Within 6 months, Install another staircase as per plan and design. – Minimum clear width should be 0.9 meter.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
	প্রশোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

9. পৰ্ববেষ্ণৰ All staircases within the factory buildingAt 1st floor, 10 nos. of occupants and 1 nos staircases, the requirement of total width of staircase is 0.9 meter considering 2 nos. of staircase with minimum required width of 0.9 meter each. However the factory has total width of stair is 0.9 meter, which does not fulfil the requirement of BNBC guideline. ক্যাপ আইটেম ক্যাড়াগরি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for another staircase. – Minimum clear width should be 0.9 meter. Or rearrange the occupant load at floor wise to কাৰ্যক্ৰম fulfill the requirement./Within 6 months, Install another staircase as per plan and design. - Minimum clear width should be 0.9 meter. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন All stairways within the factory building-Handrail was not provided on both side of the পর্যবেজ্ঞ staircase, handrail was provided for only one side of the staircase. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি b.১. কার্যক্রম Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail. ক্যাসুত্র কার্যগানার কার্যক্রম আর্থাধিকার প্রবেজ্য লিখ চূড়ান্ত সম্বস্মীমা মংশোধিত সমরসীমা মংলোধিত সমরসীমা আর্থাতির অবস্থা মার্যজ্ঞাতির অবস্থা মন্তব্য স্থাবিত্তর বিশ্বক্তর বি	
ক্যাপ আইটেম কাটাগরি b.s. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্ৰম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিভ সমরসীমা অগ্রগভির অবস্থা মন্তব্য	
জাইটেম কাটাগরি b.S. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail. সুপারিশের ভ্যাসুত্র কার্যনানার কার্যক্রম জ্ঞাধিকার প্রযোজ্য ন্য চূভান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা জ্ঞাতির অবস্থা মন্তব্য	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail. সুগাৰিশেৰ ভখ্যসুত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অধাধিকাৰ প্ৰযোজ্য লয় চূডান্ড সমন্যসীমা মংশোধিভ সমন্যসীমা অধ্যভিব অব্যঃ মন্তব্য	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail. সুগাৰিশেৰ ভ্ৰমানুত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয চুডান্ত সম্বসীমা মংশোধিভ সম্বসীমা অগ্ৰগভিৰ অব্যা	আইটেম
৮.১. কাৰ্যক্ৰম Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail. সুগাৰিশেৰ ভ্ৰমানুত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয় চুডান্ত সম্বসীমা মংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰাভিৰ অব্যা	কাটাগরি
Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail. সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	
the nose of stair to the top of the handrail. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারথানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	৮.১. কাৰ্যক্ৰম
the nose of stair to the top of the handrail. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারথানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	
তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	
তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	সপারিশের
কার্যজন কার্যজ্ঞ ব্যাজ্য ন্য চূড়ান্ত সম্প্রমীমা সংশোধিত সম্প্রমীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য নয চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা মন্তব্য	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	
চুড়ান্ত সম্যসীমা সংশোধিত সম্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	
স্টাৰ্সীমা — সংশোধিত — সমৰ্সীমা — অগ্ৰগতিৰ — অবস্থা — মন্তব্য	
সংশোধিত সমবসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	
সমরসীমা ⁻ অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	
অবস্থা মন্তব্য	
<u>মন্তব্য</u>	অগ্রগাতর
	অবস্থা
. পৰ্যবেষ্কণ	মন্তব্য
. পৰ্যবেষ্কণ	
. পর্যবেষ্ষণ	
. পর্যবেষ্ণণ	
	১. পর্ববেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন All stairways within the factory building - Collapsible / Sliding Steel non fire rated doors
পর্শবেষ্ণ্য were installed without self closing option.
ক্যাপ
<u>আইটেন</u>
ক্যাটাগরি
৯.১. কাৰ্শক্ৰম
Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable
[1.5 nours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড _
সম্বসীমা
সংশোধিত
प्रभव्यमा -
অগ্রগতিব
অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Escape routeAt ground floor, 40 nos. of occupants and 1 nos exits, the requirement of discharge floor exit is 1.8 m considering minimum width 0.9 m in each exit. However the factory has discharge floor exit width is 4.07 meter adequate according to occupant but not minimum number of all discharge exit is does not fulfil the requirement of BNBC Code.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	There must have 2 number of exit with minimum clear width of 1m for each exit and must comply 4mm per person of occupant.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u> অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	-
শগ্রগতির শবস্থা	
<u>- ' ' ' '</u> মন্তব্য	

55. 1 1 (বিশ্বণ		
পরিদর্শন	All Stairs within the factory buildingStairways were not finished near to final exit gate at	
পর্ববেষ্ষণ	ground floor.	
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		

১১.১. কাৰ্যক্ৰ	১১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 1 hour fire rating separated corridor at ground floor./Within 6 Months, All stairway to have direct access to any designated refuge area which requires 1 hour fire rated construction at ground floor for fire separated corridor.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য লয়		
চুডান্ড সময়সীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Evacuuation routeFinal evacuation route of building was not protected from production areas and electrical substation, generator which was located adjacent to south side final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route./Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers কাৰ্যক্ৰম with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

<u> </u>	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ore areasStorage areas at GF-2nd floors did not have fire rated walls or doors.
ক্যাপ আই(উম্	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কাৰ্বক	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area. /Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u> অগ্রাধিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন | High risk roomsHigh risk rooms (Boiler / Generator / Substation / Chemical) were not পর্যবেষ্ণণ fire separated from production area. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ১৪.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the কাৰ্যক্ৰম adjacent to final exit route./Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit route. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত *ने*भेश्रनीभा সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৫. পর্যবেষ্ষণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	tore areasSmoke & heat vents were not required at storage area.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১৫.১. কার্যত্র		
26.2. ALA	<u>የ</u> ግ	
কাৰ্যক্ৰম	Provide smoke and heat vents on the roof / ceiling / wall at godown section.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার ক্রিন্		
কাৰ্যক্ৰম	POCOUNE TO THE POCOUN	
1	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমর্মীমা	_	
সংশোধিত		
সম্ম্সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory areaOpening or পর্শবেষ্ণণা penetration was not properly sealed at chemical store located ground floor. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Seal all openings in walls with fire resistant materials having 2 hours fire rating. Or In case of openings in slab / floors, provide vertical enclosures extending above কাৰ্যক্ৰম and below such openings. Walls of such openings should have at least 2 hours fire resistance rating. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত **म**भग्नमीभा সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য ১৭. পর্ববেষ্ণণ পরিদর্শন Signs were not posted appropriately on all evacuation pathways. পর্যবেষ্ণণ

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated কাৰ্যক্ৰম exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. 'সুপার<u>ি</u>শের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণনা Emergency lighting was not provided for evacuation pathway.	
ক্যাপ	
অ্যাইটেম	
বাংডেশ ক্যাটাগরি	
רוריטונץ	
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
The earnest naths should be illuminated with emergency lighting with newer back	¬
The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back— কাৰ্যক্ৰম up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit	
doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.	4
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	41
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	╛╽
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য ন্য	╛
চুড়ান্ত	7
प्रमेयप्रीमा	
সংশোধিত	71
त्रभग्ने	
অগ্রগতির	7
অবস্থা	
মন্তব্য	┪
	그
১৯. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন All Stairs within the factory buildingEvacuation stairways were not provided with	\neg
পূৰ্যবেষ্ণৰ্ emergency lighting.	\dashv
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রপ	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য	
চুডান্ত		
সম্প্রসীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
অ গ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		

পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory areaEmergency lighting পর্যবেষ্ক্রণ has no Generator / IPS as a backup power supply.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
1700 111
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্রম Provide back-up power supply with IPS or battery for emergency lighting
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
<u> </u>
কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ড
प्रभविष्य
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৪১. পর্ববেষ্কণ
All accessible floors / buildings and sections within the factory areaFactory did not
store available in this factory.
कग्रथ
অাইটেম
1 "(" & 1
कगांजान्त्र

২১.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm./Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা

২২. পর্যবেষ্কণ

মন্তব্য

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory areaManual activation	
পৰ্শবেষ্ণণ points were not appropriately spaced. ক্যাপ	
অইটেম	
ক্যাটাপরি	
২২.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Install Manual activation call point at all exit routes	
সুপারিশের	
ভ্যাসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অ গ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত	
x x x x x x x x x	
সংশোধিত	
সমস্সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
২৩. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area The alarm system	
्रिशानिक विशेष not covers all floors	

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm কাৰ্যক্ৰম must be automatically triggered on detection of a fire. সুপারিশের ভ্খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত <u>भूभग्रभी</u>मा সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

	l accessible floors / buildings and sections within the factory areaFactory had adequate numbers of smoke detectors in mentioned floors.
ক্যাপ আইটেম	
সাহডেশ ক্যাটাগরি	
২৪.১. কার্যত্র	ья
(0.0.	
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	_
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
শুগ্রুগাণ্ডর অবস্থা	
মন্তব্য	

৫. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Office roomRelevant documents were not available on the day of assessment.	
ক্যাপ আইটেম		
অ।খড়েশ ক্যাটাগরি		
२६.১. क	ৰ্থজ্জ্ম	
কাৰ্যক্ৰম	periodically and maintained the record properly.	
সুপারিণ তথ্যসূত্র		
কার্থা কার্যক্রম		
অগ্রাধিব	গ্র প্রযোগ্য ন্য	
চুড়ান্ড সমশ্রসী	ना -	
সংশো ^{হি} সময়সী		
<u>অগ্রগতি</u>		
অবস্থা মন্তব্য		

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Number of fire পর্যবেষ্ক্রণ extinguishers were inadequate and without proper tag.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২৬.১. কাৰ্শক্ৰম		
Provide adequate number fire extinguisher in all working floor and to keep the record for re filling & properly tagged.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার প্রশোগ্য লয় চুড়ান্ত	7	
সমর্মীমা ⁻ সংশোধিত	$\frac{1}{2}$	
সম্ব্যসীমা ⁻ অগ্রগতির	$\frac{1}{2}$	
অবস্থা মন্তব্য	$\frac{1}{2}$	
	<u>_</u>	
n spirasta		

৭. পর্ববেষ্ণ্ডণ		
রিদর্শন শবেষ্কণ	ne extinguishers were not appropriately spaced.	
ক্যাপ আইটেম		
য়াটাগরি		
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Place the extinguisher near the path of exit travel & easily accessible	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	0000007 3-131	
	প্র্যোগ্য ন্য	
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections v পর্শবেষ্কণ dedicated fire pump or hydrant system.	rithin the factory areaFactory had no
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৮.১. কার্শক্রম	
Within 6 Weeks, Prepare proper design and কাৰ্যক্ৰম alternate backup power supply./Within 6 m alternate backup power supply.	
সুপারিশের ভথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
ু চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory areaThere was no পর্যবেষ্ক্রণ alternative backup power supply for fire pump or hydrant system. ক্যাপ আইটেন ক্যাভাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Dedicated fire pump should have own generator for alternative power backup.
<u>সু</u> পারিশের	generalis in a partiple control of the general section of the genera
তুমাম তথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোজ্য নর
<u> </u>	
<i>ने</i> भेश्रनीमा	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

	accessible floors / buildings and sections within the factory areaReleva cuments were not available on the day of assessment.	nt
ক্যাপ ্ৰ		
আইটেম ক্যাটাগরি		
क्राशाना		
৩০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
	Periodically check fire pumps. Maintain record properly	
সুপারিশের		
ভ খ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
<u> </u>	9(11-1) 1-1	
সময়সীমা	-	
সংশোধিত	_	
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		ı

,	
১. পর্যবেষ্ণণ	
	accessible floors / buildings and sections within the factory areaThe factory has no se pipe for firefighting system.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৩১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	/Provide 1 riser and hose for each 1000 sqm floor area as per BNBC Code.
সুপারিশের	·
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশো্ধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u>মন্তব্য</u>	

শাগ্ৰপশ্ৰ প্ৰব্যৱেষ্মল ful	l accessible floors / buildings and sections within the factory areaDia of standpipe Ifilled the requirement, however the dia of first aid hose which is lower than the BNBC de.
ক্যাপ আইটেম্	ue.
ক্যাটাগরি ৩২.১. কার্যত্র	221
O (. 0. 11 14	⁷ 1
কাসক্রম	Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the requirement of BNBC guideline
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক	Gorund floor or roofThere is no hose,The water throw of jet was found 0 meter distance. Hose pipe water pressure is lower than the minimum requirement of BNBC guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৩.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	/Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	_
সমরসীমা	
সংশোধিত	_
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন Office roomStandpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically পর্যবেষ্ণণ and no rlevant docouments found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি
৩৪.১. কাৰ্বক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের
্তিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য
<u> চুডান্ড</u>
সংশোধিত
অগ্রগতির
অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
৩৫. পর্যবেষ্ণ্রণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory areaThis volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 22000 litters.
ক্যাপ

कार्य	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ואוואואוני	
৩৫.১. কাৰ্যত্ৰ	মুম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline./Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 ltrs x 75 min=1, 42,500 Ltrs.[For Each Riser]
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
অব স্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Main exit routeAdditional fire fighting equipment like sand, water & buckets were not পর্যবেষ্ণ্য provided at the exact location.
कार्ष
আইটেম
ক্যাটাগরি
৩৬.১. কার্যক্রম
Describe a delitional flow finishing a series and bline and boundary because it as
Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or
easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের
ত্রিশাসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত
प्रभेत्रिमा
সংশোধিত
기ম·대기 -
অগ্রণতির
অবস্থা
মন্ভব্য
৩৭. পর্ববেষ্ফণ
21. 11(1 - \$1
পরিদর্শন Production floorsCombustible materials were found near heat / electrical source durin
পৰ্শবেষ্ণ্য operational process of factory.
ক্যাপ
অ্ছাট্ডেম
ক্যাটাগরি
וויוסונץ

৩৭.১. কাৰ্যক্ৰম Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the কাৰ্যক্ৰম lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

I- 	
	le floors / buildings and sections within the factory areaThere was no
প্ৰবিষ্ণণ back-up po	wer supply for alarm system.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৩৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Power ba	ckup supply should be provided for fire alarm system.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
<u>চূড়ান্ত</u>	
সঁমরসীমা ⁻	
সংশোধিত্ত	
সময়সীমা -	
অগ্রগতিব	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৯. পর্ববে	<u>ক্ষণ</u>	
		l accessible floors / buildings and sections within the factory areaVisual alarm system as not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
<u>මත.</u> ა. ?	<u>'</u>	
ಅನಿ.ಎ.	אואפ	PM
কাৰ্যক্ৰ		Visual alarm system should install at at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require.
সুপারি তথ্যসূ		
কার্থ কার্বজ	ম	
অগ্রাধি	ৰ্কা র	প্রবোগ্য নয়
চুড়ান্ড সময়র্স		
সংশো সম্বর্গ		
অগ্রগ্র অবস্থা		
মন্তব্য	•	

রিদর্শন ব্যবেষ্ষণ	ffice room Fire license was invalid or not updated.	
<u>সূপ্</u>		
<u>াইটেম</u>		
গ্যাটাগরি		
০.১. কার্যত	১ ম]
কাৰ্যক্ৰম	Obtain fire license / permit from issuing authority	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোজ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত	_	
সম্যুসীমা অগ্রগতির		
শ্রশাভর অবস্থা		
মন্তব্য		
10 1		

১. পর্বাবেষ্ণণ	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
পরিদর্শন Office roomNo relevant documents found during the day of assessment.	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাপরি	
৪১.১. কার্যক্রম]
কাৰ্যক্ৰম Obtain building approval from issuing authority	
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্তম ত্থা বিশ্ব বি	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
্বাৰ্য অবস্থা মন্তব্য	

	Il accessible floors / buildings and sections within the factory area The fire to cover the whole factory.	re license did
ক্যাপ্		
আইটেম ক্যাটাগরি		
ורוויטונאן		
৪২.১. কার্যত	<u> মূ</u>	
 কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কারখানার কার্যক্রম		
ı ———	থেযোগ্য লয়	
<u> </u>	_	
স্মর্মীমা সংশোধিত		
अभग्रभीमा		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		<u> </u>

৩. পর্যবেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	fice roomNo relevant document found during the day of assessment.	
ক্যাপ আই্টেম্		
ক্যাটাগরি		
৪৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম জন্মঞ্চিক্ৰাৰ	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড	그(기의) 학자	
সম্প্রমীমা সংশোধিত		
সমশ্রসীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
। অবংগ মন্তব্য		

ারিদর্শন 1র্ববেষ্ফণ	fice roomBoiler operator license was not available.	
ানবেক্ডগ ন্যাপ		
শাইটেম		
চ্যাটাগরি		
		1
৪৪.১. কাৰ্যক্ৰ	· ⁶ 4	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কার্যক্রম জগ্যধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত -	4(19) 913	
সম্বসীমা ।		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

ে পর্যবেষ্ডণ	
· () () () ()	
পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	ffice roomNo relevant document found during assessment day.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪৫.১. কার্যত	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	