গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



"শ্রমজীবী মানু্য্বের অধিকার, বৈষ্ম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

<u>ক্যাপ পর্ববেষ্ষণের তথ্য</u>

রখানার নাম	লিডিং ক্যাশন লি:		
কালা		a Road, Pahartali, H/I Area	
রখানার কো	CHT 104		
লার কোড			
্যায়লের ধরণ	• কাঠামোগত মুল্যায়ন		পর্যবেষ্ষণের তারিখ:
পর্ববেষ্ষণ	<u> </u>		
		(Cutting section) Minimum width of pathway minimum requirement of width of the evacu	
১.১. কাৰ্শক্ৰু	•		
কাৰ্শক্ৰম		idth of the pathway should be 0.9 meter	
সুপারিশের তথ্যসত্র	The minimum clear v	idth of the pathway should be 0.9 meter	
সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্বজ্রম	The minimum clear w	idth of the pathway should be 0.9 meter	
সুপারিশের তথ্যসুত্র কারখালার কার্বক্রম অগ্রাধিকার	The minimum clear v	idth of the pathway should be 0.9 meter	
সুপারিশের তৃখ্যসুত্র কারখানার কার্থক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ড সমরসীমা	The minimum clear w	idth of the pathway should be 0.9 meter	
সুপারিশের তৃথ্যসুত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ড সদরসীমা সংশোধিত সমরসীমা	The minimum clear w	idth of the pathway should be 0.9 meter	
সুপারিশের তথ্যসুত্র কারখানার কার্শক্রম অগ্রাধিকার চুড়ান্ড সময়সীমা সংশোধিত্ত	The minimum clear v Implemented প্রযোগ্য লয় -	idth of the pathway should be 0.9 meter	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Highly stressed column
ক্যাপ আইট্টেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Water tank need to be emptied and identified tributary area of columns in all floor not to be used storage
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্ঞ্থানার কার্শজ্রম	Whom is going to carry out the recommendation?
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চুডান্ড সমশ্রসীমা	2&-0&-2022
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	o 7 - o 7 - 7 9 d o
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Remarks from DIFE about the process

পরিদর্শন পর্যবেষ্ষণ	Highly stressed column
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শজ্ঞম	Factory Engineer to review design loads and columns stresses in area identified above
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থানার কার্শজ্রম	How will be the recommendation be carried out?
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত্ত সময়সীমা	07-07-7910
অগ্রগতির	
অবস্থা	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষ৹	Location-All stairs Handrails is provide only one side of the stair case
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগর্হি	

৪.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্শক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	०७–०৮–२०२२
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

৬. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শজ্ঞম	Verify n-situ concrete stresses either by 100mm dia cores or existing cylinder strength data for identified columns
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থ্যনার কার্শক্রম	
অগ্রাশিকার	অবিলম্বে
চুডান্ত সমর্যসীমা	_
সংশোশিত্ত সমর্মসীমা	o7-o7-79do
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Highly stressed column
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

	A Detail Engineering Assessment factory to be commenced, see attached scope.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র কাক্সানার	
কারখানার কার্শজ্রম	
অগ্রাণিকার	অবিলম্বে
চুডান্ত সমর্গসীমা	_
<u> ત્ર</u> સ્ત્રત્રામાં	0 / - 6 / - 7 0 - 9 0
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	1

ক্যাপ আইটেম্	পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Highly stressed column
	ক্যাপ আইটেম	

৭.১. কাৰ্বজন

কাৰ্শক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory given considaration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসুত্র	
কার্ন্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাশিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত সমর্শসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	०७–०৮–२०२२
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

	Location: Ground floor Final evacuation route of the building is not protected from the high risk uses. There are 03 generators in open condition at ground floor which is located adjacent to final exit	
ক্যাপ আইট্টেম ক্যাটাগরি		

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্য্থানার কার্শক্রম	Implemented (They Have Removed Generators)
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্যসীমা	_
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	०७–०৮–२०२२
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
অবস্থ। মন্তব্য	

৯. পর্ববেষ্ষণ পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ Location: Ground floor Final evacuation route of the building is not protected from the high risk uses. There are 03 generators in open condition at ground floor which is located adjacent to final exit ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final exit
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থ্যানার কার্শক্রম	Implemented (They Have Removed Generators)
অগ্রাশিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	2&-75-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত্ত

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ Highly s	tressed column	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি		
<u>ক্যাভাশান</u> ১০ ১ কার্যক্রম		

কাৰ্শক্ৰম	DEA Detail Engineering Assessment to be complited
সুপারিশের	
তথ্যসুত্র	
কার্থানার	
<u>কাৰ্শক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	०७–०৮–२०२२
<u>সময়সীমা</u> সলক্ষিন	
অগ্রগতির 	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Highly stressed column	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

১১.১. কাৰ্বজন

চাৰ্শক্ৰম	Continue to implement load plan.
ণুুুু মুু্মানুত্র	
চারখাঁলার চার্শক্রম	
মগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
ৃডান্ত মির্শসীমা	_
াংশোধিত্ত দামশ্রসীমা	07-08-507F
মগ্রগতির	
মবস্থা	
ন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Location - All floor Only 03 manual activation points are installed at all floors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তথ্যসত্র	
<u>ত চনুব</u> কারখানার কার্শক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্যসীমা	_
সংশোধিত্ত সমর্য্রসীমা	०७–०৮–२०२२
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত্ত
মন্তব্য	

১৩. পর্যবেষ্ষণ	
পৰিদৰ্শন Manual alarm system & manual call point are not checked regularly & maintained পৰ্শবেষ্ষণ record properly.	
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Factory management should check alarm call points $\&$ alarm periodically and maintain the record properly.
মুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্ন্থানার কার্শক্রম	Implemented
মগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
মংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	07-07-7940
মগ্রগতির মবস্থা	সংশোধিত্ত

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	The factory has no hose pipe for fire fighting system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্শক্রম

কার্মক্রপ 	Provide sufficient number of hose pipe on each floor and travel distance as per RMG guideline.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র কারখানার	
কারখানার কার্শক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	<i>≤</i> € − <i>? ≤ ≤ 5 ≤ 5</i>
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত্ত
মন্তব্য	

১৫. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন Location - Ground floor (Generator room) Visual fire alarm has not ensured where the পর্শবেষ্কণ generators are located at ground floor. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	Visual fire alarm should be place at Generator room.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্যসীমা	_
সংশোধিত্ত সনশ্রসীনা	०७–०৮–२०२२
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত্ত
মন্তব্য	

পরিদর্শন	Full area of the factory is not covered under the coverage of fire licenese. The fire
পর্ববেষ্ষণ	license of the factory covered only 12000 square feet area.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৬.১. কাৰ্যজ্ঞ	স্ম
কাৰ্শক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্ঞ্খানার কার্শক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সন্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	०७–०৮–२०२२
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত্ত
মন্তব্য	

	১৭. পর্যবেষ্ম	শ
I		
	পরিদর্শন	Multi tenancy is available at the factory premises but no single fire safety management
		system is available in the factory.
	ক্যাপ	

আইটেম ক্যাটাগরি ১৭.১. কার্শক্রম Implement to a single fire safety management system with approvals from all কাৰ্শক্ৰম tenants in the factory building. সুপারিশের ত্তথ্যসুত্র কারখানার Implemented কাৰ্শক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত সমর্মসীমা সংশোধিত্ত ०७–०৮–२०२२ সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	The boiler license of the factory had expired on January 06, 2013.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Obtain the valid boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্থালার কার্শক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	०७–०৮–२०२२
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত্ত
মন্তব্য	

বিষ্কণ '''	e boiler operator has no boiler operating license.
াপ ইটেম	
২৩েশ াটাগরি	
.১. কাৰ্শজ	ম
হার্শক্রম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
শুপারিশের	
<u>জ্থ্যসূত্র</u>	
হারখালার হার্শক্রম	Implemented
গগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
যুডান্ত শনস্রসীনা	-
মংশোধিত মনয়সীমা	०७–०৮–२०२२
মনন্দ্রিব	সংশোধিত