

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ফাউলিন ফ্যাশন লিমিটেড।
ঠিকানা	PLOT NO1, ROAD NO14, SHAMPUR KADAMTALI I/A, DHAKA
কারখানার কোড	DHK216
কালার কোড	

মুল্যায়লে	নর ধরণ	: বৈদ্মুতিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবে	ব্ষ্ফণ		
পরিদ' পর্ববে	শ্ৰ শ্ৰ Iক্ষণ ins	The generator room smaller than the required sicoperly segregated from the rest of the occupant of firefighting equipment is present in the general side generator room of the point frame earthing the rrent or earth fault protection provided of No contractions.	cy No detector in generator room tor room Combustible materials of generator instead of two No over
ক্যাপ আইটে ক্যাটা	<u>টম</u>		
<b>3.3.</b>	কাৰ্শক্ৰম		
কাৰ্য		Produce design drawings to demonstrate the from floor to ceiling and an approved fire rated Generator room. Provide firefighting equipme Provide over current and earth fault protection	self-closing swing door for the _
সুপা তথ	ারিশের গ্যসূত্র		
	র্থানার র্যক্রম		
<del> </del>		প্রযোগ্য নর	
	<u> থিসীমা</u>	_	
সম	ાયમાં	06-07-7900	
অগ্র অব	য়গতির ক্যা	শুরু হ্বনি	
মৃন্ত	· ·	On 29/11/2020: – The generator room size is in present. There is no detector no fire fighting equatorial is present. One point frame earthing of fault protection are not provided. No cover provided on visit day Fire extinguisher is provided is not provided in substation and generator roof adequate. One point frame earthing of generator trenchs	ruipment in the room. Combustible f generator. Over current and earth wided on the cable trenchs. 10–02–but smoke detector /heat detector m.Size of the generator room is not

#### ২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	☐ The generator room smaller than the required size ☐ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy ☐ No detector in generator room ☐ No firefighting equipment is present in the generator room ☐ Combustible materials inside generator room ☐ One point frame earthing of generator instead of two ☐ No over current or earth fault protection provided ☐ No cover on the cable trench
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	$\square$ Remove Combustible materials from generator room. $\square$ Ensure double earthing of generator frame $\square$ Provide cover on the cable trench
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	On 29/11/2020: Combustible materials are not removed from generator room. 10-02-2021 on visit day Combustible materials are found in generator room.

### ৩. পর্যবেষ্ফণ

প্রিদর্শন	No instruction for first aid to electrical shock Cable ends not properly soldered or crimped Connection without lug Body & door not earthed No clear identification mark on distribution board Wooden switch board with empty exposed port. Cables inside DB are not clipped properly & causing messiness. Combustible materials near DB.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

).১. কাৰ্যক্ৰ	न
কাৰ্যক্ৰম	Provide earthing to body & door. Provide clear identification mark on distribution board. Install & examine Switchboard properly
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	On 29/11/2020: –No instruction for first aid is found. Cable ends are not properly soldered. Several connections were made without lugs. Door earthing is not found. Body earthing is insufficient. No identification is found. Wooden switch boards are still present. messy cabling is present. Combustible materials are still present near DB. 10–02–2021 on visit day No instruction for first aid to electrical shock.Cable ends not properly soldered or crimped.Connection without lug.Body & door not earthing.No clear identification mark on distribution board.

### ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন তিন্দু বিদ্যালয় বিদ্যালয

৪.১. কার্যক্রম ☐ Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock ☐ Remove messiness of wires & ensure well-dressed cabling with lugs [] Remove combustible কাৰ্যক্ৰম materials from DB s nearest zone. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা On 29/11/2020: -No instruction is provided for first aid. Messy wires are present inside DB. Combustible materials are not removed.10-02-2021 on visit day No মন্তব্য instruction for first aid to electrical shock. Cable ends not properly soldered or crimped.Connection without lug.Body & door not earthing.No clear identification mark on distribution board. combustible materials found.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ   Electric cables do not pass through insulated conduits   Messy wiring
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি
৫.১. কার্যক্রম
Tribert III Dusvide in suleto de conduito II Denle se un dusced ne cest utilità :
কাৰ্যক্ৰম 📙 Provide insulated conduits 🖟 Replace undressed messy wiring
সুপারিশের
জ্খ্যসূত্র
कानुभानान
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড  _
সংশাধিত   ১, - ১, - ১, ১, ৭ ০
<u> </u>
অ্থাতির শুক্ত হয়নি
অবস্থা   ত্ৰিণ খ্ৰাণ
On 29/11/2020: Insulated conduits are not provided. Undressed messy wiring is
মন্তব্য not replaced.10–02–2021 on visit day Insulated conduits are not provided.
Undressed messy wiring is not replaced.10

পর্ববেষ্ফণ	
রিদর্শন 🛮 / র্ববেষ্কণ	Air termination network absent
্যাপ াই্টেম্	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰ	1
	Provide air termination network
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 29/11/2020: factory has not installed LPS yet.10-02-2021 on visit day Lightning protection (LPS) is not installed at factory roof top but drawing submitted to DIFE for approval.