

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ক্রাউলিন ক্যাশন লিমিটেড।
ঠিকানা	PLOT NO1, ROAD NO14, SHAMPUR KADAMTALI I/A, DHAKA
কারখানার কোড	DHK216
কালার কোড	

ল্যামনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যামন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ্রণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্বজ্ঞম	
The factory owner has been instructed to prepar vetting. Once it is submitted by the factory owner factory owner should arrange displaying the app the wall in a visible loaction and shall adhere to	er, it will be duly vetted. The roved load plan for each floor on
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্বাম্প্রাম্পিকার প্রযোগ্য লয় ত্ত্বিভাৱ ত্ত্তিবিভাৱ ত্ত্বিভাৱ ত্ত্বিভাৱ ত্ত্বিভাৱ ত্ত্তিবিভাৱ ত্ত্তিবিভাৱ ত্ত্তিবিভাৱ ত্ত্যিক ত্ত্তিবিভাৱ ত্ত্তিবিভাৱ ত্তিবিভাৱ ত্তিবিভাৱ ত্ত্তিবিভাৱ ত্তিবিভাৱ ত্তিবিভাৱ	
সম্প্রসীমা সংশোধিত ১৬-০৭-২০২২ সম্প্রসীমা	
অ গ্রগতির অবস্থা	
On 29/11/2020: No floor load plan was displayed 10.02.2021: This issue covered with DEA. Factory DIFE enlisted consulting firm. On 15.09.2021: This management has not engaged DIFE enlisted consulting firm.	y management has not engaged s issue covered with DEA. Factory

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Load intensity
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	[]

২.১. কাৰ্যক্ৰম

	The consultants strongly recommed storing any type of cartoon boxes, finished
কাৰ্যক্ৰম	products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not
	exceed 40 psf (2.0 kN/m2)
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	_
সম্মুসীমা	
সংশোধিত	07-07-7240
সমশ্রসীমা	- 0 - 0 0 0 1 -
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	11/ 11/ 10
	On 29/11/2020: No Overloading has been found on the date of inspection. On
মন্ত ৰ্য	10.02.2021: No overloading found on visit date. On 15.09.2021: No Overloading has
	been found on the date of inspection.

৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Soil Investigation Report
ক্যাপ আইটেয়	
ক্যা টা গরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Soil investigation should be done as soil boring report is not available to check the foundation adequacy.
সুপারিশের	Touridation adequacy.
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	26-25-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	On 29/11/2020: There was no soil investigation report were available on site. On 10.02.2021: Soil investigation report has not available of factory management. On 15.09.2021: Soil investigation report has not available of factory management.

৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Distress in Primary Structural Element
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the
	remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
"" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> ने</u> भेशनीभा	
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> −%₹−₹0₹₹
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	On 29/11/2020: Crack has been observed on almost all the floors at beam & slab.No investigation report has been found for crack. On 10.02.2021: Crack has been found on beam. No action has been taken yet. No investigation report found on site. On 15.09.2021: Crack has been found on beam. No action has been taken yet. No investigation report found on site.

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Exposed rebar has been observed at roof
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Cut the additional rebar, otherwise apply protective coating or any other measures to prevent corossion.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চড়ান্ড	৬ সপ্তাহ
সম্প্রমীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	○ <i>७</i> – ○ <i>७</i> – ₹ ○ ₹ ?
অবস্থা	শুক হর্মান
মন্তব্য	On 29/11/2020: Exposed rebar has been found on roof top column and stair. On 10.02.2021: Exposed rebar found on roof top. No action has been taken yet. On 15.09.2021: Exposed rebar found on roof top. No action has been taken yet.

હ.	পর্ববেষ্ণ	ণ
5	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Dampness has been observed on side walls & slab
V V V	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	I land on the accidence of a suplified atmosphere and account address all areas of people d
কাৰ্বক্ৰম	Under the guidance of a qualified structural engineer address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair them as soon as possible.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	On 29/11/2020: Dampness has been found on almost all the floors at periphery wall & slab. On 10.02.2021: Dampness found on periferi wall and slab. No action has been taken yet On 15.09.2021: Dampness found on periferi wall and slab. No action has been taken yet