



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	কান ক্যাক্টরী লি:
ঠিকানা	Haji Rafiz Uddin Tower, Uniq Bus Stand, Ashulia EPZ Road
কারখানার কোড	DHK218
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Steel or temporary structure not conforming to Type-I construction on Roof-top of building more than 4 storey high.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Remove temporary structure from roof top.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 07/06/2020: Corrected. Factory has already removed temporary structure from roof top. On 20/10/2020: Corrected. Found same as last follow-up. On 14/09/2021: No tempory structure found in rooftop during this visit.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Inadequate horizontal separation □ Inadequate vertical separation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. □ Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 07/06/2020: Factory has already submitted proposed fire protection/ separation construction design/drawing to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 20/10/2020: Factory has submitted proposed fire protection/ separation construction design/drawing to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 14/09/2021: Factory has submitted proposed fire protection/ separation construction design/drawing to DIFE,RCC at 12/11/18 waiting for review.After approval they will install.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Inadequate horizontal separation □ Inadequate vertical separation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under □Mixed Occupancy□ (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guidelines. □ Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: During inspection, wastage store and fabric ware house (occupancy- H) was seen with cutting section (occupancy-G2) without fire rated construction and opening was seen without fire rated protection. (Location: 5th floor south side) . Boiler room (occupancy-J) was seen with Iron section (occupancy-G2) without fire rated construction. (Location: 3rd floor south west) . Compressor (occupancy-J) was seen with printing section (occupancy-G2) and storage without any fire rated constrain. (Location: 5th floor exit-1) Medical room (occupancy-D) was seen with office area (occupancy-F) and storage (occupancy-H) area without any free rated construction. (Location: 3rd floor exit-1) On 20/10/2020: During the visit, production area is not separated by fire rated construction and opening protection from all storage areas (wastage store and fabric ware house) , boiler room is also found beside iron section without any fire rated separation at 3rd floor, Compressor is not separated by fire rated construction from printing section at 5th floor, Medical room was seen with office area and prayer room was seen with storage & office area without any fire rated separation at 3rd floor. On 14/09/2021: During the visit, production area is not separated by fire rated construction and opening protection from all storage areas (wastage store and fabric ware house) , boiler room is also found beside iron section without any fire rated separation.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls (including stairways and lift shaft, if any) not equivalent to the fire resistance rating of the wall.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce drawings and show methods to demonstrate how prevention of smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls (including stairways and lift shaft, if any) will be ensured with fire-rated assembly according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 07/06/2020: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing with safe evacuation plan to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 20/10/2020: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing with safe evacuation plan to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 14/09/2021: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing with safe evacuation plan to DIFE,RCC at 12/11/18 waiting for review. After approval they will install.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls (including stairways and lift shaft, if any) not equivalent to the fire resistance rating of the wall.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Prevent smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls (including stair and lift shaft, if any) with fire-rated assembly according to the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: Production area is not separated from staircases due to non-rated opening protection. So that smoke and fire can easily propagate through the staircases. Both stairways are not fire separated from production areas and having non-rated collapsible gates and glass doors at each floor of the whole factory building. On 20/10/2020: Both stairways are not fire separated from production areas and having non-rated collapsible gates and glass doors at each floor of the whole factory building. Unprotected opening is found beside stair-2 with production area. On 14/09/2021: Both stairways are not fire separated from production areas and having non-rated collapsible gates and glass doors at each floor of the whole factory building.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit doors do not open in the direction of traffic flow. Exit corridors/aisles/passageways are obstructed Exit corridor and passageways effective widths are less than minimum.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure the opening direction of all exit doors to the direction of traffic flow.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 07/06/2020: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing with safe evacuation plan to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 20/10/2020: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing with safe evacuation plan to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 14/09/2021: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing with safe evacuation plan to DIFE,RCC at 12/11/18 waiting for review. After approval they will insstall.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit doors do not open in the direction of traffic flow. Exit corridors/aisles/passageways are obstructed Exit corridor and passageways effective widths are less than minimum.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure adequate number of exit doorways with minimum width in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. Ensure minimum width of corridors and Passageways between fixed elements in all exit ways according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: Collapsible gate (Location: 3rd floor exit-2, 4th, 5th floor exit-1 & exit-2), inward swing glass door (Location: 3rd floor exit-1) type doors are found at all exits of the floor with locking features. On 20/10/2020: Collapsible gate (Location: 3rd floor exit-2, 4th, 5th floor exit-1 & exit-2), inward swing glass door (Location: 3rd floor exit-1) type doors are found at all exits of the floor with locking features. On 14/09/2021: Collapsible gate inward swing glass door (Location: 3rd floor exit-1) type doors are found at all exits of the floor with locking features.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit doors do not open in the direction of traffic flow. Exit corridors/aisles/passageways are obstructed Exit corridor and passageways effective widths are less than minimum.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Keep aisles, corridors and passageways on escape routes free of any obstructions that could hinder free movement. Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0 m wide on all escape routes.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: Aisles, passageways and corridors toward exit access are found obstructed by temporary materials like packaging box, storage materials, cutting materials, working benches & machine. Aisle mark was seen wiped out. (Location: 5th floor cutting section, printing section, 4th floor sewing section). On 20/10/2020: Aisles, passageways and corridors toward exit access are found obstructed by temporary materials like packaging box, storage materials, cutting materials, working benches & machine. Aisle mark was seen wiped out. On 14/09/2021: Aisles, passageways and corridors toward exit access are found obstructed by temporary materials like packaging box, storage materials, cutting materials, working benches & machine. Aisle mark was seen wiped out.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Unused lift core not protected by enclosures of required fire resistance rating. □ Not sealed with noncombustible material at each floor level for lift core □ Electrical cables do not run through separate Service ducts
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts and lift core by providing fire rated enclosures around the openings along with seals and fire dampers in shafts and ducts at floor separations. □ Provide service shaft for electrical cables as per guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: collapsible gates and glass door are found at both the stairwell from ground to fifth floor without fire rated construction. Vertical shaft (e.g. electrical cables) was seen at working floor without fire rated ceiling material which run through 3rd floor to 5th floor. Lift core was found opened with exit-1 stairway. No fire rated separation was seen between lift core opening and exit-1. On 20/10/2020: collapsible gates and glass door are found at both the stairwell from ground to fifth floor without fire rated construction. Vertical shaft (e.g. electrical cables) was seen at working floor without fire rated ceiling material which run through 3rd floor to 5th floor. Lift core was found open with exit-1 stairway and no fire rated separation was seen between lift core opening and exit-1. On 14/09/2021: Collapsible gates and glass door are found at both the stairwell from ground to fifth floor without fire rated construction.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Unused lift core not protected by enclosures of required fire resistance rating. □ Not sealed with noncombustible material at each floor level for lift core □ Electrical cables do not run through separate Service ducts
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Seal the lift core and shafts in the floors when it is not needed. □ Seal the lift core and shaft with non combustile materials at each floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: Lift core was found opened with exit-1 stairway. No fire rated separation was seen between lift core opening and exit-1. On 20/10/2020: Lift core was found open with exit-1 stairway and no fire rated separation was seen between lift core opening and exit-1. On 14/09/2021: Lift core was found open with exit-1 stairway and no fire rated separation was seen between lift core opening and exit-1.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<p>□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ Sum of Riser height and Tread depth is not within limits □ Landing dimension less than stair width □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not Fire Door □ No Auto door closer</p>
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 07/06/2020: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing with safe evacuation plan to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 20/10/2020: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing with safe evacuation plan to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 14/09/2021: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing with safe evacuation plan to DIFE,RCC at 12/11/18 waiting for review. After approval they will install.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<p>□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ Sum of Riser height and Tread depth is not within limits □ Landing dimension less than stair width □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not Fire Door □ No Auto door closer</p>
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<p>□ Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. □ Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. □ Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. □ Remove all collapsible security gates from all exit stairway access doors. □ Remove Sliding doors from all Final Exits. Where sliding doors are provided at final exits, these shall not be relied on for means of exit</p>
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	<p>On 07/06/2020: Collapsible gate, inward swing glass door type doors are found at all exits heading to the stairs which are also found with locking features. Wall openings are found adjacent to the exit-2 stairway. The ground floor exits are open with other mixed occupancies (Generator and compressor room) which does not ensure safe pathway for escape from the premises. Continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit is not provided. Cylinder for compressor system was found without any fire rated protection construction with generator room and ground floor final exit-1 and -2. On 20/10/2020: Non-rated Collapsible gate, inward swing glass type doors are found in all staircases at each floors and are not protected from production area. The final exit discharge at ground floor from both the exits are not enclosed by fire rated separation from other occupancies. On 14/09/2021: Non-rated Collapsible gate, inward swing glass type doors are found in all staircases at each floors and are not protected from production area.</p>

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Fire Door □ No exit sign □ Absence of proper separation using fire rated walls and doors □ Ceiling height less than required □ Width of Passageway less than required
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Ensure easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. □ Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. □ Provide cover on naked light
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: Exit sign was seen not operational (Location: 5th floor exit-1) No Bangla or English signs for stairs. Emergency directional signs are not also available. On 20/10/2020: Illuminated exit signs are found, but some exit signs are not functional. English and Bangla stair and floor designation are not available throughout the factory premises. Directional signs are not available in the factory premises during the visit. On 14/09/2021: Illuminated exit signs are found, but some exit signs are not functional.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in storage Others same as above (except ceiling height)
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire doors as approved by the Guidelines Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: opening was seen without fire rated protection and non rated Steel sliding door was seen at wastage store and fabric ware house without fire rated construction . (Location: 5th floor south side) Lights were found without protective cover and electrical wiring was seen at store room. (Location: wastage store and bonded ware house 5th floor south side) Management of storage materials at wastage store and bonded ware house are not as per standard. On 20/10/2020: opening was seen without fire rated protection and non rated Steel sliding door was seen at wastage store and fabric ware house without fire rated construction . (Location: 5th floor south side) Lights were found without protective cover and electrical wiring was seen at store room (Location: wastage store and bonded ware house 5th floor south side) . Arrangement of storage is not maintain properly as per standard. One third clearance from ceiling to top the stack is not maintained in wastage store and bonded ware house at 5th floor. On 14/09/2021: Opening was seen without fire rated protection and non rated Steel sliding door was seen at wastage store and fabric ware house without fire rated construction .

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. □ Naked lights in storage □ Others same as above (except ceiling height)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: One third clearance from ceiling height was not found during inspection (Location: wastage store and bonded ware house 5th floor south side). On 20/10/2020: One third clearance from ceiling to top the stack was not found during inspection (Location: wastage store and bonded ware house 5th floor south side). On 14/09/2021: One third clearance from ceiling to top the stack was not found during inspection.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Smoke and Heat Vents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: During the visit, No smoke and heat vents were found in storage room. On 20/10/2020: During the visit, No smoke and heat vents were found in storage room. On 14/09/2021: During the visit, No smoke and heat vents were found in storage room.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Fire Lift in building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 07/06/2020: Factory has already submitted proposed fire protection/ separation construction design/drawing to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 20/10/2020: Factory has submitted proposed fire protection/ separation construction design/drawing to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 14/09/2021: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing with safe evacuation plan to DIFE,RCC at 12/11/18 waiting for review. After approval they will insstall.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No Fire Lift in building
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide Fire Lift in building matching the specifications provided in the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: Lift core was found opened with exit-1 stairway. No fire rated separation was seen between lift core opening and exit-1. On 20/10/2020: Lift core was found open with exit-1 stairway and no fire rated separation was seen between lift core opening and exit-1. On 14/09/2021: Lift core was found open with exit-1 stairway and no fire rated separation was seen between lift core opening and exit-1.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit signs not illuminated at all times □ Directional signs missing □ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency □ Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. □ Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. □ Post directional signs at appropriate locations
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: Exit sign was seen not operational (Location: 5th floor exit-1) No Bangla or English signs for stairs. Emergency directional signs are not also available. On 20/10/2020: Illuminated exit signs are found, but some exit signs are not functional. On 14/09/2021: Illuminated exit signs are found, but some exit signs are not functional. English and Bangla stair and floor designation are not available throughout the factory premises. Directional signs are not available in the factory premises during the visit.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit signs not illuminated at all times □ Directional signs missing □ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency □ Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: No lps/battery system has been provided for emergency lighting system which is not acceptable. Emergency lighting system was found inadequate on aisles and escape route. No emergency lighting system has been provided in stairway-1 and stairway-2. On 20/10/2020: Emergency lights are found inadequate on aisles and stairways 1 & 2. On 14/09/2021: No emergency lighting system has been provided in stairway-1 and stairway-2.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Command Station
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: Command station with all facilities is not available in the factory. On 20/10/2020: Command station with PA system and other necessary features is not available yet. On 14/09/2021: Command station with PA system and other necessary features is not available yet.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard Cylinder color
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: Adequate number of extinguishers are available but extinguishers are found blocked by combustible materials and table during visit. CO2 Fire extinguisher expire date was found over. Proper color code for carbon di oxide & dry powder fire extinguisher was not seen during the visit. Monthly checklist was not maintained monthly on any fire extinguishers. Fire extinguishers were delivered on 22/10/2019 and only date found on the checklist was 22/03/2020. On 14/09/2021: CO2 Fire extinguisher expire date was found over.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<p>□ Non Standard Standpipe & Hose system □ Supply of water required for interior fire protection is not adequate □ The building premise does not have a overhead and/or underground water tank □ The size (diameter) of the standpipe is less than the prescribed value. □ No Siamese connection available.</p>
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<p>□ Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. □ Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines</p>
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	<p>On 07/06/2020: Standard standpipe and hose system is not installed yet by the factory. Only 30m length of hose pipe is found near exit-02 at each floor which is not standard. Siamese connections is not available. On 20/10/2020: Standard standpipe and hose system is not installed yet by the factory. Only 30m length of hose pipe is found near exit-02 at each floor which is not standard. Siamese connections is not available. On 14/09/2021: Standard standpipe and hose system is not installed yet by the factory. Only 30m length of hose pipe is found near exit-02 at each floor which is not standard.</p>

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No fire pump present
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: Dedicated fire pump is not found for firefighting during the visit. On 20/10/2020: Dedicated fire pump is not found for firefighting during the visit. On 14/09/2021: Dedicated fire pump is not found for firefighting during the visit.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No water filled bucket □ No Gloves/Masks/FireAxe/ Steel Cutter
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: Water filled bucket, gloves, masks, helmet was seen only in exit-1 stairway. Additional firefighting equipment has not been found in exit -2 stairway. On 20/10/2020: Water filled bucket, gloves, masks, helmet was seen only in exit-1 stairway. Additional firefighting equipment has not been found in exit -2 stairway. On 14/09/2021: Water filled bucket, gloves, masks, helmet was seen only in exit-1 stairway.

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy □ Boiler room floor is not sloped to a catch pit □ No fire rated composite door at the boiler entrance □ No fixed temperature smoke detector
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the boiler room. □ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 07/06/2020: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing including boiler room to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 20/10/2020: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing including boiler room to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 14/09/2021: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing with safe evacuation plan to DIFE,RCC at 12/11/18 waiting for review. After approval they will install.

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy ☐ Boiler room floor is not sloped to a catch pit ☐ No fire rated composite door at the boiler entrance ☐ No fixed temperature smoke detector
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the boiler room. ☐ Install appropriate detectors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: Sliding steel door was seen at boiler room with unprotected opening. Boiler room is not segregated by fire rated construction and fire rated opening protection from the production area (Location: 3rd floor south west side) Fire alarm and detection system is not installed yet. On 20/10/2020: Sliding steel door was seen at boiler room with unprotected opening. Boiler room is not segregated by fire rated construction and fire rated opening protection from the production area (Location: 3rd floor south west side) . Fire alarm and detection system is not installed yet. On 14/09/2021: Sliding steel door was seen at boiler room with unprotected opening.

২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Door having fire resistance rating less than 2hr □ No firefighting equipment □ Transformer room walls less than 4hr fire resistance □ No separate room for the transformer □ No detector in transformer room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Transformer room. □ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 07/06/2020: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing including transformer room to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 20/10/2020: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing including transformer room to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 14/09/2021: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing with safe evacuation plan to DIFE,RCC at 12/11/18 waiting for review. After approval they will install.

২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Door having fire resistance rating less than 2hr □ No firefighting equipment □ Transformer room walls less than 4hr fire resistance □ No separate room for the transformer □ No detector in transformer room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Incorporate fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Transformer room. □ Incorporate firefighting equipment and illumination as required by the Guidelines □ Provide a separate room for transformer as per the guidelines. □ Install appropriate detectors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: Steel door was seen at sub-station room adjacent with exit-1 stairway . No fire rated protective construction and fire rated opening protection was seen at sub-station room. No detector was seen at substation room. (Location: 1st floor near exit-1 stairway) On 20/10/2020: Steel door was seen at sub-station room adjacent with exit-1 stairway . No fire rated protective construction and fire rated opening protection was seen at sub-station room. No detector was seen at substation room (Location: 1st floor near exit-1 stairway) . On 14/09/2021: No detector was seen at substation room (Location: 1st floor near exit-1 stairway) during this visit.

৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Door having fire resistance rating less than 2hr □ No firefighting equipment □ Transformer room walls less than 4hr fire resistance □ No separate room for the transformer □ No detector in transformer room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Transformer room. □ Install appropriate detectors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: Steel door was seen at sub-station room adjacent with exit-1 stairway . No fire rated protective construction and fire rated opening protection was seen at sub-station room. No detector was seen at substation room. (Location: 1st floor near exit-1 stairway) On 20/10/2020: Steel door was seen at sub-station room adjacent with exit-1 stairway . No fire rated protective construction and fire rated opening protection was seen at sub-station room. No detector was seen at substation room (Location: 1st floor near exit-1 stairway). On 20/10/2020: No detector was seen at substation room (Location: 1st floor near exit-1 stairway) during this visit.

৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ No detector in generator room □ No firefighting equipment is present in the generator room No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room. □ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 07/06/2020: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing including generator room to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 20/10/2020: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing including generator room to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 14/09/2021: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing with safe evacuation plan to DIFE,RCC at 12/11/18 waiting for review. After approval they will install.

৩২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ No detector in generator room □ No firefighting equipment is present in the generator room No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room □ Provide room for generator as per the guidelines □ Install appropriate detectors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: Steel door was seen at generator room. No fire rated protective construction and fire rated opening protection was seen at generator room. No detector was seen at generator room. (Location: ground floor) On 20/10/2020: Steel door was seen at generator room. No fire rated protective construction and fire rated opening protection was seen at generator room. No detector was seen at generator room (Location: ground floor) . On 14/09/2021: No detector was seen at generator room (Location: ground floor) .

৩৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No automatic fire detection and alarm system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 07/06/2020: Factory has already submitted proposed drawing of automatic fire detection and alarm system to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 20/10/2020: Factory has submitted proposed drawing of automatic fire detection and alarm system to DIFE,RCC at 12/11/18 for review. On 14/09/2021: Factory has submitted proposed fire protection/separation construction design & drawing with safe evacuation plan to DIFE,RCC at 12/11/18 waiting for review. After approval they will insstall.

৩৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No automatic fire detection and alarm system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/06/2020: During inspection, standalone type smoke detectors were seen at production area which is not appropriate as per the standard guideline. On 20/10/2020: During inspection, standalone type smoke detectors were seen at production area which is not appropriate as per the standard guideline. On 14/09/2021: During inspection, standalone type smoke detectors were seen at production area which is not appropriate as per the standard guideline.