

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	প্রিমিয়ার অ্যাপারেলস লি.
ঠিকানা	79/8, Uttar Jatrabari (2nd Floor),Bibir Bagicha, Gate # 4,Jatrabari,Dhaka
কারখানার কোড	DHK463
কালার কোড	

পৰ্ববেষ্ণৰ পৰ্ববেষ্ণৰ  None  গ্ৰাইট্ৰেম  কাৰ্যক্ৰম  কাৰ্যক্ৰম  কাৰ্যক্ৰম  কাৰ্যক্ৰম  কাৰ্যক্ৰম  ভিমান্তৰ ভিমান্তৰ ভিমান্তৰ ভিমান্তৰ ভ্যাধিকাৰ  কাৰ্যক্ৰম  নিজন্ব  [Remarks from DIFE about the process]	্যায়নের ধরণ	: বৈঘুতিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
প্রবিষ্ক্রণ None ক্যান্তিম ক্যান্তিম ক্যান্তিম ক্যান্তিম ক্যান্ত্রন্ত্রন্তর্ত্তন স্থান্ত্রন্তর্ত্তন ক্রান্তর্ভানির [Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the ক্যান্ত্রন্ত্রন্ত্রন্ত্রন্ত্রন্ত্রন্ত্রন্ত্		*	
মাইটেম চ্যাটাগরি  ত.১. কার্যক্রম  কার্যক্রম  None সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্যনার [Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]  অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিভ সমরসীমা অগ্রগভির অবস্থা	ৰ্শবেষ্ষণ <sup>INC</sup>	one	
কার্শক্তম None সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্শনার [Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the কার্শক্তম recommendation be carried out?] অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা	<u> শাইটেম</u>		
সুপানিশেন তখ্যসূত্র কারথানার [Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?] অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রাভিব অবস্থা	১. কাৰ্বক্ৰম	ſ	
ভথ্যসূত্ৰ কার্থানার [Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the কার্থজ্য শহর্ম অপ্রাধিকার প্রযোজ্য নর  চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অপ্রগতির অবস্থা			
কার্থনার [Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]  অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর  চুড়ান্ত সমরসীমা  সংশোধিত সমরসীমা  অগ্রগতির অবস্থা			
চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা	কারখানার		on?] [How will the
স্থাৰসীমা <sup>৩৩-০৯-৯</sup> ০ সংশোধিত সমশ্ৰসীমা <sup>৩১-০৯-১৯৭০</sup> অগ্ৰগতিৰ অবস্থা	<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোজ্য নর	
সম্বসীমা <sup>৩৩-৩৯-৯৩</sup> অগ্রগতির অবস্থা	চুডান্ত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অবস্থা	সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
মন্তব্য [Remarks from DIFE about the process]	1		
		[Remarks from DIFE about the process]	

ারিদর্শন বিবেষ্কণ	enerator is not earthed.
ন্যাপ	
শাইটেম গ্যাটাগরি	
১. কাৰ্যক্ৰঃ	N
কাৰ্যক্ৰম	Provide two separate and distinct connections of earthing for each generator.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	্ব সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	
अभ्यात्रीमा अभयक्षीमा	02-09-2022
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
"	1

## <u>৩. পর্যবেষ্</u>কণ পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Distribution boards (including panel doors) are not earthed. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure all distribution boards (including panel door) are earthed properly using কাৰ্যক্ৰম appropriate type and size of cables and the earthing cables have continuity up to main earth /earthing pit. সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ১ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 02-09-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Ci পর্শবেষ্কণ de	rcuits are not drawn for loads without the incorporation of an overcurrent protection
ক্যাপ	TVICE.
আইটেম ক্যাটাগরি	
0 1	
৪.১. কাৰ্শক্ৰু	1
কাৰ্শক্ৰম	Ensure overcurrent protection device (circuit breaker/fuse) for each circuit and branch circuit.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	02-09-2022
অগ্রগতির অব্যা	
অবস্থা মন্তব্য	

<b>১. পর্ববে</b> ষ্ণণ		
প্রিদ্র্শন		
পর্যবেষ্ণ্য Earthing connections are not provided at electrical equipment.		
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাপরি		
৫.১. কাৰ্শ্ক্ৰম	4	
কাৰ্যক্ৰম Ensure proper earthing connections at all electrical equipment.		
সুপারিশের		
জ্থ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্তম		
অ্থাধিকার ১ সপ্তাহ		
চুড়ান্ত   সময়সীমা		
সংশোধিত ু		
[ 거씨쉬게 [		
অগ্রগতির   অবস্থা		
মন্তব্য		
	1	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ	boards are not clean.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শজ্জ dust and of from ente	e panel from the electrical service and clean interior components from debris. Seal all openings within the enclosure to prevent dust and debris ring.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> চলছে	
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	90
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
h. পৰ্ববে <b>ষ্</b> ণ	
প্রিদর্শন 🕝 📥 💮	tom has no provision for pariadical inspection

৷. প্ৰথবৈষ্ক্ৰণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Ea	rthing system has no provision for periodical inspection.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাশক্রম	Provide provision for inspection of all earthing system and ensure inspection is being completed and documented.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	চলছে
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন | Safety signage is not posted in the generator room and rubber mats are not in front of পর্শবেষ্ণণ distribution boards. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৮.১. কাৰ্যক্ৰম Install appropriate number and type of safety signage and fire-fighting equipment কাৰ্যক্ৰম at generator room. Also ensure graded rubber mats are provided in front of all distribution boards. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 06-06-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৯. পর্ববেষ্ণণ পরিদর্শন Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located in the generator পর্ববেষ্ণণ room. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৯.১. কাৰ্যক্ৰম Provide Instruction board for first aid and artificial respiration in the generator কাৰ্যক্ৰম room. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 06-07-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন 📙	
প্ৰব্ৰেষ্ণ্ডণ Er	nergy meter and circuit breakers are installed in improper way (without enclosure).
ক্যাপ্	
<u> </u>	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Install circuit breaker and energy meter in proper way or proper place to ensure safe installation.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	ু মুখ্যত
দুড়ান্ত চুড়ান্ত	
সম্বসীমা সম্বসীমা	_
সংশোধিত	0
সম্যসীমা	00-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

১১. পর্ববেষ্কণ	
	edicated earthing is not provided for each circuit and there are no earthing onnections in distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide dedicated & adequate size of earthing with proper identification for each circuit and ensure continuous earth path is back to main building intake.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	
সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা	o છ − o b − २ o २ ?
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Looping of cables at circuit breaker terminals and bunch of cables at bus bars and পৰ্যবেষ্ণ্য circuit breaker terminals were observed within distribution boards. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১২.১. কার্যক্রম Rewire to i) Ensure each incoming supply to an MCB/MCCB has a dedicated কাৰ্যক্ৰম supply from bus-bar. ii) Avoid the use of multiple cables on outgoing side of MCB[s/MCCB[s. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত 06-07-5055 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u>

৩. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ooden bases are used for mounting circuit breakers and energy meter.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্যক্র	ম
কাশক্রম	Replace wooden base with metal clad construction for mounting the lighting boards and switch controls.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড সময়সীমা	<u>৬ পঞ্জ</u>
[커워쥐커]웨	ob-ob-2022
অগ্রগতির অবস্থা মনুব্য	
মন্তব্য	

#### ১৪. পর্ববেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	lectrical cables are not sized according to capacity of circuit breakers.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্য	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Consult with a qualified electrical engineer and ensure all electrical wiring/cables are sized according to capacity of circuit breakers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খীনার কার্শক্রম	1
	ৰ ৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

প্রদর্শন প্রধ্যেপ্ত Cables joints are not made in proper way.  ক্যাপ আইটেম ক্যাউণির  Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.  স্পানিশেন ভখ্যসূত্র কারখানান কর্মজন্ম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ড সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রণতির	<ul><li>৫. পর্ববেষ্কণ</li></ul>	
প্ৰ্যবেষ্ণন Cables Joints are not made in proper way.  ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগৰি  ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম  Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.  সুপাৰিশেৰ ভখ্যসুত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম আধিকাৰ ৬ সপ্তাহ চুভান্ত সম্বসীমা  সংশোধিত সম্বসীমা  ত৬-০৮-২০২২		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি  ১৫.১. কার্যক্রম  Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.  সুপানিশেন ভখ্যসূত্র কার্থানান কার্যক্রম আথ্রাধিকান ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা  ত৬-০৮-২০২২		bles joints are not made in proper way.
জাইটেন ক্যাটাগরি  ১৫.১. কার্যক্রম  Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.  সুপারিশের ভ্রম্যুত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞাধিকার ৬ সপ্তাহ  চুড়ান্ত সমর্যমীমা  সংশোধিভ সমর্যমীমা  ত ৬ - ০ ৮ - ২০২২		
ক্যাটাগরি  ১৫.১. কার্যক্রম  কার্যক্রম  Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.  সুগারিশের ভ্রুথ্যমুত্র কার্যনানার কার্যক্রম  অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ  টুড়ান্ড সমস্যমীমা  সংশোধিভ সমস্যমীমা  ত ৬-০৮-২০২২		
১৫.১. কাৰ্যক্ৰম  Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.  সুপানিশেন ভখ্যসূত্ৰ কাৰ্যানান কাৰ্যক্ৰম  জ্ঞাখিকান ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমগ্ৰসীমা  সংশোধিত সমগ্ৰসীমা  ত ৬-০৮-২০২২		
দাৰ্শক্ৰম Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.  মুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰ্শনান কাৰ্শক্ৰম আধিকান ৬ সপ্তাহ  মুডান্ড সম্ম্মীমা সংশোধিত সম্ম্মীমা  • ৬ - ০ ৮ - ২ ০ ২ ২		
wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.  সুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ  চূড়ান্ত সম্বসীমা  সংশোধিত সম্বসীমা  ১৬ - ১৮ - ২০ ২২	১৫.১. কাৰ্যক্ৰয়	স
wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.  সুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ  চূড়ান্ত সম্ম্ৰমীমা  সংশোধিত সম্ম্ৰমীমা  ত ৬০০০৮০২০২২		
তুখ্যসূত্ৰ কাৰ্শানাৰ কাৰ্শক্ষ  অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ  চূড়ান্ত সময়সীমা  সংশোধিত সময়সীমা  • ৬ - ০ ৮ - ২ ০ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২	কাশক্রম	
কাৰ্যনান  কাৰ্যক্ষ  অগ্ৰাধিকান ৬ সপ্তাহ  চুডান্ত সময়সীমা  সংশোধিত সমস্যসীমা  • ৬ - ০ ৮ - २ ০ २ २	সুপারিশের	
কাৰ্যক্ৰম  অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ  চূড়ান্ত সম্ম্ৰসীমা  সংশোধিত সম্ম্ৰসীমা  • ৬ - ০ ৮ - ২ ০ ২ ২	<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
<u>অগ্রাধিকার ৬ মপ্তাহ</u> <u>চুড়ান্ত</u>		
চুড়ান্ত   -		
সম্প্ৰসীমা		৬ সপ্তাহ
সংশোধিত সমশ্রসীমা		_
<b>अभग्रतीमा</b> । ज्ल-विकास किंदि के प्राप्त किंद किंद किंद किंद किंद किंद किंद किंद		
अभ्यामा		o № - o F - 3 o 3 3
।অগগাত্তব ।	भभग्नभाभा	
অব্যা		
মন্তব্য	মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Ele	ectrical single line diagram and layout drawings are not available.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Have a qualified electrical engineer to develop an electrical layout diagram and an as-built single line diagram detailing key components and capacity of the electrical system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <b>%</b> – <b>%</b> 2 – ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

## পরিদর্শন Testing and inspection of insulation and earth resistance program is not established. পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Establish a periodical Insulation and earth resistance measurement program and কাৰ্যক্ৰম record the related testing data. Also ensure that insulation resistance of power cable and earth pit resistance are $\square >=5$ M $\square$ and $\square <=1$ $\square$ 0 respectively. সুপারিশের ভ**খ্যসুত্র** কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সংশোধিত 56-75-5055 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ne electrical panel boards are not inspected.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যক্র	ম্
কাসক্রপ 	Inspect electrical panel boards on an annual basis to ensure that the equipment is in good working condition.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> – %₹ – ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

### ১৯. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন The wall and the door of the generator room is not fire rated. The generator room is পৰ্যবেষ্ণ্য located at ground floor in the shed adjacent to the main building. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure the generator room has adequate fire separation from the production কাৰ্যক্ৰম building. |সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 26-25-5055 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন 🗀	
l ''.' ' ' ITh	e generator room is not properly ventilated.
পর্ববেষ্ফণ ''	· · · ·
ক্যাপ	
<u>আই্টেম</u>	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যক্ৰ	म
	Provide adequate means of ventilation for the generator room based on the
  কাৰ্যক্ৰম	installed equipment and ensure that ventilation does not impact on fire barriers,
17174594	
	e.g. fire dampers.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সঁময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	₹€-\$₹-₹0₹₹
<u>অগ্রগতির</u>	
অবিষ্	
মন্তব্য	
[19 1]	

১১. পর্ববেছ	₽d
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Cable entry–exit points of distribution boards are not properly sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
२५.५. क	<u>ነ</u> ችላ
কাৰ্যক্ৰ	[concealed properly.
সুপারি( তথ্যসূত্র	
কার্থা কার্যক্র	Ţ
অগ্রাধি	<b>চার</b> ৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সী	
সংশো <sup>র</sup> সমশ্রসী	
অগ্রগতি অবস্থা	চৰ
মন্তব্য	

	edicated neutral is not provided of each applicable circuit and there is no marking to entify neutral cable for specified circuit.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২২.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide dedicated & adequate size of neutral with proper identification for each circuit.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার ———	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	56-25-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
1	

#### ২৩. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন List and diagram of the circuits are not available for distribution boards and there are পর্যবেষ্ণণ no means of identification for cables. ক্যাপ আইটেম |ক্যাটাগরি| ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure each distribution board is provided with a circuit list indicating current rating of circuit and size of fuse element/ breaker. Also ensure the means of কাৰ্যক্ৰম identification (separate color coding, marking tape, tagging, or other approved means) of cable is provided as per circuit list. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 56-75-5055 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Possibility of ingress of rain into generator room from openings in the tin roof of the shed and cables are not selected and erected considering the effect of this ingress of water.
ক্যাপ	
আইটেম  ক্যাটাগরি	
17101 11-1	
२८.১. क	ৰ্শক্তম
কাৰ্যক্ৰম	Ensure openings are sealed to avoid ingress of rain water inside generator room and ensure wiring systems are selected and erected so that no damage is caused by the ingress of water.
সুপারিণ তথ্যসূত্র	
কার্থান কার্যক্রম	
<u>অগ্রাখি</u>	<b>গৰ</b> ৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সী	ना –
সংশো <sup>হি</sup> সময়সীং	. 176-77-7077
<u>অগ্রগতি</u>	ৰ
অবস্থা মন্তব্য	

## ২৫. পর্ববেষ্ফণ শান্বপশন | পর্ববেষ্কন | Mechanical support is not provided for electrical wiring system. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate support or mechanical guards for electrical wiring where কাৰ্যক্ৰম necessary. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 56-25-5055 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Combustible material (Wood) is used to make cable channel and cable channel are পর্যবেষ্ণণ not covered. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ২৬.১. কাৰ্যক্ৰম Use noncombustible material to make channel and provide adequate covers on কাৰ্যক্ৰম cable channel. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 26-22-2022 সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

## ২৭. পর্যবেষ্ফণ

Stranded conductors having a nominal cross-sectional area 6mm2 or greater are not provided cable sockets. Conductors below 6mm2 are without cable sockets, strands at পৰ্যবেষ্ণ the exposed ends are not soldered together or not crimped using suitable sleeve or ferrules.

ক্যাপ

আইটেম

#### ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

|ক্যাটাগরি|

কাৰ্যক্ৰম	Provide cable sockets for stranded conductors having a nominal cross-sectional area 6mm <sup>2</sup> . or greater or solder together all strands at the exposed ends or are crimped using suitable sleeve or ferrules for stranded conductors having a nominal cross-sectional area less than 6mm <sup>2</sup> .
সপারিশের	
ভিখ্যসূত্র ভথ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	5.6-7.5-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

<u></u>		
শ্বিদর্শন <sub>D</sub>	sistribution boards are not marked separately for lighting and power circuit.	
14(4*\$4)		
মূপ্		
<u> </u>		
চ্যাটাগরি		
,		-
<u> ১৮.১. কার্থ</u>	<u> </u>	4
কাৰ্যক্ৰম	Install separate distribution boards for lighting and power circuits.	
সুপারিশের		
<u>তথ্যসূত্র</u>		
কারখানার	1	
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	ৰ ৬ মাস	
চুডান্ড		
সময়সীমা		
সংশোধিত	3&-25-35	
সমশ্রসীমা	\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

২৯. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন Individual fuse with suitable discrimination with backup fuse or miniature circuit পর্যবেষ্ণণ breaker are not provided for each 15/20A socket outlet.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
২৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
Provide individual fuse with suitable discrimination with backup fuse or miniature MCB for each 15/20A socket outlet.	
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস	
চ্যুড়াল্ড   _   সমর্মীমা	
সংশোধিত   সমশ্বসীমা   ২৫-১২-২০২২	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্ডব্য</u>	$\exists$

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Lightning protection system is not installed on the building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩০.১. কাৰ্যক্ৰম

~.o. 1/144	
কাৰ্শক্ৰম	Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the building is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size. i) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced. ii) Appropriate numbers of down conductors are installed. iii) Resistance of earth conductor within limit (<=101).
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <b>%</b> -\$₹-₹0₹₹
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	