

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স প্রোম্ভার এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	Plot # 74, Block - K, Rupnagar I/A, Section # 2
কারখানার কোড	DHK471
কালার কোড	

য়েনের ধরণ	: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিং
ার্যবেষ্কণ		
	Steel or temporary structure not conforming ilding more than 4 storey high	to Type-I construction on Roof-top of
্যাপ াইটেম যাটাগরি		
১. কাৰ্শক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	Remove temporary structure from roof top	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	₹ - \$ 5 - 5 0 5 5	
অগ্রগতির		
<u>অবস্থা</u>		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	adequate horizontal separation [] Inadequate vertical separation
ক্যাপ	
আই(টেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	<del>-</del>
কাৰ্শক্ৰম	Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সমর্মীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
<ul><li>পর্ববেষ্কণ</li></ul>	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	adequate horizontal separation [] Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	भ

## Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas\_should be separated with কাৰ্যক্ৰম firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines. সুপারিশের <u>ত</u>্থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 36-23-3033 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন 🛘 Protection against propagation of fire through void: পর্যবেষ্কণ equivalent to the fire resistance rating of the wall	s in interior and exterior walls not
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম 📙 Retrofitting drawing of internal layout needed as	s per guidelines.
সুপারিশের	
জ্খ্যসূত্র কার্খানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
<u> চুডান্ড</u> _	
স্মারসীমা   সংশোধিত্ত	
<u> अभयभीमा</u>	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
L	

্. পর্ববেষ্ষণ
পরিদর্শন 🛮 Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not
পর্শবেষ্ষণ equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ্
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through
সুপারিশের
তখ্যসূত্র
কার্খানার
কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস
চুডান্ত
प्रेमेय्रमीमा
সংশোধিত
प्रभावतीमा   २१ – ४२ – २०२२
অগ্রগতির
अंतरहा
মন্তব্য

ไม่เสดาด re	Door width less than minimum (1.0m) Sum of the widths of doors less than equired Door do not swing in the direction of travel Corridor and Passageways idth less than minimum
ক্যাপ	
আইটেম	
1 11 11 1	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম
3737 (111	·
	Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per
কাৰ্যক্ৰম	the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	A contract of the contract of
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	1), 71806
	। ७ १७। <del>८</del>
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	+
1 1	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	
,	
।. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন	Door width less than minimum (0.9m) [] Others same as above
পর্ববেষ্কণ 🖰	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
17101 1111	
A	
৭.১. কাৰ্যক্ৰষ	4
	The property of the property o
	Doors on all escape routes to open in the direction of travel   Ensure adequate
কাৰ্যক্ৰম	number of doorways in each floor according to the occupant load as per the
111149-1	Guidelines. Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and
1 1	lexits as per the guidelines
সপারিশের	exits as per the guidelines
সুপারিশের জ্ঞামের	
ভিখ্যসূত্র	
ভিখ্যসূত্র কার্থানার	
ভূখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম	
ভিখ্যসূত্র কার্থানার	
ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার	
ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চূডান্ড	
ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা	্য ৬ মাস –
ভ্ষ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত	৬ মাস  -
ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম জগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা	্য ৬ মাস –
ভ্ষ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা	৬ মাস  -
তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির	৬ মাস  -
ভ্ষ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা	৬ মাস  -

মাইটেম ক্যাটাগরি  b. ১. কাৰ্যক্রম  Keep corridors and passageways on escape routes free ofany obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes  মুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কর্মক্রম অপ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সমরশীমা সংশোধিত সমরশীমা অগ্রগতির অ্বগতির ব্যবাধিকার প্রবাহ্য বিশ্ব	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Door width less than minimum (0.9m) [] Others same as above
ি Keep corridors and passageways on escape routes free ofany obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits ি Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes  মুপাবিশেন ভ্রম্মুত্র কার্যানান কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ল্য চূড়ান্ত সমর্যীমা সংশোধিত সমর্যীমা অগ্রগতির অবস্থা	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ি Keep corridors and passageways on escape routes free ofany obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits ি Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes  মুপাবিশেন ভ্রম্মুত্র কার্যানান কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য ল্য চূড়ান্ত সমর্যীমা সংশোধিত সমর্যীমা অগ্রগতির অবস্থা	17151 11 1	
ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits \(  Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes  মুপারিশের ভখ্যমুত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নাম  চুডান্ড মমম্মীমা  সংশোধিত মমম্মীমা অগ্রাতির অবস্থা	6.3. 41 143 M	
ত্বীসূত্র কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর  চূড়ান্ত সমর্মীমা  সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা		ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits \( \begin{aligned} Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, \)
কাৰ্শক্ৰম  অগ্ৰাম্পিকাৰ প্ৰযোগ্য নয়  চুড়ান্ত সমস্বসীমা  সংশোশিত সমস্বসীমা  অগ্ৰগতিব অবস্থা	1 %	
ভ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য নয়  চুড়ান্ত সম্বসীমা  সংশোধিত সম্বসীমা  অঞ্জাতিব অবস্থা	ا ر ا	
চূড়ান্ত সম্ব্যসীমা সংশোশিত সম্ব্যসীমা অগ্রগতির অবস্থা	<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য ন্য
সম্যুসীমা <sup>৩৯–০৯–১৯৭০</sup> অগ্রগতির অবস্থা	চুডান্ত	_
অবস্থা		07-07-7940
	<u>অগ্রগতির</u>	
মন্তব্য	<u>অবস্থা</u>	
	মন্তব্য	

১. প্রব্বেষ্ণ	1
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating   Electrical cables do notrun through separate Service ducts.   Not sealed with noncombustible material at each floor level for electrical services duct
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্	্র ক্রম
কাৰ্শক্ৰম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations. Provide service duct for electrical cables.
সুপারিণ তখ্যসূত্র	
কার্থী কার্থক্রম	
অগ্রাধিব	<b>চার</b> ৬ মাস
চুডান্ড সময়সী	ना   -
সংশো <sup>হি</sup> সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	ৰ
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর

#### ১০.১. কাৰ্যক্ৰম Seal the shafts/ducts in the floors when it is not needed. Seal the shafts/ducts কাৰ্যক্ৰম with non combustible materials at each floor সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 02-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ১১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ

Stairway width less than required Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures The ground floor exits not enclosed Handrails height less than required Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Exit access door not swing in the direction of flow The ground floor exits not enclosed No Auto door closer Obstruction in Stairway

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ১১.১. কাৰ্যক্ৰম

 $\sqcup$  Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into কাৰ্যক্ৰম smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড **म**भग्रमीभा সংশোধিত 02-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Stairway width less than required Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures The ground floor exits not enclosed Handrails height less than required Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Exit access door not swing in the direction of flow The ground floor exits not enclosed No Auto door closer Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

<b>১२.</b> ১. कार्य	১২.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors.	
সুপারিশের	τ	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কারখানাৰ	<b> </b>	
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকা	ৰ ৬ মাস	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত্ত সময়সীমা	₹€-\$₹-₹0₹₹	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		
I		

৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

#### ১৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন door ) Absence of proper separation using fire rated walls and doors Ceiling height less than required Width of Passageway less than required ক্যাপ আইটেম

#### ১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide fire doors as approved by the Guidelines ☐ Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> − <i>\$</i> ₹−₹0₹₹
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Unaked lights in thers same as above except ceiling height	storage 🛚
<u>সূপ্</u>		
<u>াইটেম</u>		
গাটাগরি		
৫.১. কাৰ্যত্ৰ	চম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide cover for the naked light.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্শক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ শত্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

৬. পর্যবেষ্ণণ		
	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in stora thers same as above except ceiling height	age 🛘
ক্যাপ আইটেম্	Thers sume as above except ceiling neight	
ক্যাটাগরি		
১৬.১. কার্যত্র	চম্	]
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্শ্বানার কার্শক্রম		
	প্র্যোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7900	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		

পরিদর্শন 🛮 । পর্ববেষ্কণ	No Smoke and Heat Vents	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	]
কাৰ্যক্ৰম	Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <b>%</b> – \$ 5 – 5 o 5 5	
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		
		_

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন শবেষ্ফণ	Fire Lift in building
্যাপ াইটেম গ্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থজম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মপ্তাহ
চুডান্ত সমর্মীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন N পর্শবেষ্ক্রণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	o Fire Lift in building
১৯.১. কার্য্য	<u>ক্ষ</u>
কার্যক্রম সুপারিশের	Provide Fire Lift in building matching the specifications provided in the Guidelines.
ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমর্মসীমা	-
সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতির	<i>2.</i> €-?5-5055
অবস্থা মন্তব্য	

০. পৰ্যবেষ্ক্ৰণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২০.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelin
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<u>অ্থাধিকার ৬ মাস</u> চুডান্ড
স্ক্রিম্মীমা ন্ সংশোধিত বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব বিশ্র
<mark>अभग्र</mark> ीमा   <sup>२६-ऽ२-२०२२</sup>
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Non-standard Command Station
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাশক্রম	Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	<u>৬ মাস</u> _
সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা	₹ <b>%</b> – \$2 – ₹0 ₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	
০ পর্যাবঙ্গান	

পরিদর্শন 🛮 Less than 1 time each month 🖟 Training of the Trainers not performe 🖟 Less than 4
পর্যবেষ্ণণ times a year
ক্যাপ
<u>আইটেম</u>
ক্যাটাগরি
২২.১. কার্শক্রম
$\parallel$ Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines $\parallel$ Provide training to
কাৰ্যক্ৰম   the Trainers 🛘 Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety
Management Pl
সুপারিশের
ভিখ্যসূত্ৰ
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়
দুডান্ত
प्रभवनिमा   <sup>-</sup>
সংশোধিত
সম্ব্ৰসীমা   ১/- ১/-১/১৭
অগ্রগতিব
अनुस्
মন্তব্য

## ২৩. পর্ববেষ্ফণ

	Non-standard Cylinder color   Validation certificate not monitored regularly
প্ৰথবেষ্কণ Cy	/linder expired/faulty
कगृष्	
<u> </u>	
ক্যাটাগরি	
২৩.১. কাৰ্যত্ৰ	<sub>চ</sub> ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

২৪. <b>পর্যবে</b> ষ্ফণ
পরিদর্শন 🛘 Non-standard Cylinder color 🖟 Validation certificate not monitored regularly 🖟 পর্শবেষ্ষণ Cylinder expired/faulty
कग्रंथ
আইটেম্
ক্যাটাগরি
২৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্র
কার্থানার
কাৰ্যজ্জ্ম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রয়োগ্য লয়
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা <sup>১১–১১</sup> ১৭০
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

পর্ববেষ্কণ nc	on Standpipe $\&$ Hose system $\square$ Supply of water required for interior fire protection is adequate $\square$ Pressure in the standpipe is less than required
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৫.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম 	☐ Provide standard Standpipe Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> −\$₹−₹•₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন Non standard (no proper certification) fire pump present
ক্যাপ
অইটেম
ক্যাটাগরি
২৬.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
<u>पूर्</u> शावित्यव
ভ্খ্যসূত্ৰ
কাৰ্শানাৰ
কাৰ্যজ্জম
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস
চূড়ান্ড্  _
प्रभेयत्रीमा
সংশোধিত ২৫ – ১২ – ২০২২
अभग्रेनीमा   १९८० १८८ ।
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্ভব্য

পরিদর্শন প্রব্যস্ক্রণ	
ক্যাপ  আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ সপ্তাহ	_
ু চুড়ান্ত সম্বয়ীমা	
সংশোধিত সমশ্সীমা <sup>১৯–১৯–১৯</sup> ৭০	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
२৮ <b>. পর্যবেষ্ণ</b> ্	

পরিদর্শন 📙 Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy 🗎 No fire rated প্র্যবেষ্ণন composite door at the boiler entrance
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২৮.১. কাৰ্যক্ৰম
া Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room. I Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশো <del>ধি</del> ত ১–০১–১১৭০ সময়সীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্ভব্য

পরিদর্শন 🛮 Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy 🖟 No fire rated প্ৰব্ৰহ্মণ composite door at the boiler entrance ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৯.১. কাৰ্যক্ৰম Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-কাৰ্যক্ৰম closing swing door for the boiler room. I Install appropriate detectors সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 26-22-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

<u>୭০. পৃথ(বৃং</u>	ቀባ
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Control Panel/Switch room /Switchgears not separated by less than 4hr fire rated wall from Transformer. No separate room forthe transformer Silica gel is in poor condition. Horn Gap not properly aligned or not provided Transformer room size does not meet the requirement of the guidelines.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

୭০.১. কার্শক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	☐ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Transformer room. ☐ Provide adequate separation between switchgears/switch room/control panel and the Transformer room ☐ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. ☐ Provide aligned Horn Gap ☐ Replace the silica gel	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

Control Panel/Switch room /Switchgears not separated by less than 4hr fire rated পরিদর্শন | wall from Transformer. | No separate room forthe transformer | Silica gel is in poor পৰ্যবেষ্ণ | condition. | Horn Gap not properly aligned or not provided | Transformer room size does not meet the requirement of the guidelines. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৩১.১. কাৰ্যক্ৰম Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated কাৰ্যক্ৰম selfclosing door for the Transformer room. 

Install appropriate detector সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 26-22-3033 সময়সীমা

#### ৩২. পর্ববেষ্কণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ

☐ The generator room smaller than the required size ☐ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door ☐ No detector in generator room ☐ No firefighting equipment is present in the generator room ☐ One point frame earthing of generator instead of two ☐ No over current or earth fault protection provided ☐ No cover on the cable trench

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

#### ৩২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম 	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Generator room
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
<u> চুডান্ড</u>	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	<i>₹€</i> − <i>\$</i> 2 − <i>\$</i> 0 <i>\$</i> 2
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	o automatic fire detection and alarm system	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩৩.১. কার্যত	<u>ম</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	]
চুড়ান্ত   সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

৪. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ No	automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩৪.১. কার্যত্র	চম্
কাৰ্যক্ৰম	Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	<i>&gt; ← - &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt;</i>
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	