

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

product in t	मून क्रायन निः
ঠিকানা	68/X, Sagorica Road, Foujderhat Heavy I/A, Chattogram
কারখানার কোড	CHT120
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ:	: বৈদ্যুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্কণ		
্বার্পশ্র	ocation–Office room. – Electrical Single Line Dia ctory maintenance person doesn[]t have enough stem.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated SLD matching the existing ir indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per sug	ggestion
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	59-77-5079	
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2o22	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি	
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ	Location–Office room. –As built Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory and the factory maintenance person doesn thave enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineerin-charge.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	39-22-30
সংশোধিত সমশ্বসীমা	o ७ − o ৳ − ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্ত ব্য	2022-06-25 00:00:00

ر ا	পর্যা	त्रव्यत
(0)	91131	(Separation)

পরিদর্শন	Location-Generator room at ground floor -Unwanted materials were stored inside the
পর্ববেষ্ষণ	Generator room.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All unwanted materials should be removed from Generator room.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	Mo will provide require requirements as per suggestion
কাৰ্যক্ৰম	We will provide require requirements as per suggestion
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	32-22-39
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	0 6 - 0 9 - 5 0 5 5
সমশ্রসীমা	08-08-5055
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্ননি
অবস্থা	[전환 4개년
<u>মন্তব্য</u>	2022-06-25 00:00:00

পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্যন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার We are working for completed this issue **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 59-77-5071 *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 06-05-2022 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির চলমাল অবস্থা মন্তব্য 2022-06-25 00:00:00

প্রিদর্শন Location–Generator room at ground floor –Fire extinguisher was available but no প্র্যবেষ্ণ্ডণ smoke detector was found in generator room. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Install smoke detection and provide firefighting equipment in generator room.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	59-77-507d
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o ⋈ − o ษ − ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u>মন্তব্য</u>	2022-06-25 00:00:00

পরিদর্শন Location–Generator room at ground floor – Fire rated wall and fire door was not পর্যবেষ্ণণ available for generator room. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide 4 hour fire rated walls all around the generator room on ground level. সুপারিশের <u>ভূগ্যসূত্র</u> কারখানার We will provide require requirements as per suggestion **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত 59-77-5071 *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 26-23-3053 সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য 2022-06-25 00:00:00

পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ Lo	cation–Exit Area –Exit signage was not illuminated
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	1. Exit signs should be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained within the sign. 2. The source of illumination should be providing not less than 50 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We have completed this issue
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o <i>⋒</i> −o₽−5o55
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

পরিদর্শন Location-Facility -Fuse protection was not found for sockets/plugs feeding for 15/20A পর্শবেষ্ষণ sockets. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Individual Fuse protection should be provided to every 15/20 A socket. সুপারিশের <u>ভূঁখ্যসূত্র</u> কারখানার We are working for completed this issue কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত 59-77-5070 সম্বসীমা সংশোধিত 0 & - 0 & - 2 0 2 2 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য 2022-06-25 00:00:00

৯. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ocation–MDB at 2nd floor –Inflammable materials was found near MDB panel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কার্যক্র	ম্
কাৰ্যক্ৰম	1. Remove all the inflammable materials from surrounding of electrical circuitry at SDBs. 2. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We have completed this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o ७ − o ৮ − २ o २ २
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

পিরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	cation–Facility –Switchboard was installed on flammable material.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১ ১ কাৰ্যক	.১. কাৰ্যক্ৰম	
o. 1114		
কাৰ্যক্ৰম	1. Wooden switchboards should be replaced by non–flammable materials. 2. Prefer switchboards made of non–flammable materials.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion	
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	59-77-5074	
সংশো ধ িত সমশ্রসীমা	<i>₹€−</i> \$ <i>₹−</i> ₹ <i>0₹</i> ₹	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি	
<u>নন্তব্য</u>	2022-06-25 00:00:00	

	১১. পর্ববে	্ষ্যণ
	পরিদর্শ পর্ববেষ	II ocation=1)B at 3rd floor =(able connection was installed without liid
	ক্যাপ আইটে ক্যাটাগ	ি রি
	33.3.	কাৰ্যক্ষ
l		
١		Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at DB's. Ensure

কাৰ্শক্ৰম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at DB's. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	59-77-507d
সংশোধিত সময়সীমা	o <i>⊌</i> −oЪ−2o22
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location–All distribution boards –MCCB was higher size according to cable
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding কাৰ্যক্ৰম permissible current carrying capacity for insulation. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার We will provide require requirements as per suggestion **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 59-77-5071 *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 06-05-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 2022-06-25 00:00:00 মন্তব্য

30. 11/14 ¹		
পরিদর্শন	Location-All distribution boards -Bunch of cable & looping was observed inside the	
পর্ববেষ্ণ	f panels.	
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি	į	

১৩.১. কার্যক্রম	
1	Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB and bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	59-77-507d
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o B – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location-All distribution boards -Circuit diagram was not available on panel boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, কাৰ্যক্ৰম marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার We will provide require requirements as per suggestion **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 59-77-5071 সময়সীমা সংশোধিত 0 & - 0 b - 2 0 2 2 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 2022-06-25 00:00:00 মন্তব্য

	ov. 11141		
1			
	পরিদর্শন	Location-All distribution boards -Common neutrals were observed for more than one	
	পর্ববেষ্ফণ	circuit	
	ক্যাপ		
	<u>আইটেম</u>		
	ক্যাটাগরি		

	Teach should be a second and the second seco
কাৰ্যক্ৰম	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than
	one circuit shall not be permitted).
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্ <u>র</u>	
কারখানার	We will provide require requirements as non-suggestion
কাৰ্যক্ৰম	We will provide require requirements as per suggestion
অগ্রাধিকার	৬ মাস
<u> চুডান্ড</u>	₹ <i>9−</i> % <i>−</i> ₹0%¶
<u> </u>	\(\sigma_20_20_\left\)
সংশো ধ িত	24 (2.2:22
সমশ্বসীমা	56-75-5055
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	2022-06-25 00:00:00

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location-All distribution boards -Cable entry exit point was not sealed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable entry-exit points of DB's with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	59-77-507d
সংশোধিত সমশ্রসীমা	<i>₹€</i> − <i>\$2</i> − <i>5</i> ∘ <i>5 2</i>
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

১৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন	Location–Generator room at ground floor –No earthing connection was provided at the
পর্ববেষ্কণ	generator frame.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰক্ষণ	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
<u> </u>	We will provide require requirements as per suggestion
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	59-77-507d
সংশোধিত সময়সীমা	02-09-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Location–All distribution boards –ECC was not observed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	T

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross–sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	We will provide require requirements as per suggestion
কাৰ্যক্ৰম	We will provide require requirements as per suggestion
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	59-77-507d
সংশোধিত সমশ্বসীমা	₹ <i>€</i> −%₹−₹0₹₹
অগ্রগতির	শুরু হর্যনি
অবস্থা	[전환 4개리
<u>মন্তব্য</u>	2022-06-25 00:00:00

১৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location-Facility - Separate earthing was not provided on most of the Sewing M/C,
পর্ববেষ্ষণ	socket, cable tray
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

1
Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
l.,, .,, .,
We will provide require requirements as per suggestion
৬ সপ্তাহ
₹ <i>9-77-</i> ₹0 <i>7</i> 9
o & - o b - 2 o 2 ?
শুরু হর্যনি
2022-06-25 00:00:00

পরিদর্শন Location–All distribution boards –Earthing connection was not provided at the panel পর্শবেষ্ষণ door ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম Provide adequate earthing to body and doors to all DBs. Ensure that all electrical কাৰ্যক্ৰম panels provided with proper and separate earth potential. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার We will provide require requirements as per suggestion **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 59-77-5071 সময়সীমা সংশোধিত 06-05-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা

১. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	ocation–Roof top –Lightning protection system was not installed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২১.১. কার্যত্র	,ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	59-77-5071
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % 2 – 3 o 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
<u> মন্তব্য</u>	2022-06-25 00:00:00

২২. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

2022-06-25 00:00:00

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location–Office room –The factory didn toonduct planned periodical inspections and testing for insulation, but earth resistance & operation test of all equipments were available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion
অগ্রাধিকার	চলছে
চুডান্ড সময়সীমা	59-77-5071
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00