

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

1	রেবেকা ফ্যাশনস লিঃ
ঠিকানা	Rebecca Tower, House # 3, Road # 2, Section # 7
কারখানার কোড	DHK484
কালাৰ কোড	

্যার্যনের ধরণ: অগ্নি মূল্যার্যন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
প্ৰব্ৰেষ্ণণ	
পরিদর্শন 🏻 Steel or temporary structure not conforming পর্ববেষ্কণ building more than 4 story high চ্যাপ	to Type-I construction on Roof-top of
শাইটেম চ্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম 📗 Remove temporary structure from roof to	p
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কাৰ্থানাৰ কাৰ্থক্ষ	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সম্যসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	nadequate horizontal separation [] Inadequate vertical separation
ক্যাপ	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
(
 কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. ☐ Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুড়ান্ত সমরসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	
ordinal of	
পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	nadequate horizontal separation [] Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	1
J. 8. 11 143	
কাৰ্শক্ৰম	Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মপ্তাহ
1 1	1

চুডান্ত সময়সীমা

সংশোধিত সম্ব্যসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য 02-02-2290

পৰিদৰ্শন Protection against propagation of fire through voids in interior (stairway) and পৰ্যবেষ্ণনা exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
Produce drawings and show methods to demonstrate how prevention of smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls (including stairways) will be ensured with fire-rated assembly according to the Guidelines.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ
চ্যুড়ান্ড সম্বসীমা
সংশোধিত সমশ্মীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
e. পৰ্যবেক্ষণ
পৰিদৰ্শন Protection against propagation of fire through voids in interior (stairway) and পৰ্যবেষ্ণন exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Prevent smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls (including stairways) with fire-rated assembly according to the Guidelines.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
મુખ્યુમાં ખા	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

П	
MAY IN TY	Door width less than minimum (1.0m) Exit access doors are not side-swinging rpe. Exit doors do not open in the direction of traffic flow. Corridor and assageways width less than minimum Tripping hazard at Final Exit door
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	
७.३. यानक	어
কাৰ্যক্ৰম	Provide drawings to produce the plan for construction of the doorways as per guidelines. Remove tripping hazard from Final Exit door
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার	
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
,	
. পৰ্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Door width less than minimum (0.9m) [] Others same as above
পরিদর্শন ⊓	Door width less than minimum (0.9m) [] Others same as above
পরিদর্শন ব্র্পার্বিদর্শন ব্র্থান্থ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ক্যাপ আইটেম্	N
পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Doors on all escape routes to open in the direction of travel Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
প্রিদর্শন প্র্ববেষ্ক্রন ক্যাপ ক্যাউনির ক্যাউনির ক্যাউনির ক্যাবিক্রম ক্যাবিক্রম ক্যাবিক্রম ক্যাব্রমনুত্র	Doors on all escape routes to open in the direction of travel Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
প্রিদর্শন প্র্ববেষ্ণ্ডন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ব.১. কার্বক্রম কার্বক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্বক্রম	Doors on all escape routes to open in the direction of travel Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
প্রিদর্শন প্র্ববেষ্ট্রন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি পি.১. কার্বক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্বজ্বম অগ্রাধিকার	Doors on all escape routes to open in the direction of travel Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
প্রিদর্শন প্র্ববেক্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি বিক্রম ক্রম্পানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা	Doors on all escape routes to open in the direction of travel Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
প্রিদর্শন প্র্ববেশ্বন প্রাপ্ত আইটেন ক্যাটাগরি বিজ্ঞান ক্যাইজন	Doors on all escape routes to open in the direction of travel Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
প্রিদর্শন প্র্ববেষ্ণন প্রবিদর্শন লাভা দিকা কার্যক্রম কা	Doors on all escape routes to open in the direction of travel \(\begin{array}{c} \limits \text{Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines} \(\begin{array}{c} \limits \text{INIM} \\ \dots \\ \dots \text{INIM} \\ \dots INIM
প্রিদর্শন প্র্ববেষ্ণ্ডন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি বিশ্বক্ষম ক্যাইজম ক্যাই	Doors on all escape routes to open in the direction of travel \(\begin{array}{c} \limits \text{Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines} \(\begin{array}{c} \limits \text{INIM} \\ \dots \\ \dots \text{INIM} \\ \dots INIM

৮. পর্ববেষ্ফণ

শ্ববেক্ষণ	width less than minimum (0.9m) [] Others same as above
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শজ্জম ensu the e pass	ep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to are unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to exits a Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, ageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ	। नर
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	7-7240
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্ত ব্য	
১. পর্যবেষ্ফণ	
711(1-4-1)	occupancy more than allowed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি a.s. কাৰ্শক্ৰম কাৰ্

পরিদর্শন 🛮 Space per occupant less than required		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাউাগরি		
17/VI 11/1		
১০.১. কাৰ্যক্ৰম		
্ৰ Ensure appropriate workspace for the occupant load of each floor as per the Guidelines in Change layout of workstations to ensure allowable occupancy load as per the guidelines.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার ৬ মাস		
চূড়ান্ত সম্বাসীমা		
সংশোধিত ১-০১-১১৭০ সমশ্সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		
১১. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাণরি		
अर्थकप		

Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by কাৰ্যক্ৰম providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্খানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 07-07-2990 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন	Interior staircase not protected through firerated enclosures I Spiral stairway used as Means of Escape I Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings I The ground floor exits not enclosed I Tread width less than required I
পর্যবেষ্কণ	wall openings The ground floor exits not enclosed Tread width less than required Max number of steps in a single flight more than 15 Handrails height less than required Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Exit access door not swing in the direction of flow No Auto door closer Obstruction in Stairway
ক্যাপ্	
আই(উম ক্যাটাগরি	
רוויוטוניו	

১২.১. কার্যক্রম Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into fire-কাৰ্যক্ৰম rated enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 02-03-5590 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

১৩. পর্ববেষ্ফণ

_		
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Interior staircase not protected through firerated enclosures I Spiral stairway used as Means of Escape Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings The ground floor exits not enclosed Tread width less than required Max number of steps in a single flight more than 15 Handrails height less than required Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Exit access door not swing in the direction of flow No Auto door closer Obstruction in Stairway
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্বক্রম			
কাৰ্শক্ৰম	Convert all interior stairways into firerated enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. Remove spiral stairway and construct stairway with proper fire separation. Close wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation. The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. Remove all collapsible security gates from all exit stairway access doors.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার	৬ মাস		
চুড়ান্ত সময়সীমা	_		
সংশো ধি জ সমশ্বসীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য			

১৪. পর্ববেষ্কণ

Interior staircase not protected through firerated enclosures I Spiral stairway used as Means of Escape | Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings [] The ground floor exits not enclosed [] Tread width less than required [] পরিদর্শন পাৰদৰ্শন Max number of steps in a single flight more than 15 🛘 Handrails height less than required 🖟 Number of Handrails less than required 🖟 Stairway door not Fire Door 🖟 Exit access door not swing in the direction of flow No Auto door closer Obstruction in Stairway ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৪.১. কাৰ্শক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Remove obstructions from stairways সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ	Ab	sence of proper separation using fire rated walls and doors \(\begin{align*} \text{Width of Passageway} \\ \text{ss than required} \end{align*}
ক্যাপ		
আইটেম ক্যাটাগরি	<u>,</u>	
אוופופוניאן	1	
36.3. ₹	নৰ্শক	ম
কাৰ্যক্ৰয়	ম	Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. Provide cover on naked light.
সুপারি তথ্যসূত্র		
কার্থা কার্যক্র		
অগ্রাধি	কার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসী		_
সংশোগি সমশ্বসী		07-07-7940
অগ্রগতি অবস্থা		
মন্তব্য		

[ac-c-1]] or
পরিদর্শন 🛮 Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. 🖟 Naked lights in storage 🖟 পর্ববেষ্কণ Others same as above
ক্যাপ
আইটেম
বাহতের ক্যাটাগরি
ורוודוטונץ
১৬.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide fire doors as approved by the Guidelines Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের
ত্ত্বাসূত্ৰ
কারখাঁনার
কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার ৬ মাস
চুডান্ত সম্বসীমা
সংশো ধি ত ১–০১–১১৭০ সময়সীমা
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
৭. পর্যবেষ্কণ
পরিদর্শন 🛮 Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. 🖟 Naked lights in storage 🖟 পর্যবেষ্কণ Others same as above
कार्य
অ্যান্ত্র বিদ্যান্ত বিদ্যান বিদ্যান্ত বিদ্যান বিদ্যান্ত বিদ্যান বিদ
আহতেশ ক্যাটাগরি
ורוויטוניץ
্ব ্ কার্যক্রম

সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থনার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য ন্য চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

 \square Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.

১৮. পর্যবেষ্ফণ

কাৰ্যক্ৰম

পরিদর্শন ভারা বিশ্ব বিশ্ব

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. ☐ Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. ☐ Post directional signs at appropriate locations.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-790
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Exit sign missing Exit signs not illuminated at all times Means of exits not signposted Directional signs missing No Bangla and English Exit instructions in case of emergency No Bangla signs and stairs Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	

১৯.১. কার্যক্রম

	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

	1
পরিদর্শন No Command Station	
শ্বপ্রেগ	ŀ
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাউপেরি	
ורורוסוקיין	i
২০.১. কাৰ্যক্ৰম	
	$\overline{}$
কাৰ্যক্ৰম Provide Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	_
कानुशानान	
কাৰ্যক্ৰম	_
অ্থাধিকার ৬ মাস	_
চুড়ান্ত্	
<u>ने</u> भेग्निमा	4
সংশোধিত ১৯-১৯-১৯৭০	
[거씨석시[시	4
অগ্রগতির	
অবস্থা	\dashv
্বিদ্ধব্য	
CONTRACT OF	
১. পর্ববেষ্ণণ	

₹5.	পর্ববেষ্ণণ	
_		
		Less than 1 time each month Training of the Trainers not performed Less than 4
_		mes a year 🛘 Training of the Trainers not performed
	গ্ৰাপ	
	<u>াইটেম</u>	
[4	য়াটাগরি	
3	১.১. কার্যত্র	ন্ম
		Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines Provide training to
	 কাৰ্যক্ৰম	the Trainers I Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety
	41 1024	Management Plan
	 সুপারিশের	
	পুশান্যান ভখ্যসূত্র	
	ভ গুণুত্র কারখানার	
	কাৰ্যজ্ম কাৰ্যজ্ঞম	
		প্রযোগ্য নর
		<u>역(위)</u> 해최
	<i>চুডান্ড</i>	_
	সময়সীমা	
	সংশোধিত	02-02-2290
	সমশ্রসীমা	
	<u>অগ্রগতির</u>	
	<u>অবস্থা</u>	
1	মন্তব্য	

পরিদর্শন Non-st পর্শবেষ্ফণ expired	andard Cylinder color Validation certificate not monitored regularly Cylinder Cylinder
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২২.১. কাৰ্যক্ৰম	
	vide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্র কারখানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্ত	
বিশ্বাসিকার ও এও চুড়ান্ত	IS
সম্বসীমা সংশোধিত	
শुरुत्यापि 0 5 - 0 समयसीमा	7-7900
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

and the same of th
৩. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন Non-standard Cylinder color 🛘 Validation certificate not monitored regularly 🖟 Cylinder পর্যবেষ্ণ expired 🖟 Cylinders not accessible
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২৩.১. কাৰ্যক্ৰম
া Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. 🛘 Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয়
চুড়ান্ত সমরসীমা
সংশোধিত সময়সীমা ^{০১–০১–১১} ৭০
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্টব্য</u>

পরিদর্শন fo পর্ববেষ্কণ th	Non Standard Standpipe& Hose system [] Faulty Hose Pipe [] Supply of water required or interior fire protection is not adequate [] Minimum pressure in the standpipe is less nan required [] The size (diameter) of the standpipe is less than the prescribed value. No Siamese connection available.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
201	
২৪.১. কার্য্য	<u></u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines.
্বিপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	া ৬ মাস
চুডান্ত	
সম্বস্মীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	
২৫. পর্ববেষ্কণ	
প্রিদর্শন ⊓	
পর্ববেষ্কণ 🗆	No fire pump present
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৫.১. কার্য্য	<u>ক্</u> ষ
কাৰ্যক্ৰম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্যক্রম	'
্বাপঞ্জন অগ্রাধিকার	া ৬ মাস
<u> </u>	
সম্রসীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সম্প্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	11

অবস্থা মন্তব্য

প্রিদর্শন 🛘 No sand bucket 🖟 No water filled bucket 🖟 No Gloves/Masks/Fire Axe/ Steel পর্যবেষ্কণ Cutter/Helmet
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
২৬.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সম্বাসীমা
সংশো ধিত সমশ্রসীমা ^{০১–০১–১১৭০}
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
২৭. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy Boiler room floor is not sloped to a catch pit No fire rated composite door at the boiler entrance No fixed temperature smoke detector
ক্যাপ আইটেম্

আইটেম ক্যাটাগরি	
২৭.১. কাৰ্য <u>্</u> ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	☐ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room. ☐ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

अस्तरम्बार्यः f[(Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy \square Boiler room por is not sloped to a catch pit \square No fire rated composite door at the boiler entrance \square of fixed temperature smoke detector
ক্যাপ	
আইটেম	
1 " 2" 21	
ক্যাটাগরি	
২৮.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the boiler room. Install appropriate detectors.
🏻 সপারিশের	
ভিখ্যসত্ৰ	
	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
│ অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
সময়সীমা	-
1	
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	- a an i
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	

৯. প্রব্রেষ্ণ			
পরিদর্শন	The generator room smaller than the required size \square No detector in generator room \square No firefighting equipment is present in the generator room \square Combustible materials inside generator room \square One point frame earthing of generator instead of two \square No over current or earth fault protection provided \square No cable trench with cover		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			

२	২৯.১. কাৰ্যক্ৰম		
		☐ Install appropriate detectors.	
	সুপারিশের		
	<u>ভি</u> খ্যসূত্র		
	কারখানার		
	কাৰ্যক্ৰম		
	অগ্রাধিকার	৬ মাস	
	চুডান্ত		
	সম্মানীমা		
	সংশোধিত	0%-0%-%%90	
	সমশ্রসীমা	02-02-2040	
	<u>অগ্রগতির</u>		
	অবস্থা		
	মন্তব্য		

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Non-standard fire alarm system [] Inadequate detectors			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				
৩০.১. কাৰ্শক্ৰম				
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.			
সুপারিশের তখ্যসূত্র				
কার্থানার কার্যক্রম				
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ			
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা				
সংশোধিত সম্যুসীমা	07-07-7940			
অগ্রগতির অবস্থা				
<u>মন্তব্য</u>				

১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Non-standard fire alarm system [] Inadequate detectors
ক্যাপ অাইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩১.১. কার্যত	_р ы
কাৰ্যক্ৰম	Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	