



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সমৃদ্ধ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| কারখানার নাম | লাকী স্টার এম্পায়েলমেন্ট লিঃ | | |
| ঠিকানা | 141/142, Lalasarat / 71/1 West Khapara Road, Tongi, 234/4, Kachukhet | | |
| কারখানার কোড | GZP205 | | |
| কালার কোড | | | |
| মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | | পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৬-০১-২০২৩ | |
| ১. পর্যবেক্ষণ | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Ensure accessibility, illumination and cross ventilation to Transformer |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | We have implemented the issue |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | 2022-06-25 00:00:00 |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১১-০৭-২০২২ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 05.10.2020: Accessibility is made sure by fire door, illumination is fine , ventilation is made by windows instead of exhaust and the room size is smaller than required as per NTPA. 25.01.2021 (CVV 2): Accessibility, illumination and ventilation are all good but room size is smaller than the required. 03.06.2021: Accessibility, illumination and ventilation are all good but room size is smaller than the required. 01-08-2022 : Accessibility , illumination and ventilation are all good. 26-01-2023: Completed. |

সংযুক্তিসমূহ (৪)




২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | □ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ No detector in generator room □ Combustible materials inside generator room □ One point frame earthing of generator instead of two |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | □ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. □ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken any action but we will take action and complete within this timeline. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১১-০৭-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 05.10.2020: The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated door. No detector in generator room. No Combustible materials found inside generator room . Two point frame earthing of generator found. 25.01.2021 (CVV2) : Two point frame earthing of generator found. No Combustible materials found inside generator room . generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated door. 03.06.2021: Two point frame earthing of generator found. No Combustible materials found inside generator room . generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated door. 01-08-2022 : Two point frame earthing of generator found. No Combustible materials found inside generator room . 26-01-2023: Completed. |

সংযুক্তিসমূহ (৮)

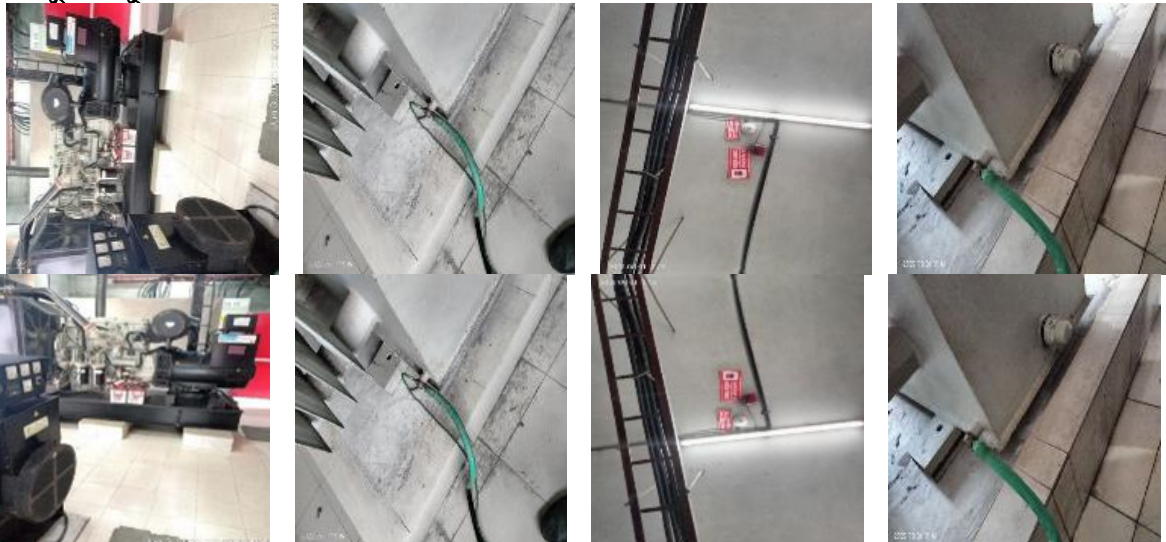

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | □ Illumination of substation is poor □ No clear identification mark on distribution panel □ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration □ Connection without lug □ No cover on cable trench. □ Access limited or barred to panel boards |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | □ Provide easy access to the substation equipments. □ Provide clear identification mark on distribution panel. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have already started work on this issue and supposed to be complete within timeline |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১১-০৭-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 05.10.2020: Illumination of substation is good, No clear identification mark on distribution panel, first aid artificial respiration was available. No cable connected without proper cable lux. Some cover on cable trench not found. DB has good access. 25.01.2021 (CVV2): lighting in substation is good ,No clear identification mark on distribution panel, first aid artificial respiration was available. No cable connected without proper cable lux. Some cover on cable trench not found. DB has good access. 03.06.2021: Cables are connected with cable lug & cable trench are covered. 01-08-2022 :Illumination of substation is good. Found clear identification mark on distribution panel and instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration. 26-01-2023: Completed. |

সংযুক্তিসমূহ (৯)




৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Access obstructed/barred to MDB No clear identification mark on distribution board Combustible materials near DB |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide clear identification mark on distribution board. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have implemented the issue |
| অগ্রাধিকার | উ স্তর |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 05.10.2020: No access obstruction found to MDB, Distribution boards do not have clear and permanent identification marking and no Combustible materials near DB were found. 25.01.2021 (CVV2): No access obstruction found to MDB, Distribution boards do not have clear and permanent identification marking and no Combustible materials near DB were found. 03.06.2021: No access obstruction found to MDB, Distribution boards do not have clear and permanent identification marking and no Combustible materials near DB were found. 01-08-2022 :No access obstruction found to MDB, Distribution boards do not have clear and permanent identification marking and no Combustible materials near DB were found. 26-01-2023: Completed. |

সংযুক্তিসমূহ (৪)

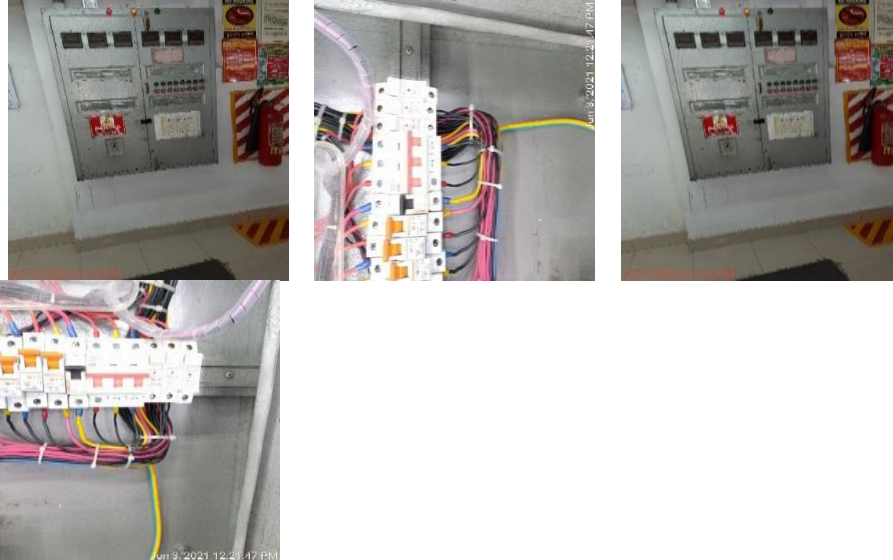

৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Lightning Protection System is not installed. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | / Need to design and install LPS in the building. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have implemented the issue |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 05.10.2020: LPS is installed as per approved drawing and design. 25.01.2021 (CVV2): Lightning protection System is installed as per approved drawing and design. 03.06.2021: LPS has been installed. 01-08-2022: LPS has been installed. 26-01-2023: Completed. |

সংযুক্তিসমূহ (২)

