

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আরএমএম সোশেটারস লি:		
ঠিকানা	Nagarchar, Rajpoolbaria,		
কারখানার কোড	DHK493		
কালার কোড			
মুল্যারনের ধরণ: অগ্নি মূ	गाउन	পর্য	বেষ্কণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ফণ			
পর্যবেষ্ফণ building n	emporary structure not conforming to Typ nore than 4 storey high	e–I construction on Roc	of-top of
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কাৰ্যক্ৰম			
	ove temporary structure from roof top		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্য্থানার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার ৬ মাস			
চুড়ান্ত সময়সীমা			
সংশোধিত সময়সীমা	-२०२२		

২. পর্যবেষ্ণণ

<u>অগ্রগতির</u> অবস্থা <u>মন্তব্য</u>

	াদৰ্শন বেষ্কণ	Inadequate horizontal separation [] Inadequate vertical separation
	প ইটেম টাগরি	
۲.۵	্. কাৰ্যক্ৰম	
	চাৰ্যক্ <u>ৰ</u> ম	Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. A Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines
<u> </u>	পারিশের স্থ্যসূত্র	
	চার্খানার <u>চার্যক্রম</u>	
	ম্ <u>র্</u> থাধিকার	৬ সপ্তাহ
2	ড়ুড়ান্ড নমশ্রসীমা	_
2	াংশোধিত নিশ্বসীমা	o&-ob-2o22
1 1	মগ্রগতির মবস্থা	
2	া ন্ডব্য	
୭. প	ৰ্ববেষ্কণ	
পর্য	(বক্ষণ	Inadequate horizontal separation [] Inadequate vertical separation
	প ইটেম টাগরি	
<u>ඉ.</u> :	১. কাৰ্যক্ৰ	T Comments of the comments of
		Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under

In Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall ur [Mixed Occupancy] (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas_should be separated with কাৰ্যক্ৰম firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 26-25-5055 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not
প্ৰ্যবেষ্ণণ equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ
আইটেন
ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম 📙 Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines
সুপারিশের
ভিশ্যসূত্ৰ
कार्न्थानान
কাৰ্শক্ৰম
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ
ু চুড়ান্ত
प्रभेगप्रीमा
সংশোধিত ৩৬-০৮-২০২২
স্মান্ত্ৰমীয়া তিভ্ৰত চৰ্ব্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্
অগ্রগতির
অব্স্থা
ুমন্তব্য
<u> </u>
 পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন 🛮 Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not

পরিদর্শন 🛘 Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not
পর্শবেষ্ণ্য equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ
আইটেম্
ক্যাটাগরি
৫.১. কার্যক্রম
Dravide fire rated congration to provent smake and fire propagation through
মাৰ্ক্স Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls
ů .
সুপারিশের
ভিশ্যমূত্ৰ
কার্থানার
ক্ৰিক্স
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত্ৰ _
अभ्यत्रीमा
সংশোধিত ১, - ১, - ১, ১, ৭০
अन्य अभाग
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য

পর্ববেক্ষণ re	Door width less than minimum (1.0m) Sum of the widths of doors less than equired Door do not swing outward Corridor and Passageways width less than ninimum and obstructed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o ७ − o ৮ − २ o २ २
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন ⊓	Door width loss than minimum (0.0m) 1 Others same as above

• 11(14)	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Door width less than minimum (0.9m) [] Others same as above
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטונירן	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	म
কাৰ্শক্ৰম	Doors on all escape routes to open in the direction of travel Ensure adequate number of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
সুপারিশের ভখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	₹ % – % 2 – ₹ 0 ₹ 2
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Door width less than minimum (0.9m) [] Others same as above
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[17/01/11/1]	
৮.১. কাৰ্যক্ৰয়	স
কাৰ্যক্ৰম	Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> থিকার	প্রেমান্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
১. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Floor occupancy more than allowed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

ক্রাপ্ত আইটেম ক্যান্টাগনি a.s. কার্যক্রম a.s. কার্যক্রম provide floor plans with equipment, worker and work space arrangements to ensure appropriate occupancy load as per the Guidelines মুপানিশেন ভখ্যমুত্র কারখানান কার্যক্রম আ্লাধিকান ৬ মপ্তাহ টুড়ান্ড মান্যসীমা মংশোধিভ মান্যসীমা অঞ্জভিন আব্য় মন্তব্য

পরিদর্শন 🛮 Space per occupant less than required	
ক্যাপ	
অাইটেম	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্যক্রম	
Ensure appropriate workspace for the occupant load of each floor as pe	r the
কাৰ্যক্রম Guidelines Change layout of workstations to ensure allowable occupanc	
	y load as
per the guidelines.	
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
্বাম্প্রাধিকার ৬ মাস	
চুড়ান্ত	
अर्घेर्यभाषा -	
সংশোধিত २ <i>६</i> – ५२ – २०२२	
प्रभन्नभीमा १५७ - ३५ - ४०५४	
অগ্রগতির	
अवश् अवश्	
মন্তব্য	
of the target	
১১. পর্যবেষ্ষণ	
Opening and purchashed by analysis of any include fire an internal and	امانيات
প্রিদর্শন	lectrical
Application of the through separate Service ducts I not sealed with noncomi	bustible
material at each floor level for electrical services duct	
ক্যাপ	
অ্যাইটেম	

|ক্যাটাগরি| ১১.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations. Provide service duct for electrical cables কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভূখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 56-25-5055 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating Electrical cables do not run through separate Service ducts Not sealed with noncombustible material at each floor level for electrical services duct
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাশক্রম	Seal the shafts/ducts in the floors when it is not needed. Seal the shafts/ducts with non combustible materials at each floor
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বজ্ঞম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	

	Interior staircase not protected throughsmoke-proof enclosures Exterior staircase susceptible to fire and smoke propagating through wall openings Open grills in walls between staircase and floor spaces. The ground floor exits not enclosed Stairways not continuous from roof to the final exit Stair width less than required Sum of Riser height and Tread depth is not within limits Riser & Trade tolerance of a flight not within limit Landing dimension less than stair width Handrails height less than required Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Exit Doorway opens onto a flight of stairs Space outside Exit Doorway not at same level as that of the Exit Door Exit access door not swing in the direction of flow Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into কাৰ্যক্ৰম smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 06-06-5055 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Same as above except stair width and riser and trade tolerance
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্শক্ৰম	Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. Close wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairwaysfrom roof to the final exit. Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors. Remove Sliding doors from all Final Exits. Where sliding doors are provided at final exits, these shall not be relied on for means of exit.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড সমর্মীমা	<u>১</u> মাস –
সংশোধিত সমশ্রসীমা	₹ % – % 5 – 5 o 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Same as above except stair width and riser and trade tolerance
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৫.১. কাৰ্	ক্রম
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstructions from stairways
সুপারিশে তথাসত্র	र्व
কার্খানা	व
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিক	ব প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীম	_
সংশোধি সময়সীম	5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

12 officered
১৬. পর্যবেক্ষণ
পরিদর্শন No Fire Door No/Improperly illuminated exit sign Tortuous and obstructed travel path Absence of proper separation using fire rated walls and doors Ceiling height less than required Width of Passageway less than required
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৬.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্তম Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সম্প্রসীমা
সংশো ধিত সমশ্রসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
১৭. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন 🛘 Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. 🖟 Naked lights in storage 🖟 পর্যবেষ্কণ Others same as above except ceiling height
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১৭.১. কার্বক্রম
Provide fire doors as approved by the Guidelines Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম

অগ্রাধিকার ৬ মাস

5&-25-5055

চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত

সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন 🛮 Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. 🖟 Naked lights in storag পর্যবেষ্ণ্যন Others same as above except ceiling height	je 🛚
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম 📙 Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling	
সুপারিশের	
ত্য্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চুড়ান্ত	
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রণতির	
অবস্থা মন্তব্য	
ן ער פּוּצין	

. পর্যবেষ্ণণ	
বিদৰ্শন	
ারিদর্শন 🛮 No Smoke and Heat Vents	
गृश्	
মাইটেম চ্যাটাগরি	
אוויוטונץ	
৯.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম 📗 Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার ৬ মাস	
চূড়ান্ত	
সম্প্রসীমা বিদ্যালয় বিদ্য	
भारतानिक २६-४२-२०२२	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পৰ্যবেষ্ষণ of	Exit signs not illuminated at all times $oxedsymbol{\mathbb{I}}$ No Bangla and English Exit instructions in case emergency $oxedsymbol{\mathbb{I}}$ Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. Provide English and Bangla Exit instructions where necessary
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o & - o b - 2 o 2 2
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২১. প্রব্বেখ্ফণ
প্রিদর্শন 🛘 Exit signs not illuminated at all times 🖟 No Bangla and English Exit instructions in cas
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
17/01 II 1
২১.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যজ্ঞম Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্বক্রম
অগ্রাধিকার ৬ মাস
চূড়ান্ত সম্যমীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা ২৫ – ১২ – ২০২২
অগ্রগতির অবস্থা
মন্ভব্য

২২. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	on standard cylinder color
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২২.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o b - 2 o 2 ?
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৩. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন 🎚 পর্শবেষ্কণ re	Non-standard Standpipe $\&$ Hose system \square Pressure in the standpipe is less than equired \square The size (diameter) of the standpipe is less than the prescribed value
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
17101-11-1	
২৩.১. কার্যত	₽ ष
 কাৰ্যক্ৰম	Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % 2 – 3 o 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন 🛮	No fire pump present	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২৪.১. কার্যত	<u>ক্</u> ষ	
কার্যক্রম সুপারিশের	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements	7
ভ৾খ্যসূত্ৰ		1
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	া ৬ মাস	$\frac{1}{1}$
সম্বাদীদা সংশোধিত		$\frac{1}{2}$
সম্যুসীমা অগ্রগতির	₹ <i>\(\delta\)</i> = ₹0 ₹ ₹	4
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		_ _

পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৫.১. কাৰ্শ্কন	
কাৰ্যক্ৰম Provide fire fighting equipment as required by the Guidelines	
সুপারিশের	
তিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যজ্জ্ম	
অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ	
ু চুড়ান্ত সম্ব্যসীমা	
সংশো ধি ত সময়সীমা ^{৩৬–০৮–২০২২}	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ ক্যাপ	o appropriate detectors	
আইটেম ক্যাটাগরি		
২৬.১. কার্য	<u>ক্</u> ষ	
কাৰ্যক্ৰম	Install appropriate detectors	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	\$&-?5-5055	
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		

?	৭. পর্ববেষ্	ণ		
	্যাগ্ দ াগ প্রকারেজ্য	Poor illumination in transformer room 🛘 Silica gel is in poor condition. 🗘 Horn Ga properly aligned or not provided 🖟 Lint/dirt in transformer room 🖟 No detector in transformer room		
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
	২৭.১. কা	ৰ্জিস		
	কাৰ্যক্ৰম			
	সুপারিশে	ৰ		
	ভখ্যসূত্র			
	কাৰ্খান	ৰ		
	<u>কাৰ্যক্ৰম</u>			
		ার ৬ মপ্তাহ		
	চুডান্ড সমশ্রসীষ	Π -		
	সংশোধি সময়সী			
	অগ্রগতি	••		
	অবস্থা			
	মন্তব্য		1	

রিদর্শন র্শবেষ্ষণ t	oor illumination in transformer room \square Silica gel is in poor condition. \square Ho roperly aligned or not provided \square Lint/dirt in transformer room \square No dete ransformer room	rn Gap not ctor in
<u> </u>		
<u> ৷</u>		
য়াটাগরি		
	***	1
<u>৮.১. কার্য</u>	<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	Install appropriate detectors	
সুপারিশের		
ভিখ্যসূত্র		
কার্থানার	4	
কাৰ্যক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকা	ৰ ৬ মাস	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	. –	
সংশোধিত সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

১. প্রব্বেষ্ণণ		
generator	stible/junk materials inside generator room \square One point frame earthing of or instead of two \square No earth fault protection provided \square lint/dirt in generator detector in generator room	or
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি		
২৯.১. কাৰ্যক্ৰম		
	all appropriate detectors.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার ৬ মাস		
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	-2022	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন ^{ul} পর্ববেষ্কণ m in	ccess to substation/ substation equipment not easy \square Separating wall not to the ceiling \square No SLD/clear identification mark on distribution panel struction for first aid to electrical shock and artificial respiration \square Non-contact not provided/ insufficient \square No earthing at all required electrical point substation \square No detector in substation	No conductive
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩০.১. কার্য	<u> </u>	
 কাৰ্যক্ৰম	☐ Install appropriate detectors	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	। ৬ মাস	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	<i>₹€−\$2−₹</i> 0 <i>₹₹</i>	
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		
,		
৩১. পর্যবেষ্ণণ		
of the last	No automatic fire detection and alarm system	
পরিদর্শন 🏻 পর্ববেষ্ডন 🗇 ক্যাপ জাইটেম		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ ক্যাপ		
পরিদর্শন 🏻 পর্ববেষ্ডন 🗇 ক্যাপ জাইটেম	No automatic fire detection and alarm system	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	No automatic fire detection and alarm system	te
পরিদর্শন পর্বাবেশ্ফণ ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি ত১.১. কার্ব্য	No automatic fire detection and alarm system Provide design drawings for the fire detection and alarm system in act with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented alimplementation plan.	te
পরিদর্শন ব্রাপ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩১.১. কার্য্য কার্যক্রম ফ্রাপ্রস্কু কার্থানার	No automatic fire detection and alarm system Provide design drawings for the fire detection and alarm system in ac with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriat specifications and drawings) showing how they will be implemented al implementation plan.	te
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডন ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি ত ১.১. কার্ব্য কার্বক্রম মুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কার্বক্রম	No automatic fire detection and alarm system Provide design drawings for the fire detection and alarm system in ac with the Guideline requirements and hazard situation, (with approprial specifications and drawings) showing how they will be implemented al implementation plan.	te
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩১.১. কার্য্ড ক্যান্টাগরি ক্যাপ্ত ক্যার্থ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ট	No automatic fire detection and alarm system Provide design drawings for the fire detection and alarm system in ac with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriat specifications and drawings) showing how they will be implemented al implementation plan.	te
পরিদর্শন ব্যাপ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ত১.১. কার্য্য কার্যক্রম কার্যক্রম কার্যক্রম অগ্রাধিকার	No automatic fire detection and alarm system Provide design drawings for the fire detection and alarm system in ac with the Guideline requirements and hazard situation, (with approprial specifications and drawings) showing how they will be implemented alimplementation plan. B সম্ভাছ -	te

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

ারিদর্শন ার্শবেষ্ফণ	No automatic fire detection and alarm system
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
) ১২.১. কার্যত্র	চ্ম
কাৰ্শক্ৰম	Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> −\$₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	