

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	রেডিয়েন্স প্যাকেজিং এন্ড একসেসরিজ লি:
ঠিকানা	South Bagber, Kashimpu, Gazipur
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 278
কালার কোড	

ল্যািরনের ধরণ: অন্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্ডণের তারিখ
. পর্যবেষ্ফণ	
পর্শবেষ্কণ building more t ক্যাপ আইটেম	ary structure not conforming to Type-I construction on Roof-top of nan 4 story high
ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম 📗 Remove te	nporary structure from roof top
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা <sup>০১–০১–১১৭০</sup>	
<b>অগ্রহাতির</b> অবস্থা	
roof top. 14/	(CVV-01): At present, there is no temporary steel structure found on 0/2019 (CVV-02): Steel structure is not found on roof top. Location: g. 19/08/2020 (CVV-03): Steel structure is not found on roof top. ce building.

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য 🛘 Inadequate horizontal separation 🖟 Inadequate vertical separation	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): No such design drawings found during audit. 14/10/2019 (CVV-02): Approved fire protection / separation construction/ exit doors and stairs design and drawing from DIFE is not available. Factory has not submitted the design and drawing to DIFE yet. 19/08/2020 (CVV-03): Approved fire protection / separation construction/ exit doors and stairs design and drawing from DIFE is not available. Factory has not submitted the design and drawing to DIFE yet.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	☐ Inadequate horizontal separation ☐ Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰয়	<u> </u>	
কাৰ্শক্ৰম	Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire rated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর	
চুড়ান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি	
মন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): Factory has not taken any action yet. In production shed, the following issues are identified – a) Mezzanine floor is not vertically separated by fire rated construction barrier. b) Storage areas is not separated from production area on ground floor by fire rated openings protective. c) Management of large quantity stored materials are not separated with rated barriers adjacent to production area (GF). 14/10/2019 (CVV-02): Floor to floor vertical separation is not found during visit. Storage area is not separated from production floor by fire rated construction. Generator room also not separated from production area. No action has been taken yet. Location: Steel shed. 19/08/2020 (CVV-03): Floor to floor vertical separation is not found during visit. Storage area is not separated from production floor by fire rated construction. Generator room also not separated from production area. No action has been taken yet. Location: Steel shed.	

	Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১. কাৰ্যক্ৰ	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কার্থক্রম</u>	
<u> অগ্রাখিকার</u>	প্রবোজ্য ন্য
<u> </u>	
<b>मेमग्रमीमा</b>	
<b>মংশো</b> ধিত	
<b>म</b> ्यम्मीमा	02-02-2290
<u> অগ্রগতির</u>	শুৰু হয়নি
<b>অবস্থা</b>	[경우 <sup>®</sup> 목시 <sup>®</sup> ]
	05/03/2019 (CVV-01): No such design drawings found during audit. 14/10/201
<b>ন</b> ন্তব্য	(CVV-02): No such design drawings found during visit. 19/08/2020 (CVV-
	03):No such design drawings found during visit.

	Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not
পর্ববেষ্ণণ	equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

### ৫.১. কাৰ্যক্ৰম Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through কাৰ্যক্ৰম staircases and grills on the interior walls সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড *मे*भेश्रमीमा সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 05/03/2019 (CVV-01): In shed building, there are 2 staircases which are not separated by construction barrier and openings. Moreover, In three storied office building, there is only 1 staircase available which is inadequate in number and is not separated by fire rated construction as well. 14/10/2019 (CVV-02): Staircases are not separated by fire rated construction from production floor. মন্তব্য Location: Steel shed. One staircase is available in 3 storied building which is not fulfill the requirement of minimum required exit and it is not separated by fire rated construction. 19/08/2020 (CVV-03):Staircases are not separated by fire rated construction from production floor. Location: Steel shed. One staircase is available in 3 storied building which does not fulfill the requirement of minimum required exit and it is not separated by fire rated construction.

1 1	Door do not swing in the direction of flow Corridor and Passageways width less than
পর্ববেষ্ণণ	minimum
ক্যাপ	
আই(টম	
ক্যাটাগরি	

### ৬.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Doors on all escape routes to open in the direction of travel সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 05/03/2019 (CVV-01): In shed & 3 storied office building, all means of egress doors found collapsible gates and sliding type gates which are not open in the direction of travel. 14/10/2019 (CVV-02): Collapsible gates, steel side hinged মন্তব্য type door and inside opening steel type doors are found in all exits and evacuation routes. Location - All exit doors. 19/08/2020 (CVV-03):Collapsible gates, steel side hinged type door and inside opening steel type doors are found in all exits and evacuation routes. Location- All exit doors.

	n
পর্শবেক্ষণ minimum	
ক্যাপ	П
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

	Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to
কাৰ্শক্ৰম	ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits [] Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): There is no marked aisles available there. Minimum width of passageway in every production floor are not meet the requirement. vThe passageway has found obstructed by temporary machines and combustible materials. 14/10/2019 (CVV-02): Aisles mark is not found in the factory. Width of passageway is less then the requirement. Exit routes are found obstructed by temporary items and combustible materials. 19/08/2020 (CVV-03):Aisles mark is not found in the factory. Width of passageway is less then the requirement. Exit routes are found obstructed by temporary items and combustible materials.

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating Open lift core provides scope for fire propagation Not sealed with noncombustible material at each floor level for electrical services duct
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

r.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): Factory has no lift provision in whole building & shed. However in both production sheds and three storied building, all stair enclosures are not separated by rated construction barriers and openings protective from production area & other occupancies . 14/10/2019 (CVV-02): Factory has no lift core provision. Staircases are not protected by fire rated opening protection. Location: Steel shed and 3 story building. 19/08/2020 (CVV-03): Factory has no lift core provision. Staircases are not protected by fire rated opening protection. Location: Steel shed and 3 story building.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating Open lift core provides scope for fire propagation Not sealed with noncombustible material at each floor level for electrical services duct
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যক্ৰম	Ţ
কাশক্রম	Seal the shafts/ducts in the floors when it is not needed. Seal the shafts/ducts with non combustible materials at each floor
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<del></del>	প্র্যোগ্য ন্য
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): No such electrical services duct available in the factory. 14/10/2019 (CVV-02): Electrical services duct is not found in the factory. 19/08/2020 (CVV-03):Electrical services duct is not found in the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures  Open grills in walls between staircase and floor spaces. The ground floor exits not enclosed Number of Handrails less than required Stairway door not closed Stairway door not Fire Door Landing dimension less than stair width Exit access door snot swing in the direction of flow Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of
কাৰ্যক্ৰম	☐ Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র তথ্যসূত্র	
<u>ত্রু পুন্</u> কার্শানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
<u> </u>	
<sup>पू</sup> र्वे अध्यक्षीमा	-
সংশোধিত্ত	
সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	m-r = m-r
অবস্থা	শুৰু হৰ্মান
<b>ম</b> ন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): Fire separation drawing including with stairway not available in the factory during the audit. 14/10/2019 (CVV-02): Approved fire protection / separation construction design and drawing including stair dimensions and smoke proof enclosures from DIFE is not available. Factory is not submitted the design and drawing to DIFE yet. 19/08/2020 (CVV-03):Approved fire protection / separation construction design and drawing including stair dimensions and smoke proof enclosures from DIFE is not available. Factory is not submitted the design and drawing to DIFE yet.

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন পর্যবেষ্ণন বিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পরিক্রাল ভিন্ন ভিন্ন

### ১১.১. কাৰ্যক্ৰম $\parallel$ Convert all interior stairways into smoke proof enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. \( \) The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape কাৰ্যক্ৰম from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 05/03/2019 (CVV-01): In both production shed and 3-storied building, all stair enclosures are not separated by rated construction barriers and openings protective from production area & other occupancies . Both side handrails are not provided yet in any stairs. 14/10/2019 (CVV-02): Staircases are not protected by fire rated opening protection from other occupancies. Location: Steel shed and 3 story building. Both side handrails are not provided yet in any stairs. Collapsible মন্তব্য gates, steel side hinged type doors and inside opening steel type doors are not removed yet. 19/08/2020 (CVV-03):Staircases are not protected by fire rated opening protection from other occupancies. Location: Steel shed and 3 story building. Both side handrails are not provided yet in any stairs. Collapsible gates, steel side hinged type doors and inside opening steel type doors are not removed

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures $\square$ Open grills in walls between staircase and floor spaces. $\square$ The ground floor exits not enclosed $\square$ Number of Handrails less than required $\square$ Stairway door not closed $\square$ Stairway door not Fire Door $\square$ Landing dimension less than stair width $\square$ Exit access door snot swing in the direction of flow $\square$ Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): In production shed, the means of escape is obstructed by combustible materials in stair-1 (north side) 14/10/2019 (CVV-02): Stairways are found obstructed by combustibles materials. Location: Stair-1, Steel shed. 19/08/2020 (CVV-03):Stairways are found free during visit.

	No Fire Door Absence of proper separation using fire rated walls and doors Ceiling
পর্ববেষ্ণণ	height less than required
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide cover on naked light
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কার্যক্রম জন্মধিকার	প্রযোগ্য লয়
দুড়ান্ত চুড়ান্ত	4(4150 at 4
সুম্বাঙ সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): Observations are following: i) No fire doors are still not available in all required locations. ii) Storage areas are found absence of proper separation using fire rated walls and doors. lii) In storage area, ceiling height has found less than required. Location: At Ground floor of Shed building. 14/10/2019 (CVV-02): Fire rated doors are not installed yet at required location. Storage area is not separated by fire rated opening and fire rated construction from production floor. Location: Ground floor of steel shed. 19/08/2020 (CVV-03):Fire rated doors are not installed yet at required location. Storage area is not separated by fire rated opening and fire rated construction from production floor. Location: Ground floor of steel shed.

পরিদর্শন	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in storage
পর্ববেষ্ণণ	Others same as above (except ceiling height)
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

### ১৪.১. কাৰ্যক্ৰম ☐ Provide fire doors as approved by the Guidelines ☐ Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or কাৰ্যক্ৰম maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 05/03/2019 (CVV-01): Observations are following: i) In storage area, clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. ii ) Naked lights is still available in storage area. Location: At Ground floor of Shed building. 14/10/2019 (CVV-02): Storage are not separated by fire rated door from production floor. Penetration মন্তব্য found between store and production floor. Location: Ground floor of steel shed. 19/08/2020 (CVV-03):Storage are not separated by fire rated door from production floor. Penetration found between store and production floor. Location: Ground floor of steel shed.

পরিদর্শন || Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. || Naked lights in storage || পর্যবেষ্কণ Others same as above (except ceiling height)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগরি

### ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 05/03/2019 (CVV-01): In storage area, ceiling clear height has found less than required. Location: At Ground floor of Shed building. 14/10/2019 (CVV-02): In storage area, ceiling clear height has found less than required. Location: Ground মন্তব্য floor of steel shed. 19/08/2020 (CVV-03):In storage area, ceiling clear height from storage top has been found less than required. Location: Ground floor of steel shed.

৬. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	No Smoke and Heat Vents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
[ 17151 11 1]	
১৬.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
	Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)
সুপারিশের    তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	COMPET THE
ভূডান্ড চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
।	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্মনি
মন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): No smoke and heat vents has found in storage area located 14/10/2019 (CVV-02): Smoke and heat vents is not available in storage area. 19/08/2020 (CVV-03): Smoke and heat vents is not available in storage area.

পরিদর্শন ভাইটেম ভাইটেম ক্যান্টাগরি

### ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Provide enclosed Lift lobby with Fire door as part of the stair enclosure as কাৰ্যক্ৰম specified in the Guidelines. Provide appropriate Lift fire rated door and Fire switch সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 02-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির সংখ্যোধিত অবস্থা 05/03/2019 (CVV-01): Factory has no lift provisions in whole factory building. মন্তব্য 14/10/2019 (CVV-02): Lift is not available in the factory. 19/08/2020 (CVV-03):Lift is not available in the factory.

# প্রদৰ্শন প্রদৰ্শন পরিদৰ্শন পরিদর্শন ভাষা বিশ্ব বিশ্ব

৮.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Post emergency procedure notices in lift lobbies.  Remove obstruction from lift lobby
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<b>মন্ত</b> ব্য	05/03/2019 (CVV-01): Factory has no lift provisions in whole factory building. 14/10/2019 (CVV-02): Lift is not available in the factory. 19/08/2020 (CVV-03): Lift is not available in the factory.

পরিদর্শন 📙	Means of exits not signposted   Directional signs missing   No Bangla signs for stairs
পর্ববেষ্ফণ  🛚	Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

	☐ Post directional signs at appropriate locations.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমর্মীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্যনি
<u>অবস্থা</u>	
<b>ম</b> ন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): Observations are following: i) Exit sign is not posted in means of exit. ii) Directional signs are yet not provided. Iii) English and Bangla exit instructions is not provided where necessary. iv) No Bangla sign is provided for stairs 14/10/2019 (CVV-02): Observations are: 1. Illuminated exit sign is not provided in emergency exits. 2. Directional exit sign is not installed yet. 3. English and Bangla sign for stair designation is not provided yet. 19/08/2020 (CVV-03):Observations are: 1. Illuminated exit sign is not provided in emergency exits. 2. Directional exit sign is installed but found non functional. 3. English and Bangla sign for stair designation is not provided yet.

পরিদর্শন 📙	Means of exits not signposted   Directional signs missing   No Bangla signs for stairs
পর্ববেষ্ফণ  🛚	Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency
কাশক্রম	lighting requirements of the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যজ্য	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রথোজ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<b>মন্ত</b> ব্য	05/03/2019 (CVV-01): Factory has not taken any action yet to correct all mention issues. Observations are following: i) Exit sign is not posted in means of exit. ii) Directional signs are yet not provided. Iii) English and Bangla exit instructions is not provided where necessary. iv) No Bangla sign is provided for stairs. v) No emergency lighting system has found in means of escape during audit. 14/10/2019 (CVV-02): Emergency lights are not provided in production floors, escape route and stairs for safe evacuation. 19/08/2020 (CVV-03): Emergency lights are not provided in production floors, escape route and stairs for safe evacuation.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Training of the Trainers not performed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	III Bookida karining ka ka Taringga II ka kala Fina Dalii and Tarining a filla Taringga
কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide training to the Trainers ☐ Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সময়সীমা	02-02-2010
<u>অগ্রগতির</u>	শুক হ্রানি
অবস্থা	
	05/03/2019 (CVV-01): Documents regarding training and fire drill are not available in the factory during the audit. 14/10/2019 (CVV-02): Fire safety
মন্তব্য	training from appropriate authority is not found. Fire drill is not conducted by the
	factory and document is not found during visit. 19/08/2020 (CVV-03): Fire
	safety training from appropriate authority is not found. Fire drill is not conducted by the factory and document is not found during visit.
	by the factory and document is not round during visit.

## ২২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Non–standard Cylinder color
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

# ২২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-03-3290
<u> </u>	
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
	05/03/2019 (CVV-01): Extinguishers colors meet the standard. 14/10/2019
মন্তব্য	(CVV-02): Extinguishers colors meet the standard. 19/08/2020 (CVV-03): Extinguishers colors meet the standard.
	03 / Extinguishers colors meet the standard.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Non–standard Cylinder color
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	TI.
কাৰ্যক্ৰম	☐ Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. ☐ Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): Total 16 numbers of extinguishers are available on all floor of the factory (total area 28,000 sft) which is inadequate. However some of the extinguishers found expired in all production floors. 14/10/2019 (CVV-02): Extinguisher is not found in office building. Fire extinguisher is found inadequate in steel shed as per requirement. 19/08/2020 (CVV-03):Extinguisher is not found in office building. Fire extinguisher is found inadequate in steel shed as per requirement. Extinguishers expiry date is over.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Non Standard Standpipe & Hose system Supply of water required for interior fire protection is not adequate Pressure in the standpipe is less than required The size (diameter) of the standpipe is less than the prescribed value. No Siamese connection available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২৪.১. কাৰ্যক্ৰম Provide standard Standpipe & Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size কাৰ্যক্ৰম (diameter) of the standpipe. I Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 05/03/2019 (CVV-01): At present, no standpipe & hose system is available in whole factory premises. 14/10/2019 (CVV-02): Standard standpipe system as well as fire pump are not installed yet to ensure required hose pressure at the মন্তব্য highest and most remote part of the building. 19/08/2020 (CVV-03):Standard standpipe system as well as fire pump are not installed yet to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.

পরিদর্শ পর্শবেষ্ড	ন তথ	No fire pump present
ক্যাপ আইটেম ক্যাটার্গা	<u> </u>	
₹€.5.	কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যত্ৰ		Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপার্নি তখ্যসূ	<u>ৰূ</u>	
কার্   কার্যগ্র	ধানার ফম	
অগ্রাণি	<u> </u>	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমর্থ	<u> শীমা</u>	-
সংশো সমর্গ		07-07-7940
অগ্রগ অবস্থ		শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	Ţ	05/03/2019 (CVV-01): No dedicated fire pump is available. Only submersible pump has found for domestic use purpose. 14/10/2019 (CVV-02): Standard standpipe system as well as fire pump are not installed yet to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building. 19/08/2020 (CVV-03):Standard standpipe system as well as fire pump are not installed yet to ensure required hose pressure at the highest and most remote part of the building.

. পর্ববেষ্ণণ	
ারিদর্শন 1র্শবেষ্ফণ	No water filled bucket 🛘 No Gloves/Masks/Fire Axe/ Steel Cutter/Helmet
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate number of additional fire–fighting equipment to meet the Factory Rules
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রবোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): Factory has not taken any action yet to provide water filled bucket and other safety items like Gloves, Masks, Fire Axe, Steel Cutter and Helmet. 14/10/2019 (CVV-02): Water filled bucket and other safety items like Gloves, Masks, Fire Axe, Steel Cutter and Helmet are not found during visit. 19/08/2020 (CVV-03):Water filled bucket and other safety items like Gloves, Masks, Fire Axe, Steel Cutter and Helmet are not found during visit.

# প্রিদর্শন পর্ববেষ্ণন | Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy | Boiler room floor is not sloped to a catch pit | No fire rated composite door at the boiler entrance | No fixed temperature smoke detector ক্যাপ আইটেম ক্যাড়াগরি

ของเขา	
৭.১. কাৰ্যজ	ম
	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the boiler room. Provide firefighting equipment as required by the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখীনার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): No such boiler is present now at factory premise. 14/10/2019 (CVV-02): Boiler room is not found in the factory during visit. 19/08/2020 (CVV-03):Boiler room is not found in the factory during visit.

२६. १४(५%)		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy Boiler room floor is not sloped to a catch pit No fire rated composite door at the boiler entrance No fixed temperature smoke detector	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাশক্রম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the boiler room. Install appropriate detectors
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): No such boiler is present now at factory premise. 14/10/2019 (CVV-02): Boiler room is not found in the factory during visit. 19/08/2020 (CVV-03):Boiler room is not found in the factory during visit.

# পরিদর্শন ☐ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to পর্যবেষ্ণন presence of non Fire-rated Door ☐ No fixed temperature detector present ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যত্ৰ	PM
কাশক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): Factory could not show any design drawings for fire separation/protection during audit. 14/10/2019 (CVV-02): Approved fire protection / separation construction design and drawing including generator room separation from DIFE is not available. Factory is not submitted the design and drawing to DIFE yet. 19/08/2020 (CVV-03):Approved fire protection / separation construction design and drawing including generator room separation from DIFE is not available. Factory has not submitted the design and drawing to DIFE yet.

	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to
পর্ববেষ্ণণ	presence of non Fire-rated Door 🛘 No fixed temperature detector present
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	$\square$ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room $\square$ Install appropriate detector
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): The generator room is not separated from adjacent production area at GF Shed building. 14/10/2019 (CVV-02): Generator room is not separated by fire rated construction and fire rated opening from production floor. Location: Steel shed at GF. 19/08/2020 (CVV-03):Generator room is not separated by fire rated construction and fire rated opening from production floor. Location: Steel shed at GF.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	ll Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): Factory could not show any design drawings for centralized fire alarm and detection system during audit. 14/10/2019 (CVV-02): The design and drawing of centralized fire detection and alarm system is found during visit but factory is not submitted the design and drawing to DIFE yet. 19/08/2020 (CVV-03):The design and drawing of centralized fire detection and alarm system is found during visit but factory has not submitted the design and drawing to DIFE yet.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	No automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	☐ Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	05/03/2019 (CVV-01): No fire alarm & detection system is available in whole factory. 14/10/2019 (CVV-02): Automatic fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. 19/08/2020 (CVV-03): Automatic fire alarm and detection system is not installed yet in the factory.